




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibrador digital impermeable IP67

Resolución: 0,01 mm/0,0005"

Precisión: $\pm 0,02$ mm (rango: 0-150 mm)

$\pm 0,03$ mm (rango: 150-300 mm)

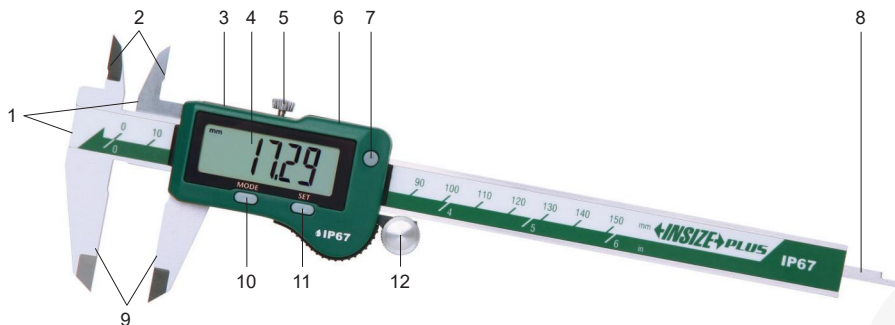

1-Caras de medición de un solo paso

2-Mordazas de medición internas

3-Tapa de la batería

4-Pantalla LCD

5-Tornillo de bloqueo Salida USB

6-Salida USB

7-Botón de transmisión de datos.

8-Barra de profundidad

(1195-300 sin barra de profundidad).


9-Mordazas de medición externas.

10-Botón "MODE".

11-Botón "SET".

12-Rodillo para el pulgar.


1. El calibrador es resistente al polvo y al agua (IP67). Los métodos de medición son los siguientes:

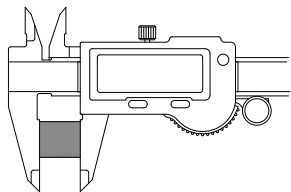

Medición externa



Medición interna

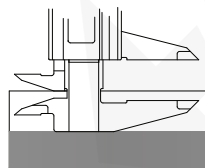

Medición de pasos



Medición de profundidad

2. Instalar la pila:

---Retire la tapa de la pila (fig. 1).

---Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia arriba (fig. 2).

---Cierre la tapa de la pila.

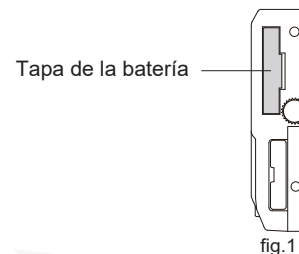


fig.1

 


fig.2

3. Botones:

"MODE" ---pulsación corta, aparece "SET", pulsa brevemente el botón "SET" para mostrar el valor preestablecido;

---pulsación corta, aparece "SET", pulsa brevemente el botón "MODE" de nuevo, aparece "PRE", pulsa brevemente el botón "SET" para establecer el valor preestablecido. Pulse el botón "SET" para cambiar el valor (pulse brevemente "MODE" para cambiar los números uno por uno), pulse brevemente "SET" para salir;

---pulse prolongadamente (≈ 2 s), aparecerá "UNIT", pulse brevemente el botón "SET" para convertir pulgadas y milímetros, pulse brevemente "MODE" para salir.

"SET" ---pulse prolongadamente (≈ 2 s), aparecerá "SET", suelte el botón, establezca el cero; pulse prolongadamente (≈ 4 s), aparecerá "SET"→nulo, suelte el botón para entrar en modo de suspensión; pulse prolongadamente (≈ 6 s), aparecerá "SET"→nulo→"OFF", suelte el botón, se apagará.

"Botón de transmisión de datos": para transferir datos. Cada vez que se envía un dato correctamente, " " en la esquina superior derecha de la pantalla parpadea una vez.

4. Limpie las caras de medición con un paño suave, cierre las mordazas externas y ponga a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que la lectura inicial está correctamente ajustada.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben sujetar la pieza de trabajo y poder deslizarse sobre ella.

6. Apagado automático en unos 10 minutos. Pulse cualquier botón o mueva la unidad digital para encenderla.

Después de apagarla, pulse el botón "MODE" o "SET" para encenderla.

7. Una pila puede durar un año. Si aparece el símbolo de la pila en la pantalla, significa que el voltaje de la pila es demasiado bajo, por lo que debe sustituirla. Si no va a utilizar el calibre durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, el líquido podría derramarse de la pila y dañar el calibrador.

8. Accesorios opcionales: cable de salida de datos (código 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).

9. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.

MN-1195-ES

V2