


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Paquímetro digital à prova de água IP67

Resolução: 0.01 mm/0.0005"

Precisão: ± 0.02 mm (intervalo: 0-150 mm)

± 0.03 mm (intervalo: 150-300 mm)

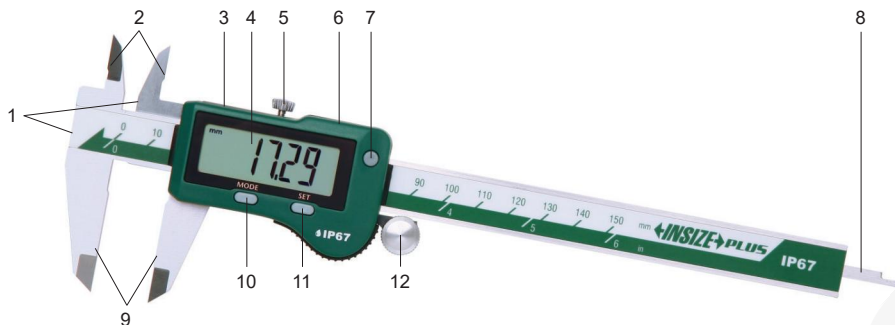

1-Superfícies de medição em um único passo

2-Mandíbulas de medição internas

3-Tampa da bateria

4-Visor LCD

5-Parafuso de bloqueio Saída USB

6-Saída USB

7-Botão de transmissão de dados

8-Barra de profundidade

(1195-300 sem barra de profundidade)


9-Mandíbulas de medição externas

10-Botão "MODE"

11-Botão "SET"

12-Rolo de plegar.


1. O calibrador é à prova de poeira e água (IP67). Os métodos de medição são os seguintes:

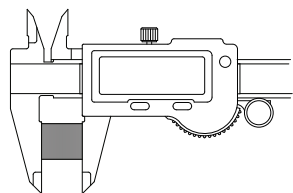

Medição externa



Medição interna

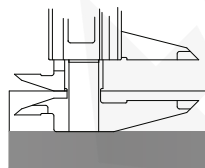

Medição de passos



Medição de profundidade

2. Instalar a bateria:

---Remova a tampa da bateria (fig. 1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, com o lado positivo da bateria (+) voltado para cima (fig. 2)

---Feche a tampa da bateria

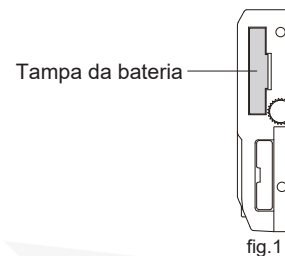


fig.1

 


fig.2

3. Botões:

'MODE' --- pressione rapidamente, aparece "SET", pressione rapidamente o botão "SET" para exibir o valor predefinido;

--- pressione rapidamente, aparece "SET", pressione rapidamente o botão "MODE" novamente, aparece 'PRE', pressione rapidamente o botão "SET" para definir a predefinição. Pressione o botão "SET" para alterar o valor (pressione rapidamente "MODE" para alterar os números um por um), pressione rapidamente "SET" para sair;

---pressione longamente (=2s), aparece "UNIT", pressione rapidamente o botão "SET" para conversão entre polegadas e milímetros, pressione rapidamente "MODE" para sair.

"SET" ---pressione longamente (=2s), aparece "SET", solte o botão, define zero; pressione longamente (=4s), aparece "SET"→zero, solte o botão para entrar no modo de suspensão; pressione longamente (=4s), aparece "SET"→zero, solte o botão para entrar no modo de suspensão;

'SET' --- pressione longamente (=2s), aparecerá "SET", solte o botão, defina zero;

pressione longamente (=4s), aparecerá "SET"→null, solte o botão para entrar no modo de suspensão; pressione longamente (=6s), aparecerá "SET"→null→"OFF", solte o botão, desligue.

'Botão de transmissão de dados' --- para transferir dados. Cada vez que um dado é enviado com sucesso, " " no canto superior direito da tela pisca uma vez.

4. Limpe as faces de medição com um pano macio, feche as mandíbulas externas e defina o zero. O paquímetro deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial esteja definida corretamente.

5. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As mandíbulas de medição devem segurar a peça de trabalho e ainda poder deslizar sobre ela.

6. Desligamento automático em cerca de 10 minutos. Pressione qualquer botão ou mova a unidade digital para ligar.

Após desligar, pressione o botão "MODE" ou "SET" para ligar.

7. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se houver um símbolo de bateria no visor, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se o paquímetro não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o calibrador.

8. Acessórios opcionais: cabo de saída de dados (código 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).

9. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.