

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de profondeur à cadran

Attention: veillez à ce que des copeaux ne pénètrent pas dans la barre d'engrenage pendant la mesure, car cela pourrait endommager le comparateur à cadran.

Graduation du comparateur à cadran : 0,02 mm

Précision : $\pm 0,02$ mm (plage 0-100 mm)

$\pm 0,03$ mm (plage 100-200 mm)



1-Barre de profondeur ronde
2-Plan de base
3-Comparateur à cadran
4-Aiguille
5-Vis de blocage

6-Barre de vitesses
7-Poutre
8-Vis de blocage de la lunette
9-Socle


1. Il est nécessaire de mettre à zéro la plaque de contrôle avant de procéder à la mesure. Nettoyez les faces de mesure et la surface de la plaque de contrôle à l'aide d'un chiffon doux, puis placez la base sur la plaque de contrôle en appuyant fermement. Tirez doucement sur la traverse pour que la face de mesure entre en contact avec la plaque, puis serrez la vis de blocage. Si l'aiguille n'indique pas zéro, il faut remettre le pied à coulisse à zéro. Desserrez la vis de blocage de la lunette et tournez celle-ci jusqu'à ce que l'aiguille indique zéro, puis resserrez la vis de blocage. Effectuez ensuite une nouvelle mesure. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

2. Veuillez respecter les deux points suivants lors de la mesure :

---Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de copeaux ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être erronée.

---La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures ou les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'exercer une force constante et appropriée pour tirer le bras.

3. La lecture correspond à la somme de la lecture de l'échelle principale et de celle du comparateur à cadran.

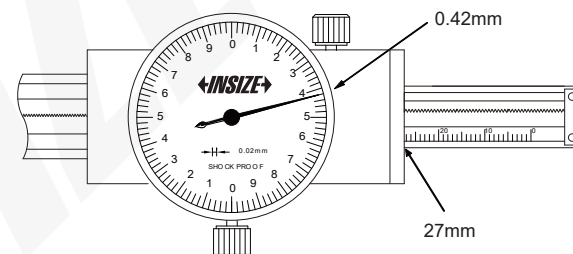

Lecture de l'échelle principale : 27 mm

Lecture du comparateur à cadran : 0.42mm

Lecture : 27,42 mm

4. Remarque :

---La lecture doit être effectuée en maintenant la ligne de visée perpendiculaire à l'échelle.

---Évitez de laisser tomber des débris dans le support pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager la tête de mesure.

---Évitez de placer ce produit dans un environnement humide afin d'éviter la rouille, et protégez-le avec de l'huile après utilisation.