


Usnesení: 0,01 mm

Kód	Rozsah	Přesnost
1351-300	0-300mm	±0,04mm
1351-450	0-450mm	±0,05mm
1351-600	0-600mm	±0,05mm

1. Základna
2. Vzpřímený
3. Škrabka
4. Upínací blok
5. Indikační číselník
6. Zajišťovací šroub
7. Počítadlo
8. Nulovací klíč
9. Ruční kolečko

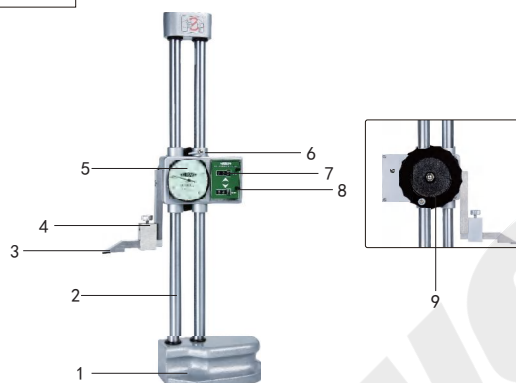

1. Vyčistěte dno základny a písáře, nainstalujte písář, položte výškoměr na kontrolní desku.
2. Nastavení nuly: Uvolněte zajišťovací šroub, otočte ručním kolečkem tak, aby se měřicí plocha dotýkala referenční plochy, otočte ukazatelem tak, aby ukazatel ukazoval do nulové polohy, a stiskněte tlačítko nulovacího klíče na počítadle, aby se údaj počítadla vynuloval.
3. Otáčením ručního kolečka zvedněte počítadlo, zopakujte operaci nastavení nuly a zkontrolujte, zda je nulová poloha správná.
4. Metoda odečítání: jako referenční plochu vezměte povrch kontrolní desky nebo povrch standardního dílu a měřte směrem nahoru, pak je odečet součtem hodnoty odečtu okénka nad počítadlem a odečtu ukazatele. (Měření směrem dolů s rovinou standardního dílu jako referenční hodnotou, odečet je součtem odečtu okénka pod počítadlem a odečtu indikačního číselníku).
5. Písarka je vyrobena z karbidu a lze ji použít k rýsování. Při rýhování použijte ruční kolečko k přesnému vyrovnaní požadovaného rozměru s výškou rýhovací čáry, poté utáhněte zajišťovací šroub a rýhovač. Při rýhování by základna měla dobře přiléhat ke kontrolní desce a mohla se hladce pohybovat. Přítlak mezi písářem a povrchem obrobku by měl být přiměřený, aby bylo zajištěno, že rýhování bude zřetelné, ale bez hlubokých stop a poškození písáře.

6. držák číselníkového zkušebního indikátoru, pro uchycení číselníkového zkušebního indikátoru.



Jak držet číselník testovacího indikátoru:

---Vzdálenost L mezi kontaktním bodem a základnou by měla být do 100 mm.

7. Volitelné příslušenství: svorka pro úhloměry (kód 2372-CLAMP), pro upnutí univerzálního úhloměru.



8. Volitelné příslušenství: dřevěná krabička.



9. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

10. Upozornění :

- Při přemísťování měřidla byste měli jednou rukou držet základnu a druhou rukou držet nosník.
- Po použití měřidlo očistěte, vložte zpět do obalové krabice a uložte na suché místo.
- Měřidlo bez krabice nesmí být umístěno ve vodorovné poloze, ani nesmí být opřeno o jiné zboží. Po použití přemístěte nosník do nejnižší polohy. Měřidlo by mělo být pravidelně kalibrováno.
- Pokud se měřidlo delší dobu nepoužívá, sejměte písarku, naneste malé množství antikorozičního oleje na rám pravítka a těleso pravítka a zakryjte je protiprachovým krytem.