


Auflösung: 0,01mm

Code	Bereich	Genauigkeit
1351-300	0-300mm	±0.04mm
1351-450	0-450mm	±0.05mm
1351-600	0-600mm	±0.05mm

1. Basis
2. Stehend
3. Anreißer
4. Klemmblock
5. Anzeigeskala
6. Feststellschraube
7. Zählwerk
8. Nullstellungsschlüssel
9. Handrad

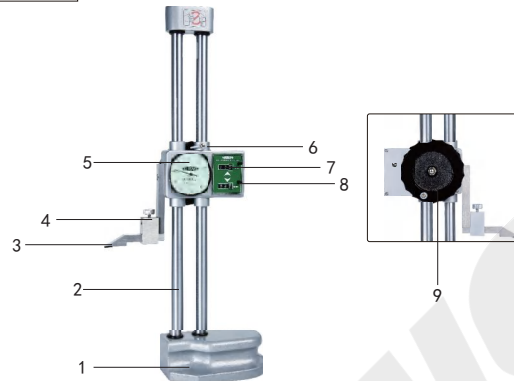

1. Reinigen Sie die Unterseite der Basis und der Reißnadel, installieren Sie die Reißnadel, legen Sie das Höhenmessgerät auf eine Kontrollplatte.
2. Nullstellung: Lösen Sie die Feststellschraube, drehen Sie das Handrad, um die Messfläche mit der Referenzfläche in Berührung zu bringen, drehen Sie das Einstellrad, um den Zeiger in die Nullposition zu bringen, und drücken Sie die Nulltaste auf dem Zähler, um den Zählerstand auf Null zu stellen.
3. Drehen Sie das Handrad, um die Reißnadel anzuheben, wiederholen Sie den Vorgang der Nulleinstellung und prüfen Sie, ob die Nullposition korrekt ist.
4. Ablesemethode: Nehmen Sie die Oberfläche der Prüfplatte oder die Oberfläche des Normteils als Bezugsfläche und messen Sie nach oben, dann ist der Ablesewert die Summe des Ablesewertes des Fensters über dem Zählwerk und des Ablesewertes der Messuhr. (Bei der Messung nach unten mit der Fläche des Normteils als Bezugsfläche ist der Ablesewert die Summe des Ablesewertes des Fensters unterhalb des Zählers und des Ablesewertes der Anzeigeskala)
5. Die Reißnadel ist aus Hartmetall und kann zum Anreißen verwendet werden. Beim Anreißen das Handrad verwenden, um die gewünschte Größe genau auf die Höhe der Anreißlinie auszurichten, und dann die Feststellschraube und die Reißnadel anziehen. Beim Anreißen sollte die Basis gut auf die Prüfplatte passen und sich reibungslos bewegen lassen. Der Anpressdruck zwischen dem Anreißer und der Oberfläche des Werkstücks sollte angemessen sein, um sicherzustellen, dass das Anreißen klar ist, aber ohne tiefe Spuren und Schäden am Anreißer.

6. Messuhrhalter, zum Halten der Messuhr



Wie man die Messuhr hält:

---Der Abstand L zwischen Kontaktpunkt und Basis sollte innerhalb von 100 mm liegen.

7. Optionales Zubehör: Klemme für Winkelmesser (Code 2372-CLAMP), zum Einspannen von Universal-Winkelmessern.



8. Optionales Zubehör: Holzkiste.



9. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.
10. Hinweis :
 - Wenn Sie das Messgerät bewegen, sollten Sie die Basis mit einer Hand und den Balken mit der anderen Hand festhalten.
 - Nach dem Gebrauch ist das Messgerät zu reinigen, in den Verpackungskarton zurückzulegen und an einem trockenen Ort zu lagern.
 - Das Messgerät ohne Karton darf nicht waagrecht aufgestellt werden, noch darf es an andere Gegenstände angelehnt werden. Bringen Sie den Balken nach Gebrauch in die unterste Position. Das Messgerät sollte regelmäßig kalibriert werden.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Reißnadel, tragen Sie eine kleine Menge Rostschutzöl auf den Linealrahmen und den Linealkörper auf und decken Sie es mit einer Staubschutzhülle ab.

MN-1351-DE

VO