




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidores de altura com mostrador

Resolução: 0.01 mm

Código	Faixa	Precisão
1351-300	0-300mm	±0.04mm
1351-450	0-450mm	±0.05mm
1351-600	0-600mm	±0.05mm

1. Base
2. Vertical
3. Scriber
4. Bloco de fixação
5. Mostrador de indicação
6. Parafuso de travamento
7. Contador
8. Chave de zero
9. Volante

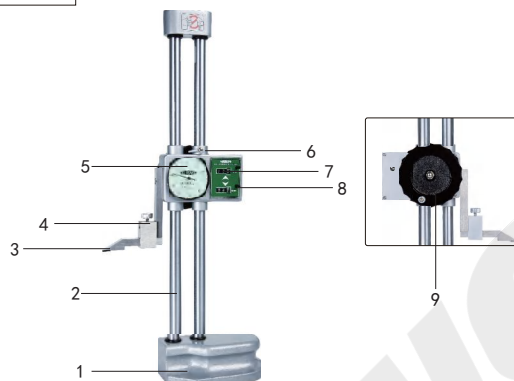

1. Limpe a parte inferior da base e o riscador, instale o riscador e coloque o medidor de altura em uma placa de inspeção.
2. Ajuste do zero: Solte o parafuso de travamento, gire o volante para fazer com que a superfície de medição entre em contato com a superfície de referência, gire o mostrador indicador para que o ponteiro aponte para a posição zero e pressione o botão de chave zero no contador para zerar a leitura do contador.
3. Gire o volante para levantar o riscador, repita a operação de ajuste de zero e verifique se a posição zero está correta.
4. Método de leitura: pegue a superfície da placa de inspeção ou a superfície da peça padrão como superfície de referência e meça para cima; em seguida, a leitura é a soma do valor de leitura da janela acima do contador e da leitura do mostrador indicador. (Medindo para baixo com o plano da peça padrão como referência, a leitura é a soma da leitura da janela abaixo do contador e a leitura do mostrador indicador)
5. O riscador é feito de carboneto e pode ser usado para traçar. Ao traçar, use o volante para alinhar com precisão o tamanho necessário com a altura da linha de traçado e, em seguida, aperte o parafuso de travamento e o traçador. A pressão de contato entre o riscador e a superfície da peça de trabalho deve ser adequada para garantir que a marcação seja clara, mas sem marcas profundas ou danos ao riscador.

6. Suporte do indicador de teste do mostrador, para segurar o indicador de teste do mostrador.



Como segurar o indicador de teste do mostrador:

---A distância L entre o ponto de contato e a base deve estar dentro de 100 mm.

7. Acessório opcional: braçadeira para transferidores (código 2372-CLAMP), para prender o transferidor universal.



8. Acessório opcional: caixa de madeira.



9. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.

10. Aviso :

- Ao mover o medidor, você deve segurar a base com uma mão e a viga com a outra.
- Após o uso, limpe e coloque o medidor de volta na caixa de embalagem e guarde-o em um local seco.
- O medidor sem a caixa não pode ser colocado horizontalmente, nem pode ser encostado em outros produtos. Mova a viga para a posição mais baixa após o uso. O medidor deve ser calibrado regularmente.
- Quando não estiver em uso por um longo período, remova o riscador, aplique uma pequena quantidade de óleo antiferrugem na estrutura da régua e no corpo da régua e cubra com uma tampa contra poeira.

MN-1351-PT

V0