


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.

Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
1501-25	2-25mm/0.079-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1501-10	2-10mm/0.079-0.394"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm

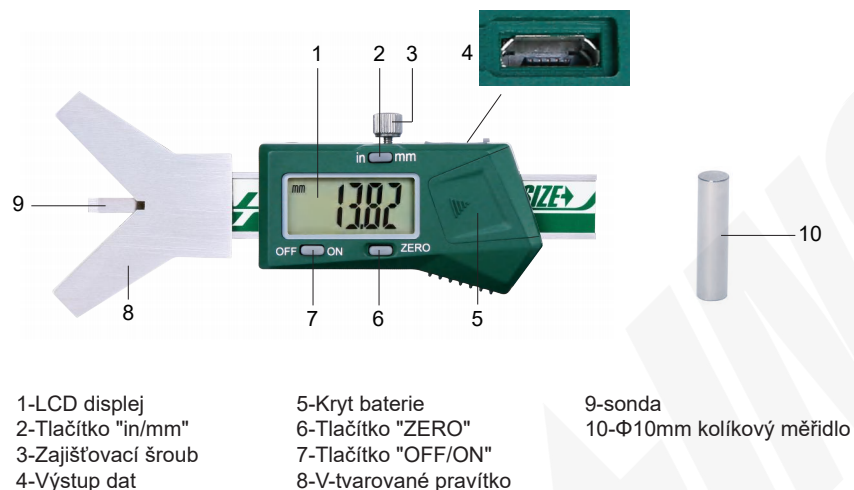


1. Posuvné měřítko se používá k měření poloměru vnějšího oblouku, úhel oblouku měřeného povrchu by měl být větší než 90°.

2. Vložte baterii:

---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat nahoru (obr. 2)

--- Zavřete kryt baterie (obr. 3)

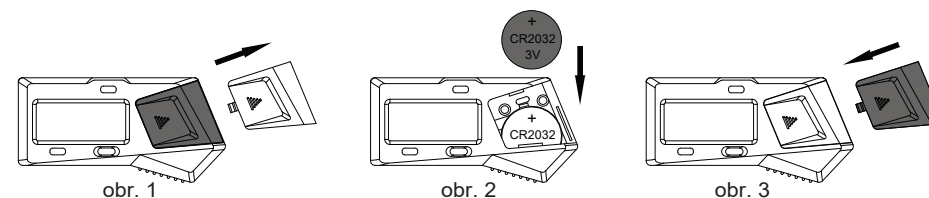

3. Tlačítka:

"in/mm" --- převod palců na milimetry

"OFF/ON" --- vypnutí/zapnutí

"ZERO" --- nastavení nuly

4. Před měřením je třeba nastavit předvolenou hodnotu:

--- Výchozí předvolená hodnota měřidla je 5,00 mm.

--- Po kontaktu měřidla s sondou a měřicí plochou V-pravítka krátce stiskněte tlačítko "ZERO", aby se na displeji zobrazila přednastavená hodnota.

5. Měření:

--- Vložte měřený obrobek do V-pravítka tak, aby sonda a V-pravítko byly v plném kontaktu s měřeným obrobkem.

--- V tomto okamžiku je naměřená hodnota skutečnou hodnotou měřeného obrobku.

6. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.

7. Automatické vypnutí po asi 20 minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnul displej.

8. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-21, 7315-21).

9. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Na konci životnosti baterie může být nutné baterii vyměnit z důvodu abnormalit, jako jsou blikající číslice, blednutí displeje nebo zmatení při počítání při pohybu rámu pravítka. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit kalibr.

10. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

11. Provozní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.