


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"


Přesnost: ±0,05 mm (rozsah: 5–190 mm), ±0,07 mm (rozsah: 5–290 mm)

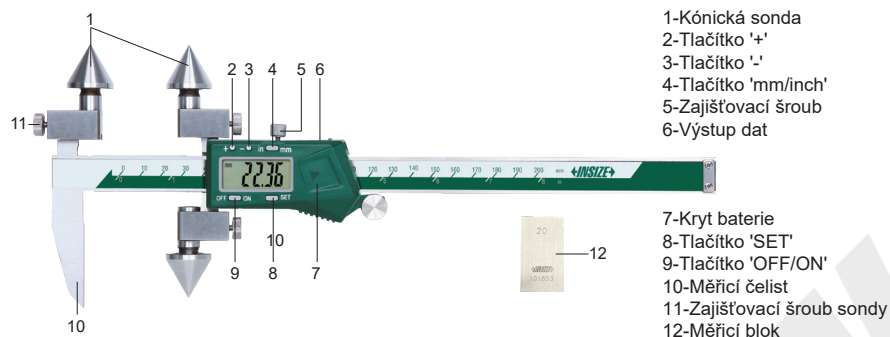


- 1-Kónická sonda
- 2-Tlačítko '+'
- 3-Tlačítko '-'
- 4-Tlačítko 'mm/inch'
- 5-Zajišťovací šroub
- 6-Výstup dat

- 7-Kryt baterie
- 8-Tlačítko 'SET'
- 9-Tlačítko 'OFF/ON'
- 10-Měřicí čelist
- 11-Zajišťovací šroub sondy
- 12-Měřicí blok


1. Měřidlo se používá k měření vzdálenosti mezi středy otvorů ve stejné nebo posunuté rovině a vzdálenosti mezi hranou a středem otvoru.
2. Vložte baterii:

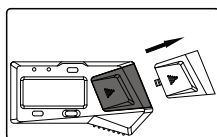

Krok 1:
Sejměte kryt baterie.

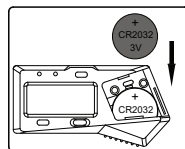

Krok 2:
Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven.

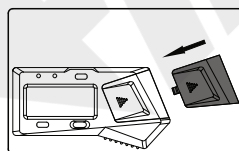

Krok 3:
Zavřete kryt baterie.

3. Tlačítka:

'in/mm' --- převod palců a milimetrů
'OFF/ON' --- vypnutí/zapnutí
'SET', '+', '-'

--- dlouhým stisknutím tlačítka 'SET' >3 s přednastavíte počáteční hodnotu, na displeji se rozblíká „set“, stisknutím tlačítka '+' nebo '-' změňte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka 'SET' ukončíte.
---krátkým stisknutím tlačítka 'SET' zobrazíte přednastavenou hodnotu.

4. Před měřením: a: Očistěte měřicí plochy kalibru a povrch měřeného dílu čistým měkkým hadříkem. b: Zkontrolujte nulovou polohu kalibru. Pokud používáte k měření horní měřicí čelist, zatlačte na pravítko. Když se obě měřicí plochy dotknou, krátkým stisknutím tlačítka SET nastavte nulovou polohu. Pokud používáte k měření spodní měřicí čelist, zajistěte, aby se měřicí plocha kalibru zcela dotýkala obou měřicích ploch měřidla, tj. použijte měřidlo k měření velikosti kalibru a krátkým stisknutím tlačítka SET nastavte nulovou polohu.

5. Měření:

---Vložte měřicí čelisti/sondy kalibru do měřeného obrobku tak, aby obě měřicí čelisti/sondy byly v plném kontaktu s měřeným obrobkem a odečtěte hodnotu.

Středová vzdálenost je odečtená hodnota plus průměr kuželové sondy (nebo je přednastavená hodnota nastavena na průměr kuželové sondy, přičemž odečtená hodnota je naměřená středová vzdálenost); Vzdálenost od okraje ke středu je naměřená hodnota plus poloměr kuželové sondy plus velikost kalibračního bloku (nebo je přednastavená hodnota nastavena na poloměr kuželové sondy plus velikost kalibračního bloku, přičemž naměřená hodnota je naměřená vzdálenost od okraje ke středu).

---Pokud jsou dva měřené otvory v různých rovinách, lze polohu kuželové sondy odpovídajícím způsobem upravit tak, aby délka pravítka zůstala během měření rovnoběžná se vzdáleností mezi otvory.

6. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.

7. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko „OFF/ON“ nebo pohnete digitální jednotkou, aby se zapnul zobrazení.

8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit kalibr.

9. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Provozní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.