


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"

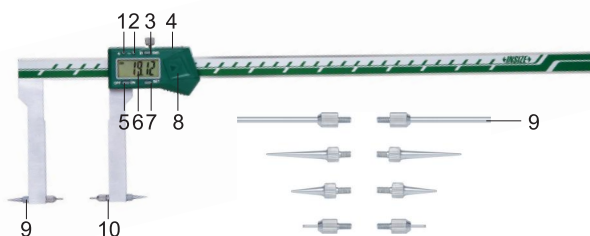


- 1-Tlačítko "+"
- 2-Tlačítko "-"
- 3-Tlačítko "in/mm"
- 4-USB výstup
- 5-Tlačítko "OFF/ON"

- 6-LCD displej
- 7-Tlačítko "SET"
- 8-Kryt baterie
- 9-Hroty (součástí balení)
- 10-Matice

1. Vložte baterii:



 Krok 1:
Sejměte kryt baterie.



Krok 2:
Vložte baterii CR2032 do
příhrádky na baterie,
kladná strana
baterie (+) by měla směřovat ven.



Krok 3:
Zavřete kryt baterie.

2. Tlačítka:

"in/mm" --- převod palců na milimetry
"OFF/ON" --- vypnutí/zapnutí

"SET", "+", "-"

--- dlouhým stisknutím tlačítka "SET" >3 s přednastavíte počáteční hodnotu, na displeji se rozblíká "set", stisknutím tlačítka "+" nebo "-" změňte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka "SET" ukončíte.

---krátkým stisknutím tlačítka "SET" zobrazíte přednastavenou hodnotu

Nastavení přednastavené hodnoty:

1) Pro vnitřní měření, pokud není známa velikost L, je nutné ji nastavit. Po nastavení můžete získat přímé měření bez přidání L (obr. 1).

Krok 1: Najděte mikrometr, nastavte jej na číslo (například 25 mm) a zajistěte jej (obr. 2).

Krok 2: Stiskněte tlačítka "SET", "+" a "-" a nastavte 25 mm na měřidle. Po nastavení bude počáteční odečet 25 mm namísto nuly, když kdykoli stisknete tlačítko "SET" (obr. 3).

Krok 3: Vložte měřidlo do mikrometru, stiskněte tlačítko "SET" a odečet bude 25 mm (obr. 4).



obr.1



obr.2



obr.3



obr.4

2) Při vnějším měření je obtížné nastavit nulu, pokud jsou hroty sférické, protože nemusí být vyrovnané (obr. 5).

Krok 1: Najděte kalibrační blok (například 10 mm) (obr. 6).

Krok 2: Stiskněte tlačítka "SET", "+" a "-" a nastavte na měřidle hodnotu 10 mm. Po nastavení bude počáteční hodnota namísto nuly 10 mm, když kdykoli stisknete tlačítko SET (obr. 7).

Krok 3: Podržte kalibrační blok, stiskněte tlačítko "SET" a naměřená hodnota bude 10 mm (obr. 8).



obr.5



obr.6



obr.7



obr.8

3. Instalační bod:

- Vyberte vhodný bod. Aby byly oba body v jedné rovině, nainstalujte bod do matice (obr. 9).
- Nainstalujte body na třmen a vyrovnejte oba body (obr. 10).
- Pomocí nástroje zajistěte matici (obr. 11).
- Dokončete instalaci (obr. 12).


Poznámka: Pro vnitřní měření není matice nutná.



obr.9



obr.10



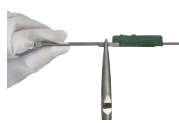


obr.11



obr.12

   4. Změřte vnitřní a vnější drážky.



5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.

6. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.

7. Volitelné příslušenství: hroty, hloubkový doraz (kód 6143), systém výstupu dat (kód 7315-, 7302-, 7305-)

8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybíjí, displej zeslábne, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. Vyměňte baterii. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit kalibr.

9. Pokud se při stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

MN-1530-CZ

V0