


Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

 
Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

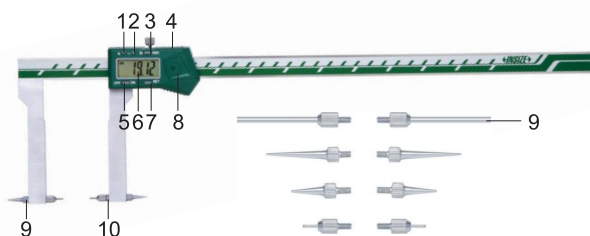


- 1-Pulsante '+'
- 2-Pulsante '-'
- 3-Pulsante 'in/mm'
- 4-Uscita USB
- 5-Pulsante 'OFF/ON'

- 6-Display LCD
- 7-Pulsante 'SET'
- 8-Coperchio della batteria
- 9-Punti (inclusi)
- 10-Dado

1. Installare la batteria:



Fase 1:
Rimuovere il coperchio
della batteria

 

Fase 2:
Inserire il CR2032 nel vano batteria,
il lato positivo della batteria (+)
deve essere rivolto verso l'esterno.



Passo 3:
Chiudere il coperchio
della batteria

2. Pulsanti:

"in/mm" - Conversione in pollici e mm
"OFF/ON" - Spegnerne/accendere

'SET', '+', '-'.

---Premere a lungo 'SET' >3s per preimpostare la lettura iniziale, 'set' lampeggia sullo schermo, premere il pulsante '+' o '-' per modificare il valore, premere brevemente 'SET' per uscire.

---Premere brevemente 'SET' per visualizzare il valore preimpostato.

Impostare il valore preimpostato:

1) Per la misurazione interna, se la dimensione L è sconosciuta, è necessario impostare. Dopo l'impostazione è possibile ottenere una lettura diretta, senza aggiungere L (fig.1).

Fase 1: trovare un micrometro, impostarlo su un numero (ad esempio, 25 mm) e bloccarlo (fig.2).

Fase 2: Premere i pulsanti "SET", "+" e "-" per impostare 25 mm sulla pinza. Dopo l'impostazione, la lettura iniziale sarà di 25 mm invece di zero, quando si preme 'SET' in qualsiasi momento (fig.3).

Fase 3: inserire il calibro nel micrometro, premere 'SET', la lettura è di 25 mm (fig.4).

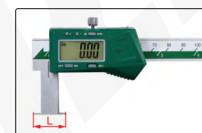


fig.1



fig.2



fig.3



fig.4

2) Per le misure esterne, se le punte sono sferiche, è difficile impostare lo zero perché le due punte potrebbero non essere allineate (fig.5).

Fase 1: Individuare un blocco di misura (ad esempio, 10 mm) (fig.6).

Fase 2: Premere i pulsanti "SET", "+" e "-" per impostare 10 mm sulla pinza. Dopo l'impostazione, la lettura iniziale sarà di 10 mm invece di zero, quando si preme SET in qualsiasi momento (fig.7).

Fase 3: Tenere il blocco del calibro, premere 'SET', la lettura è di 10 mm (fig. 8).



fig.5



fig.6

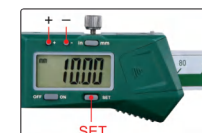


fig.7



fig.8

3. Punto di installazione:

- Selezionare il punto adatto. Per assicurarsi che i due punti siano a filo, installare un punto nel dado (fig.9).
- Installare i punti sulla pinza e allineare i due punti (fig.10).
- Utilizzare l'utensile per bloccare il dado (fig.11).
- Installazione completa (fig.12)

Nota: per le misure interne, il dado non è necessario.



fig.9



fig.10



 
 


fig.11

 

fig.12

 4. Misurare le scanalature interne ed esterne



5. Per ottenere una misura accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro.

6. Spegnimento automatico in circa cinque minuti. Premere il pulsante 'OFF/ON' o spostare l'unità digitale per accendere il display.

7. Accessorio opzionale: punte, arresto di profondità (codice 6143), sistema di uscita dati (codice 7315-,7302-,7305-)

8. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, appaiono letture anomale o altri fenomeni quando si muove l'unità digitale, si prega di sostituire la batteria, se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, si prega di rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

10. La temperatura di lavoro è 0~40°C/32~104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.