



注意: 此產品無防水功能, 如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜, 如果亂數問題依然存在, 請使用WD40清潔貼膜

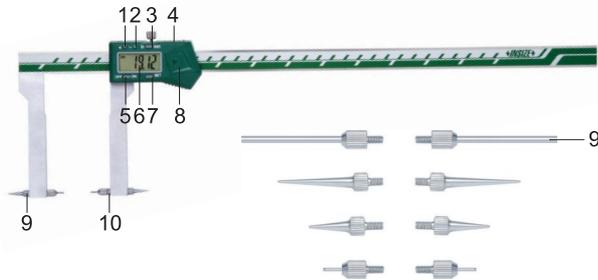


- 1-"+"鍵
- 2-"\_"鍵
- 3-"in/mm"鍵
- 4-數據輸出口
- 5-"OFF/ON"鍵
- 6-LCD顯示屏
- 7-"SET"鍵
- 8-電池蓋
- 9-可換測頭(标配)
- 10-螺母


### 1. 安裝電池

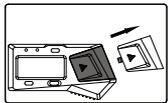

第一步: 取下電池蓋

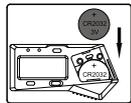

第二步: 裝入CR2032電池, 電池正極朝外

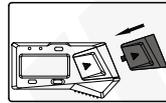

第三步: 安裝電池蓋

### 2. 按鍵功能:

in/mm---英/公制轉換  
OFF/ON---開機/關機  
SET"+", "\_"

---長按"SET"3秒以上預設初始值, 螢幕上"set"閃動, 鬆開按鍵, 此時按"+"修改數值(短按數字逐個變動, 長按快速變動), 完成後短按SET保存退出

---短按"SET"顯示初始值

預設初始值示例: 1)作內尺寸測量時, 如果寬度"L"未知, 需要設置初始值。設置後, 可以直接讀數, 不需要加"L"(圖1)。  
第一步: 找到一支千分尺, 設定為一個數值(如25mm), 鎖定(圖2)。第二步: 使用"SET", "+"和"\_"按鍵, 設置25。設置完成後, 任何時候按"SET"按鍵, 卡尺初始值讀數為25, 而不是零(圖3)。  
第三步: 把測頭放到千分尺裡, 按"SET"按鍵, 卡尺讀數為25(圖4)。



圖1

圖2

圖3

圖4

2) 作外尺寸測量時, 如果測頭為球面, 兩個測頭可能對不齊(圖5)。

第一步: 找到一個量塊(如10mm)(圖6)。

第二步: 使用"SET", "+"和"\_"按鍵, 設置10。設置完成後, 任何時候按"SET"按鍵, 卡尺讀數為10, 而不是零(圖7)。

第三步: 用量塊放入測頭之間, 按"SET"按鍵, 卡尺讀數為10(圖8)。

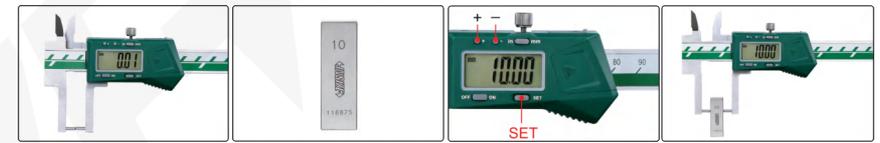


圖5

圖6

圖7

圖8

### 安裝測頭:

--- 根據被測工件選擇合適的測頭, 為保證兩測頭平齊, 將一個測頭裝入螺母再進行安裝(圖9)

--- 將測頭安裝在卡尺上, 把兩測頭對齊(圖10)

--- 使用工具將螺母鎖緊(圖11)

--- 完成安裝(圖12)

注意: 作內尺寸使用時不需要使用螺母。



圖9



圖10



圖11



圖12

### 4. 測量內凹槽和外凹槽:



5. 為取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在卡尺上應施加平穩的力。

6. 開機狀態下靜置5分鐘左右, 卡尺自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。

7. 可選附件: 量表測頭, 測深定位塊(型號6143), 數據線(型號7302-, 7306-, 7315-, 7305-)。

8. 電池的使用壽命約為一年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡, 移動尺框容易亂數等異常現象, 此時需更換電池。  
如果長期不使用卡尺, 請取出電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

9. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

10. 工作溫度為0~40°C, 相對濕度不大於80%。