


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0,01 mm/0,0005"
Genauigkeit: $\pm 0,04$ mm

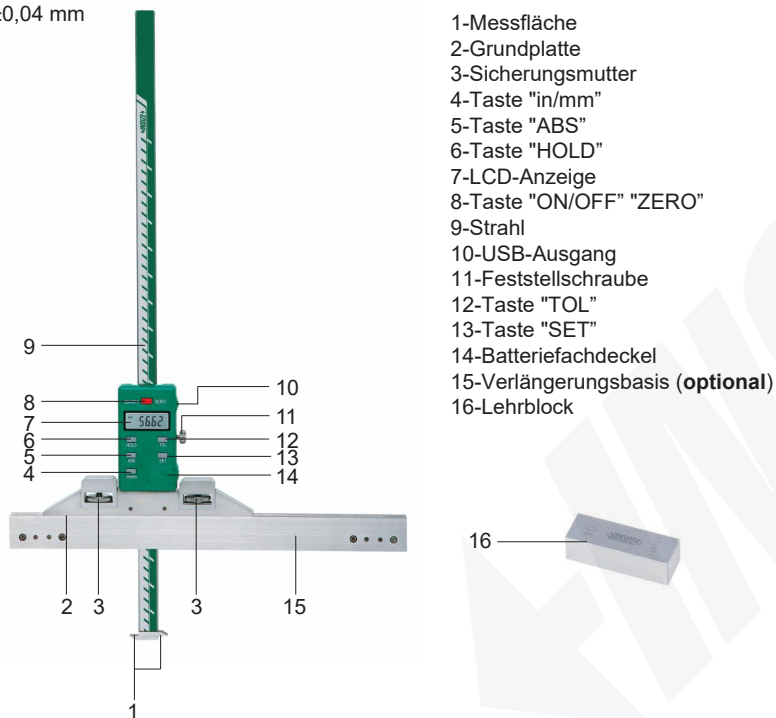

1. Bei der Installation der Batterie muss die positive Seite nach außen zeigen.

2. Tasten:

ON/OFF ZERO--- kurzes Drücken zum Einschalten; kurzes Drücken zum Nullstellen nach dem Einschalten

--- langes Drücken zum Ausschalten

HOLD--- kurzes Drücken zum Speichern des Messwerts. Erneutes kurzes Drücken zum Löschen.

mm/in--- kurzes Drücken zum Umschalten zwischen metrischer und Zoll-Anzeige.

ABS--- kurzes Drücken für Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der normale Modus ist der absolute Messmodus. Durch kurzes Drücken können Sie jederzeit in den relativen Messmodus wechseln. "INC" wird angezeigt und Sie drücken die Taste "ZERO" (dieser Punkt wird als "relativer Nullpunkt" bezeichnet). In diesem Modus entspricht der angezeigte Wert dem Abstand zum relativen Nullpunkt. Durch erneutes kurzes Drücken kehren Sie zum absoluten Messmodus zurück.

SET--- kurzes Drücken, um den Einstellmodus aufzurufen, "SET" blinkt. Dann langes Drücken, um die Ziffer zu positionieren, die Ziffer blinkt, wenn sie positioniert ist. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Ziffer ändern möchten.

Drücken Sie die Taste kurz, um die Ziffer von 1 bis 9 zu ändern. Drücken Sie lange, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.

Nach der Einstellung drücken Sie lange, bis "SET" blinkt, und drücken Sie kurz, um den Einstellmodus zu verlassen.

Drücken Sie kurz, um den Toleranzeinstellungsmodus aufzurufen. "▲" wird angezeigt und "SET" blinkt. Stellen Sie den oberen Grenzwert wie im oben beschriebenen Einstellungsmodus ein. Drücken Sie nach der Einstellung des oberen Grenzwerts lange, bis "SET" blinkt. Drücken Sie kurz, "▼" wird angezeigt und "SET" blinkt. Stellen Sie den unteren Grenzwert ein.

TOL--- Grenzwert wie oben. Nach der Einstellung lange drücken, bis "SET" blinkt, dann kurz drücken, um den Toleranzmessmodus zu verlassen.

Im Toleranzmessmodus erscheint "▲", wenn der Messwert größer als der obere Grenzwert ist, "▼", wenn der Messwert kleiner als der untere Grenzwert ist, und "OK", wenn der Messwert innerhalb der Toleranz liegt.

3. Vor der Verwendung:

---Ohne Verlängerungsbasis: Reinigen Sie die Messflächen und die Grundfläche mit einem weichen Tuch.

Ziehen Sie den Balken vorsichtig, damit die Messfläche Kontakt mit der Grundfläche hat, arretieren Sie die Feststellschraube und drücken Sie die Taste "ZERO", um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er korrekt auf Null eingestellt ist.

---Mit Verlängerungsbasis: Drücken Sie die Feststellmutter, klemmen Sie die Schraube in die T-förmige Nut der Verlängerungsbasis (Abb.1), schieben Sie die Verlängerungsbasis in eine geeignete Position und ziehen Sie dann die Feststellmutter fest.

Stellen Sie den Anfangswert so ein, dass er mit dem Wert des Endmaßblocks übereinstimmt. Haken Sie den Endmaßblock an der Messfläche ein (Abb. 2), passen Sie den Endmaßblock an die Messfläche und die verlängerte Grundfläche an und drücken Sie die Taste "Null", um den Anfangswert anzuzeigen.




Abb.1



Abb.2

MN-1540-DE

V0

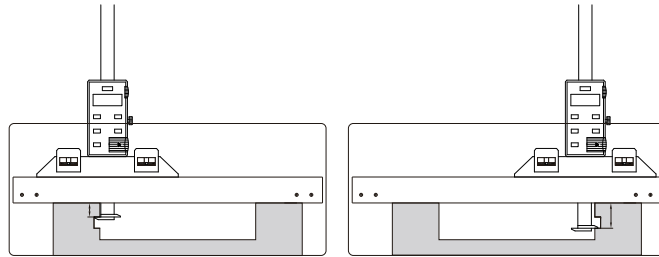

Messdiagramm Doppelhaken

4. Bitte beachten Sie bei der Messung die folgenden zwei Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub, keine Späne oder andere Verunreinigungen auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche befinden, da dies zu falschen Messergebnissen führen kann.
- Die Messfläche und die Grundfläche sollten vor Kratzern und Beschädigungen geschützt werden. Es ist notwendig, die Basis fest anzudrücken und eine konstante und angemessene Kraft auf den Zugbalken auszuüben.

5. Optionales Zubehör: Verlängerungsbasis, Datenausgangskabel (Code 7302-SPC7, Tastaturformat)

6. Wenn das Batteriewarnsymbol auf der linken Seite erscheint, ersetzen Sie bitte die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten oder beim Bewegen des Nonius nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird.

7. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40 °C. Setzen Sie das Messgerät keinen starken Magnetfeldern aus. Halten Sie das Messgerät trocken. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Messgerät gelangt und die Elektronik beschädigt.