




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de profondeur numérique à double crochet

Attention: ce compas n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01 mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,04$ mm

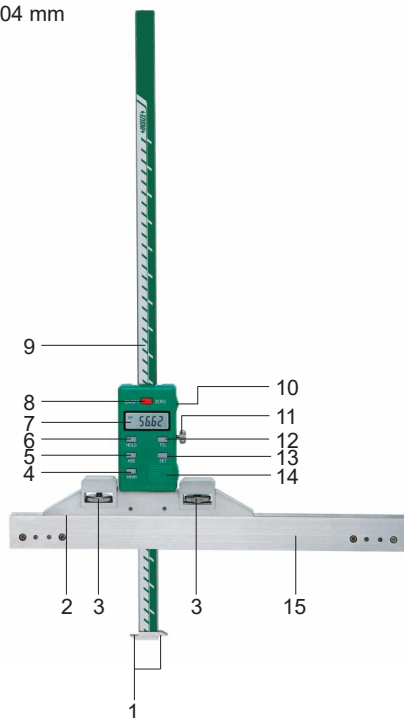

- 1-Face de mesure
- 2-Plan de base
- 3-Écrou de blocage
- 4-Bouton " in/mm "
- 5-Bouton " ABS "
- 6-Bouton " HOLD "
- 7-Écran LCD
- 8-Bouton " ON/OFF " " ZERO "
- 9-Faisceau
- 10-Sortie USB
- 11-Vis de blocage
- 12-Bouton " TOL "
- 13-Bouton " SET "
- 14-Couvercle du compartiment à piles
- 15-Base d'extension (en option)
- 16-Cale étalon

1. Le côté positif doit être orienté vers l'extérieur lors de l'installation de la pile.

2. Boutons :

ON/OFF ZERO --- appuyez brièvement pour allumer ; appuyez brièvement pour remettre à zéro après la mise sous tension

--- appuyez longuement pour éteindre

HOLD --- appuyez brièvement pour conserver la lecture. Appuyez à nouveau brièvement pour relâcher.

mm/in --- appuyez brièvement pour convertir la lecture en unités métriques ou en pouces.

ABS --- appuyez brièvement pour passer du mode de mesure absolue au mode de mesure relative. Le mode normal est le mode de mesure absolue. Appuyez brièvement pour passer au mode de mesure relative à tout moment, " INC " s'affiche et appuyez sur le bouton " ZERO " (ce point est appelé " point zéro relatif "). Dans ce mode, la lecture correspond à la distance par rapport au point zéro relatif. Appuyez à nouveau brièvement pour revenir au mode de mesure absolue.

SET --- appuyez brièvement pour entrer en mode de réglage, " SET " clignote. Appuyez ensuite longuement pour positionner le chiffre, le chiffre clignote lorsqu'il est positionné. Relâchez le bouton si vous souhaitez modifier le chiffre.

Appuyez brièvement sur le bouton pour modifier le chiffre de 1 à 9. Appuyez longuement pour passer au chiffre suivant.

Après le réglage, appuyez longuement jusqu'à ce que " SET " clignote, puis appuyez brièvement pour quitter le mode de réglage.

Appuyez brièvement pour entrer en mode de réglage de la tolérance, " ▲ " apparaît et " SET " clignote. Réglez la valeur limite supérieure de la même manière que dans le mode de réglage ci-dessus. Après avoir réglé la limite supérieure, appuyez longuement jusqu'à ce que " SET " clignote. Appuyez brièvement, " ▼ " apparaît et " SET " clignote, réglez la limite inférieure.

TOL--- valeur limite comme ci-dessus. Après le réglage, appuyez longuement jusqu'à ce que " SET " clignote, puis appuyez brièvement à nouveau pour quitter le mode de mesure de tolérance. En mode de mesure de tolérance, " ▲ " s'affiche si la lecture est supérieure à la limite supérieure, " ▼ " s'affiche si la lecture est inférieure à la limite inférieure, " OK " s'affiche si la lecture se situe dans la tolérance.

3. Avant utilisation :

---Sans base d'extension : Nettoyez les faces de mesure et le plan de base à l'aide d'un chiffon doux.

Tirez doucement sur la poutre pour que la face de mesure entre en contact avec le plan de base, serrez la vis de blocage et appuyez sur le bouton " ZERO " pour régler le zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement afin de s'assurer que le zéro est correctement réglé.

---Avec base d'extension : appuyez sur l'écrou de blocage, serrez le boulon dans la rainure en T de la base d'extension (Fig. 1), poussez la base d'extension dans une position appropriée, puis bloquez l'écrou de blocage.

Réglez la valeur initiale pour qu'elle corresponde à la valeur du bloc étalon. Accrochez le bloc de calibrage sur la surface de mesure (Fig. 2), ajustez le bloc de calibrage à la surface de mesure et au plan de base prolongé, puis appuyez sur le bouton " zéro " pour afficher la valeur initiale.

MN-1540-FR

V0

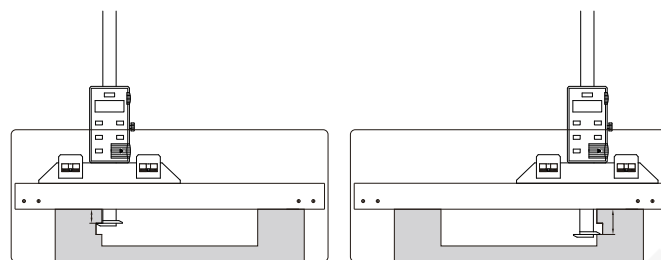
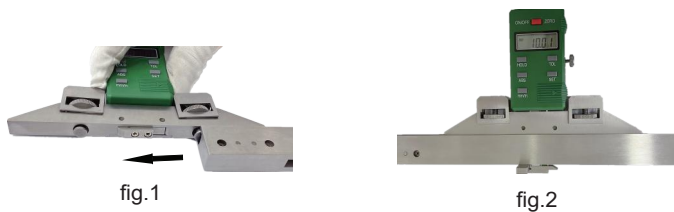


Schéma de mesure du crochet double

4. Veuillez prêter attention aux deux points suivants pendant la mesure :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de copeaux de coupe ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure pourrait être incorrecte.
- La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures ou les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'appliquer une force constante et appropriée pour tirer la poutre.

5. Accessoires en option : base d'extension, câble de sortie de données (code **7302-SPC7**, format clavier)

6. Lorsque le symbole d'alarme de batterie apparaît à gauche, veuillez remplacer la batterie. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou déplacez le vernier, retirez la batterie et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la batterie si vous ne comptez pas utiliser la jauge pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant. Gardez l'appareil au sec. Évitez que du liquide ne pénètre dans l'appareil afin de ne pas endommager les composants électroniques.