




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor digital de profundidade com gancho duplo

Atenção: Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido refrigerante no autocolante, a leitura pode estar incorreta. Limpe o autocolante com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o autocolante.

Resolução: 0.01 mm/0,0005"
Precisão: ± 0.04 mm

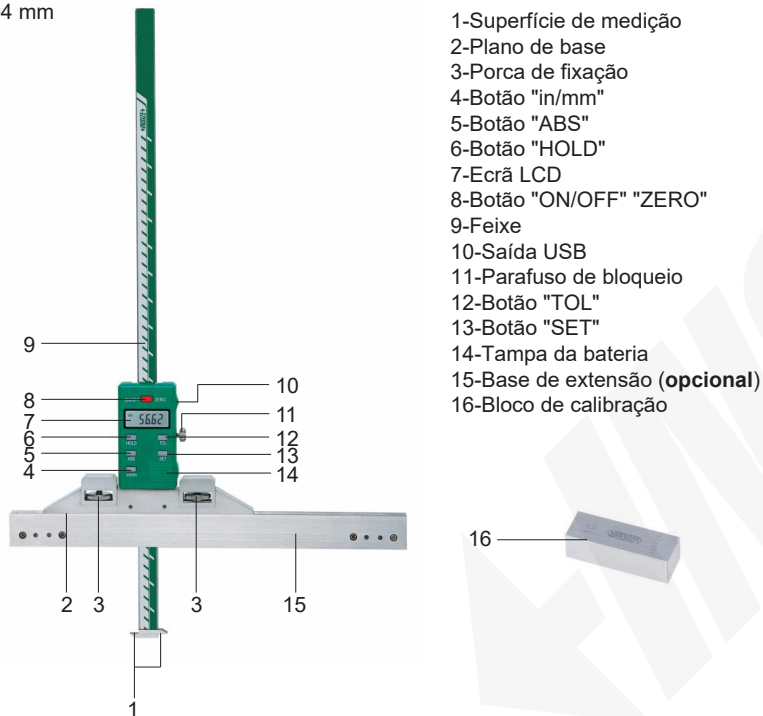

1. O lado positivo deve ficar voltado para fora ao instalar a bateria.

2. Botões:

ON/OFF ZERO --- pressione rapidamente para ligar; pressione rapidamente para definir o zero após ligar

--- pressione longamente para desligar

HOLD --- pressione rapidamente para manter a leitura. Pressione rapidamente novamente para liberar.

mm/in --- pressione rapidamente para converter a leitura entre métrico e polegadas.

ABS---pressione brevemente para converter entre os modos de medição absoluta e relativa. O modo normal é o modo de medição absoluta. Pressione brevemente para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto, "INC" aparece e pressione o botão "ZERO" (este ponto é chamado de 'ponto zero relativo'). Neste modo, a leitura é a distância até o ponto zero relativo. Pressione brevemente novamente para voltar ao modo de medição absoluta.

SET--- pressione brevemente para entrar no modo de configuração, "SET" pisca. Em seguida, pressione longamente para posicionar o dígito, o dígito pisca quando posicionado. Solte o botão se quiser alterar o dígito.

Pressione brevemente o botão para alterar o dígito de 1 a 9. Pressione longamente para o próximo dígito.

Após a configuração, pressione longamente até "SET" piscar, pressione brevemente para sair do modo de configuração.

Pressione brevemente para entrar no modo de definição de tolerância, "▲" aparece e "SET" pisca. Defina o valor limite superior da mesma forma que no modo de definição acima. Após definir o limite superior, pressione longamente até que 'SET' pisque. Pressione brevemente, "▼" aparece e "SET" pisca, defina o limite inferior.

TOL--- valor limite como acima. Após a configuração, pressione longamente até que "SET" pisque, pressione brevemente novamente para sair do modo de medição de tolerância.

Durante o modo de medição de tolerância, "▲" aparece se a leitura for maior que o limite superior, "▼" aparece se a leitura for menor que o limite inferior, "OK" aparece se a leitura estiver dentro da tolerância.

3. Antes da utilização:

---Sem base de extensão: Limpe as faces de medição e o plano da base com um pano macio.

Puxe suavemente a barra para permitir que a face de medição entre em contacto com o plano da base, aperte o parafuso de bloqueio e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que está corretamente definido no zero.

---Com base de extensão: Pressione a porca de bloqueio, prenda o parafuso na ranhura em forma de T da base de extensão (Fig. 1), empurre a base de extensão para uma posição adequada e, em seguida, bloqueie a porca de bloqueio.

Defina o valor inicial para ser consistente com o valor do bloco de calibração. Enganche o bloco de calibração na superfície de medição (Fig. 2), faça com que o bloco de calibração se encaixe na superfície de medição e no plano da base de extensão e pressione o botão "zero" para exibir o valor inicial.



fig.1



fig.2

MN-1540-PT

V0

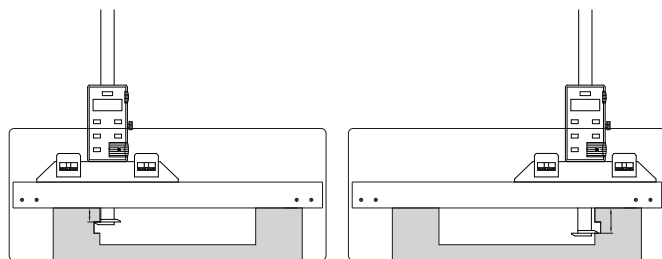


Diagrama de medição do gancho duplo

4. Preste atenção a dois pontos durante a medição:

- Certifique-se de que não há poeira, aparas de corte ou outros detritos nas faces de medição e na superfície da peça de trabalho, caso contrário, a medição poderá estar incorreta.
- A face de medição e o plano da base devem ser protegidos contra arranhões ou danos.
É necessário pressionar a base com firmeza e aplicar uma força constante e adequada para puxar a viga.

5. Acessórios opcionais: base de extensão, cabo de saída de dados (código 7302-SPC7, formato de teclado)

6. Quando o símbolo de alarme da bateria aparecer à esquerda, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o vernier for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o medidor não for usado por um longo período de tempo.

7. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C. Não coloque o medidor perto de campos magnéticos fortes. Mantenha o medidor seco. Evite que líquidos entrem no medidor para não danificar os componentes eletrônicos.