


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru a poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Rozlišení	Poznámka
2114-5F	5mm/0.2"	20μm	10μm	0.01mm/0.0005"	rovná záda
2114-51F	5mm/0.2"	5μm	2μm	0.001mm/0.00005"	rovná záda

- 1-"in/mm" tlačítko
- 2-Kryt baterie
- 3-LCD displej
- 4-Datový výstup USB
- 5-"0/ON" tlačítko
- 6-"ABS" tlačítko
- 7-Dřík (průměr Ø8 mm)
- 8-Vřeteno
- 9-Kontaktní bod (závit M2.5X0.45)

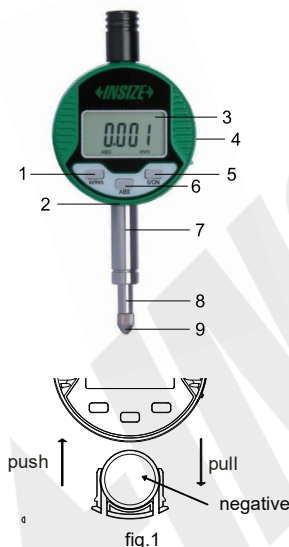

1. Nainstalujte a vyjměte baterii (CR1632), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).

2. Tlačítka:

'in/mm'

---krátké stisknutí pro převod palce/metr
dlouhým stisknutím změníte směr měření

'ABS'

---krátké stisknutí pro absolutní/inkrementální měření
dlouhým stisknutím přednastavíte data

'0/ON'

---krátké stisknutí pro zapnutí při vypnutém napájení
krátké stisknutí pro nastavení nuly při zapnutém napájení
dlouhým stisknutím vypnete

Nastavení vysoké a nízké frekvence spínání:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko 'in/mm' a krátce stiskněte tlačítko '0/ON' pro zapnutí, uvolněte tlačítko 'in/mm' pro vstup do nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence, krátkým stisknutím tlačítka 'in/mm' nastavte režim přepínání, zobrazení 'Fr-on' znamená, že je zapnuta funkce automatického přepínání frekvence. Po 3 vteřinách bez ovládání tlačítek a táhla se automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení 'Fr-oF' znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnuta a snímač udržuje stav vysoké frekvence beze změny. Krátkým stisknutím tlačítka '0/ON' potvrdíte a uložíte nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence a přejdete do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko 'ABS', krátkým stisknutím tlačítka '0/ON' se zapne, uvolněním tlačítka 'ABS' přejdete do nastavení režimu vypnutí, výchozí zobrazení je '06', což znamená, že se automaticky vypne po 6 hodinách stání. Krátkým stisknutím tlačítka 'ABS' lze přepínat hodnotu, dlouhým stisknutím tlačítka 'ABS' lze přepínat jednotlivé a desetimístné číslice, lze přepínat mezi 0 a 99 hodinami každou 1h. Když se přepne na '00', znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

3. Digitální indikátor by měl být pro použití namontován na pevném držáku.

4. Upínání: upínání stopky pro plochý zadní číselník. Pokud je číselník namontován upnutím dřívku, nepoužívejte nadměrnou upínací sílu, která by ovlivnila pohyb vřetena.

5. Při měření by mělo být vřeteno ve svislé poloze vůči povrchu obrobku, jinak nemusí být měření správné.

Upozornění: Nepohybujte vřetenem rychle a nevyvíjejte na vřeteno boční sílu.

6. Po měření namažte kontaktní místo olejem. Vřeteno by nemělo být naolejované, jinak nebude pohyb vřetena plynulý.

7. Pokud digitální indikátor poklesne nebo dojde k nárazu, zkontrolujte před použitím přesnost měření.

8. Volitelné příslušenství: SPC kabel (7315-, 7302-, 7305-), kontaktní body, zadní oka.

9. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nebo pohybu vřetena nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud indikátor nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.

10. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.