


Vorsicht:
Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in den Indikator gelangt und die Elektronik beschädigt.

Code	Bereich	Genauigkeit	Hysterese	Auflösung	Bemerkung
2114-5F	5mm/0.2"	20µm	10µm	0.01mm/0.0005"	flacher Rücken
2114-51F	5mm/0.2"	5µm	2µm	0.001mm/0.00005"	flacher Rücken

- 1-"in/mm" Taste
- 2-Batterieabdeckung
- 3-LCD-Anzeige
- 4-USB-Datenausgabe
- 5-"0/ON" Taste
- 6-"ABS" Taste
- 7-Stiel (Durchmesser Ø8mm)
- 8-Spindel
- 9-Kontaktstelle (Gewinde M2,5X0,45)

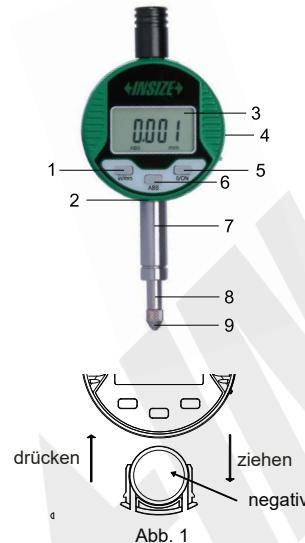

1. Legen Sie die Batterie (CR1632) ein und nehmen Sie sie heraus; die negative Seite der Batterie muss nach außen zeigen (Abb.1).
2. Knöpfe:
 - 'in/mm'
 - kurzes Drücken für die Umrechnung Zoll/metrisch
 - langes Drücken zum Ändern der Messrichtung
 - 'ABS'
 - kurzes Drücken für absolute/inkrementelle Messung
 - langes Drücken zur Voreinstellung der Daten
 - '0/ON'
 - kurzes Drücken zum Einschalten bei ausgeschaltetem Gerät
 - kurzes Drücken zum Einstellen des Nullpunkts bei eingeschalteter Stromversorgung
 - langes Drücken zum Ausschalten

Einstellungen für Hoch- und Niederfrequenzschaltung:

Nach dem Ausschalten halten Sie die 'in/mm'-Taste gedrückt und drücken Sie kurz die '0/ON'-Taste, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie die 'in/mm'-Taste los, um die Einstellung des Hoch- und Niederfrequenz-Schaltmodus aufzurufen, drücken Sie kurz die 'in/mm'-Taste, um den Schaltmodus einzustellen. Nach 3 Sekunden ohne Tastenbetätigung und Schubstangenbetätigung wird automatisch auf Hochfrequenz umgeschaltet. Die Anzeige 'Fr-oF' bedeutet, dass die automatische Frequenzumschaltung ausgeschaltet ist und der Sensor den Hochfrequenzzustand unverändert beibehält. Drücken Sie kurz die Taste '0/ON', um die Einstellungen für den Hoch- und Niederfrequenz-Umschaltmodus zu bestätigen und zu speichern, und kehren Sie in den Arbeitszustand zurück.

Einstellung der Abschaltzeit:

Nach dem Herunterfahren drücken und halten Sie die 'ABS'-Taste, drücken Sie kurz die '0/ON'-Taste, um einzuschalten, lassen Sie die 'ABS'-Taste los, um den Abschaltzeitmodus einzustellen, die Standardanzeige ist '06', was bedeutet, dass es automatisch nach 6 Stunden Standzeit abgeschaltet wird. Durch kurzes Drücken der 'ABS'-Taste kann der Wert umgeschaltet werden, durch langes Drücken der 'ABS'-Taste können einzelne und zehn Ziffern umgeschaltet werden, es kann alle 1h zwischen 0 und 99 Stunden umgeschaltet werden. Wenn auf '00' umgeschaltet wird, bedeutet dies, dass das Messgerät nicht automatisch abgeschaltet wird.

3. Der Digitalanzeiger sollte auf einer starren Halterung montiert werden, um ihn zu benutzen.
4. Einspannen: Einspannen der Spindel für Messuhren mit flachem Rücken. Wenn die Messuhr durch Festklemmen der Spindel montiert wird, wenden Sie bitte keine übermäßige Klemmkraft an, die die Bewegung der Spindel beeinträchtigt.
5. Während der Messung sollte die Spindel senkrecht zur Werkstückoberfläche stehen, da sonst die Messung möglicherweise nicht korrekt ist.
- Achtung: Bitte bewegen Sie die Spindel nicht schnell und üben Sie keine seitliche Kraft auf die Spindel aus.
6. Nach der Messung ist die Kontaktstelle zu ölen. Die Spindel sollte nicht geölt werden, sonst wird die Bewegung der Spindel nicht glatt sein.
7. Sollte die Digitalanzeige fallen oder erschüttert werden, überprüfen Sie bitte die Messgenauigkeit vor der Verwendung.
8. Optionales Zubehör: SPC-Kabel (7315-, 7302-, 7305-), Kontaktpunkte, Laschenrücken.
9. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern verschwimmen, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt oder die Spindel bewegt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach einer Minute wieder ein. Wenn die Anzeige über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Anzeigegerät beschädigen.
10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.