


Attention :
Empêcher le liquide de pénétrer dans l'indicateur et d'endommager les composants électroniques.

Code	Gamme	Précision	Hystérésis	Résolution	Remarque
2114-5F	5mm/0,2"	20µm	10µm	0,01mm/0,0005"	dos plat
2114-51F	5mm/0,2"	5µm	2µm	0,001mm/0,00005"	dos plat

- 1-"in/mm" bouton
- 2-Couvercle de la batterie
- 3-Écran LCD
- 4-Sortie de données USB
- 5-"0/ON" bouton
- 6-"ABS" bouton
- 7-Tige (diamètre Ø8mm)
- 8-Broche
- 9-Point de contact (filetage M2.5X0.45)

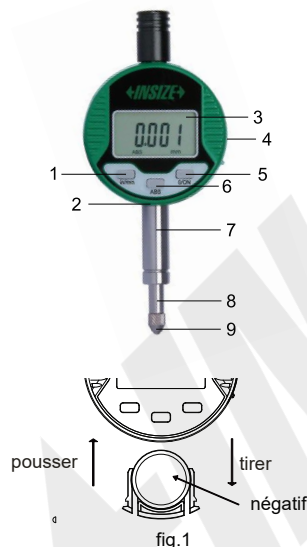

1. Installer et retirer la pile (CR1632), le côté négatif de la pile doit être orienté vers l'extérieur (fig.1).

2. Boutons :

'in/mm'

---raccourci pour la conversion en pouces/métriques

appui long pour changer le sens de la mesure

'ABS'

---pression courte pour une mesure absolue/incrémentale

appui long pour présélectionner les données

'0/ON'

---une brève pression permet d'allumer l'appareil lorsqu'il est éteint

appui court pour mettre à zéro lorsque l'appareil est sous tension

appui long pour éteindre

Réglages de commutation haute et basse fréquence :

Après l'arrêt, appuyez sur la touche 'in/mm' et maintenez-la enfoncée, puis appuyez brièvement sur la touche '0/ON' pour allumer l'appareil, relâchez la touche 'in/mm' pour entrer dans le réglage du mode de commutation haute et basse fréquence, appuyez brièvement sur la touche 'in/mm' pour régler le mode de commutation, l'affichage 'Fr-on' signifie que la fonction de commutation automatique de la fréquence est activée. Après 3 secondes sans actionnement de bouton ou de tige de poussée, l'appareil passe automatiquement à la haute fréquence. L'affichage 'Fr-oF' signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est désactivée et que le capteur conserve l'état haute fréquence inchangé. Appuyez brièvement sur le bouton '0/ON' pour confirmer et enregistrer les réglages du mode de commutation haute et basse fréquence, et revenir à l'état de fonctionnement.

Réglage du temps d'arrêt :

Après l'arrêt, appuyez sur le bouton 'ABS' et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton '0/ON' pour allumer l'appareil, relâchez le bouton 'ABS' pour entrer dans le mode de réglage de l'heure d'arrêt, l'affichage par défaut est '06', ce qui signifie que l'appareil s'arrête automatiquement après 6 heures d'inactivité. Une pression courte sur le bouton 'ABS' permet de changer la valeur, une pression longue sur le bouton 'ABS' permet de changer les chiffres individuels et les dix chiffres, il peut changer entre 0 et 99 heures toutes les 1h. Lorsque la valeur est réglée sur '00', cela signifie que l'instrument ne s'arrête pas automatiquement.

3. L'indicateur numérique doit être monté sur un support rigide pour être utilisé.

4. Serrage : serrage de la tige pour le comparateur à dos plat. Si le comparateur est monté en serrant la tige, veuillez ne pas appliquer une force de serrage excessive, ce qui affecterait le mouvement de la broche.

5. Pendant la mesure, la broche doit être verticale par rapport à la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte.

Attention : ne déplacez pas la broche rapidement et n'appliquez pas de force latérale sur la broche.

6. Après la mesure, veuillez appliquer de l'huile sur le point de contact. La broche ne doit pas être huilée, sinon le mouvement de la broche ne sera pas régulier.

7. Si l'indicateur numérique tombe ou subit un choc, veuillez vérifier la précision de la mesure avant de l'utiliser.

8. Accessoires en option : Câble SPC (7315-, 7302-, 7305-), points de contact, cosses.

9. Une pile peut durer un an. Si l'indicateur n'affiche rien ou si les chiffres se brouillent, la tension de la pile est trop faible, veuillez la remplacer. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons ou que l'on déplace la broche, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'indicateur.

10. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.