


Attenzione:
Evitare che il liquido penetri nell'indicatore danneggiando l'elettronica.

Codice	Gamma	Precisione	Isteresi	Risoluzione	Osservazione
2114-5F	5mm/0,2"	20µm	10µm	0,01mm/0,0005"	dorso piatto
2114-51F	5mm/0,2"	5µm	2µm	0,001mm/0,00005"	dorso piatto

- 1-"in/mm" pulsante
- 2-Coperchio della batteria
- 3-Display LCD
- 4-Uscita dati USB
- 5-"0/ON" pulsante
- 6-"ABS" pulsante
- 7-Stelo (diametro Ø8 mm)
- 8-Mandrino
- 9-Punto di contatto (filettatura M2.5X0.45)

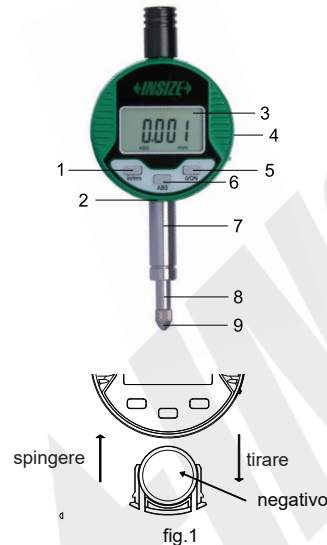

1. Installare e rimuovere la batteria (CR1632); il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).
2. Pulsanti:
 - 'in/mm'
 - premere brevemente per la conversione pollici/metri
 - premere a lungo per cambiare la direzione di misurazione
 - 'ABS'
 - pressione breve per la misura assoluta/incrementale
 - premere a lungo per preimpostare i dati
 - '0/ON'
 - premere brevemente per accendere quando l'alimentazione è spenta
 - premere brevemente per impostare lo zero quando l'alimentazione è attiva
 - premere a lungo per spegnere

Impostazioni di commutazione ad alta e bassa frequenza:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto 'in/mm' e premere brevemente il tasto '0/ON' per accendere, rilasciare il tasto 'in/mm' per accedere all'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza, premere brevemente il tasto 'in/mm' per regolare la modalità di commutazione, il display 'Fr-on' indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è attivata. Dopo 3 secondi senza l'azionamento dei pulsanti e delle aste di spinta, si passa automaticamente all'alta frequenza. L'indicazione 'Fr-oF' significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene invariato lo stato di alta frequenza. Premere brevemente il pulsante '0/ON' per confermare e salvare le impostazioni della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza e uscire dallo stato di lavoro.

Impostazione del tempo di spegnimento:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante 'ABS', premere brevemente il pulsante '0/ON' per accendere, rilasciare il pulsante 'ABS' per entrare nell'impostazione della modalità di spegnimento, il display predefinito è '06', il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di sosta. Premendo brevemente il pulsante 'ABS' si può commutare il valore, premendo a lungo il pulsante 'ABS' si possono commutare le singole cifre e le dieci cifre, con la possibilità di commutare tra 0 e 99 ore ogni 1h. Quando si passa a '00', significa che il calibro non si spegne automaticamente.

3. Per l'uso, l'indicatore digitale deve essere montato su un supporto rigido.
4. Serraggio: serraggio dello stelo per il comparatore a fondo piatto. Se il comparatore viene montato bloccando lo stelo, non applicare una forza di serraggio eccessiva, che potrebbe compromettere il movimento del mandrino.
5. Durante la misurazione, il mandrino deve essere verticale rispetto alla superficie del pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe non essere corretta.
- Attenzione: non spostare rapidamente il mandrino e non applicare forze laterali sul mandrino.
6. Dopo la misurazione, applicare olio al punto di contatto. Il mandrino non deve essere oliato, altrimenti il movimento del mandrino non sarà fluido.
7. Se l'indicatore digitale cade o subisce una scossa, controllare la precisione di misurazione prima dell'uso.
8. Accessori opzionali: Cavo SPC (7315-, 7302-, 7305-), punti di contatto, capocorda.
9. Una batteria può durare un anno. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, togliere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.
10. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.