


Cuidado:
Evite que o líquido entre no indicador e danifique os componentes eletrônicos.

Código	Faixa	Precisão	Histerese	Resolução	Observação
2114-5F	5mm/0.2"	20µm	10µm	0.01mm/0.0005"	costas planas
2114-51F	5mm/0.2"	5µm	2µm	0.001mm/0.00005"	costas planas

- 1-"in/mm" botão
- 2-Tampa da bateria
- 3-Tela LCD
- 4-Saída de dados USB
- 5-"0/ON" botão
- 6-"ABS" botão
- 7-Haste (diâmetro Ø8 mm)
- 8-Fuso
- 9-Ponto de contato (rosca M2.5X0.45)

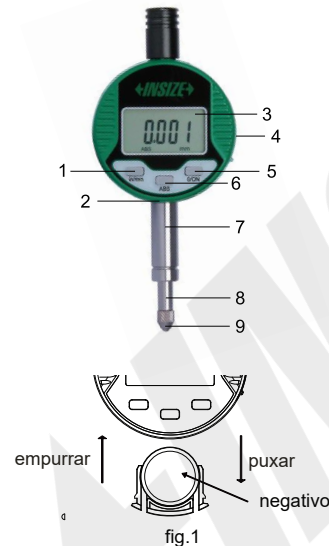

1. Instale e remova a bateria (CR1632), o lado negativo da bateria deve estar voltado para fora (fig. 1).

2. Buttons:

- 'in/mm'
- pressão curta para conversão em polegadas/métricas
- Pressione e segure para mudar a direção da medição
- 'ABS'
- pressão curta para medição absoluta/incremental
- Pressione e segure para predefinir os dados
- '0/ON'
- Pressione brevemente para ligar quando a energia estiver desligada
- Pressione brevemente para definir o zero quando a energia estiver ligada
- Pressione e segure para desligar

Configurações de comutação de alta e baixa frequência:

Depois de desligar, pressione e mantenha pressionada a tecla 'in/mm' e pressione brevemente a tecla '0/ON' para ligar, solte a tecla 'in/mm' para entrar na configuração do modo de comutação de alta e baixa frequência, pressione brevemente a tecla 'in/mm' para ajustar o modo de comutação, o visor 'Fr-on' significa que a função de comutação automática de frequência está ligada. Após 3 segundos sem operação do botão e sem operação da haste, ele mudará automaticamente para alta frequência. Exiba 'Fr-oF', o que significa que a função de comutação automática de frequência está desligada e o sensor mantém o estado de alta frequência inalterado. Pressione rapidamente o botão '0/ON' para confirmar e salvar as configurações do modo de comutação de alta e baixa frequência e sair para o estado de trabalho.

Configuração do tempo de desligamento:

Após o desligamento, pressione e mantenha pressionado o botão 'ABS', pressione brevemente o botão '0/ON' para ligar, solte o botão 'ABS' para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento, a exibição padrão é '06', o que significa que ele será desligado automaticamente após 6 horas de espera. Pressionar brevemente o botão 'ABS' pode alternar o valor, pressionar longamente o botão 'ABS' pode alternar entre dígitos individuais e dez dígitos, pode alternar entre 0 e 99 horas a cada 1h. Quando alternar para '00', significa que o medidor não será desligado automaticamente.

3. O indicador digital deve ser montado em um suporte rígido para uso.

4. Fixação: fixação da haste para o relógio comparador de fundo plano. Se o relógio comparador for montado por meio da fixação da haste, não aplique força de fixação excessiva, o que afetará o movimento do eixo.

5. Durante a medição, o eixo deve estar na vertical em relação à superfície da peça de trabalho, caso contrário, a medição pode não ser correta.

Cuidado: não mova o fuso rapidamente nem aplique força lateral no fuso.

6. Após a medição, aplique óleo no ponto de contato. O fuso não deve ser lubrificado, caso contrário, o movimento do fuso não será suave.

7. Se o indicador digital cair ou levar um choque, inspecione a precisão da medição antes de usar.

8. Acessórios opcionais: Cabo SPC (7315-, 7302-, 7305-), pontos de contato, lug back.

9. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se não houver nada no visor ou se os dígitos estiverem borrados, a voltagem da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o eixo for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o indicador.

10. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.