


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do digitálního indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Indikátor
2153-10	6-10mm	digitální indikátor s přenosem dat rozsah měření 12,7 mm/0,5" nastavitelné rozlišení 0,001 mm/0,00005" (kód 2108-101F)
2153-18	10-18.5mm	
2126-35	18-35mm	
2126-60	35-60mm	
2126-100	50-100mm	
2126-160	50-160mm	
2126-161	100-160mm	
2126-250	160-250mm	
2126-450	250-450mm	
2527-800G	400-800mm	

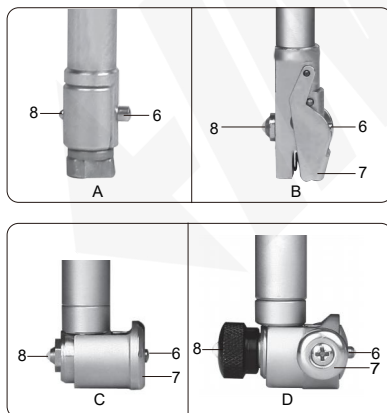

Kontaktní místa



1. Vložte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).
2. Displej lze otočit o 320°.
3. Tlačítka: Dlouhé stisknutí: stiskněte a podržte déle než 2 sekundy; krátké stisknutí: méně než 2 sekundy.



ZERO/CAL --- Pro kalibraci v režimu sledování.

--- Krátkým stisknutím nastavíte nulu v absolutním režimu měření.

DATA --- Krátkým stisknutím spustíte přenos dat.

START --- Krátkým stisknutím (po kalibraci) přejdete do režimu měření.

--- Dlouhým stisknutím přepnete mezi metrickými a palcovými jednotkami.

MIN/SET --- Krátkým stisknutím přejdete do režimu sledování minimální hodnoty, bliká "MIN". Další krátkým stisknutím režim opustíte a "MIN" zmizí.

--- Dlouhým stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu nastavení počáteční hodnoty, zobrazí se "SET" a poslední číslice bliká.

Krátkým stisknutím tlačítka "ON/OFF" nastavíte číslici, která po nastavení bliká.

Krátkým stisknutím tlačítka "START" změníte číslici z 0 na 9. Po dokončení nastavení dlouhým stisknutím tlačítka "ABS" opustíte režim nastavení a uložíte nastavení, dlouhým stisknutím tlačítka "ON/OFF" můžete opustit režim nastavení.

ON/OFF --- bez uložení nastavení.

--- Když je displej zapnutý: krátkým stisknutím vypnete displej.

Když je displej vypnutý: krátkým stisknutím zapnete displej.

Nastavení času vypnutí:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko MIN/SET, krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete přístroj, přejděte do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí hodnota na displeji je "06", což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti, krátkým stisknutím tlačítka MIN/SET můžete hodnotu změnit, dlouhým stisknutím tlačítka MIN/SET můžete přepínat mezi jednotlivými číslicemi a každou hodinu můžete přepínat mezi hodnotami 0 a 99 hodin. Krátkým stisknutím tlačítka

ON/OFF potvrdíte a opustíte.


Pokud je na displeji přepínače "00", znamená to, že měřidlo se automaticky nevypne.

4. Měření (jako příklad použijte 2126-60, nastavovací kroužek Ø35 mm):

(1) Relativní měření

---Krátkým stisknutím tlačítka "ON/OFF" zapnete displej.

---Vložte měřidlo otvoru do nastavovacího kroužku, krátce stiskněte tlačítko "MIN/SET", "MIN" začne blikat a přejděte do režimu sledování minimální hodnoty. Několikrát pohněte měřidlem otvoru, měřidlo otvoru automaticky najde minimální hodnotu a "MIN" přestane blikat.

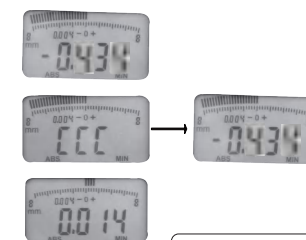

MN-2126-CZ

--- Vyjměte měřidlo otvorů a poté dlouze stiskněte tlačítko "ZERO/CAL". Zobrazí se "CCC" a poté zmizí, kalibrace je dokončena.

--- Vložte měřidlo otvorů do obrobku, krátce stiskněte tlačítko "START", "MIN" bliká a přejděte do režimu měření a kývejte měřidlem otvorů, měřidlo otvorů automaticky najde minimální hodnotu.

Hodnota je rozdíl mezi naměřeným průměrem a nastavovacím kroužkem. Pokud je hodnota záporná, průměr je menší než nastavovací kroužek. V opačném případě je průměr větší než nastavovací kroužek. Průměr na obrázku výše by měl být 35,014 mm.

--- Vyjměte měřidlo otvoru a vložte ho do obrobku, poté krátce stiskněte tlačítko "START", "MIN" bliká a začne další měření.

--- Chcete-li opustit režim měření, krátce stiskněte tlačítko "MIN/SET". Před novým měřením je nutné provést kalibraci.

(2) Absolutní měření

--- Nastavte počáteční hodnotu tak, aby odpovídala průměru nastavovacího kroužku, viz pokyny k tlačítku "MIN/SET".

--- Vložte měřidlo otvoru do nastavovacího kroužku, krátce stiskněte tlačítko "MIN/SET", "MIN" začne blikat a měřidlo otvoru přejde do režimu sledování minimální hodnoty. Pohybujte měřidlem otvoru, měřidlo otvoru automaticky najde minimální hodnotu a "MIN" přestane blikat.

--- Vyjměte měřidlo otvoru a dlouhým stisknutím tlačítka "ZERO/CAL" se zobrazí "CCC", které poté zmizí a kalibrace je dokončena.

--- Vložte měřidlo otvoru do obrobku, krátce stiskněte tlačítko "START", "MIN" bliká a měřidlo otvoru přejde do režimu měření. Pohybujte měřidlem otvoru a měřidlo otvoru automaticky najde minimální hodnotu.


--- Hodnota je průměr měřeného obrobku. Průměr na obrázku výše by měl být 35,014 mm.

--- Vyjměte měřidlo otvorů a vložte ho do obrobku, poté stiskněte tlačítko "START", "MIN" bliká a začne další měření.

--- Chcete-li opustit režim měření, krátce stiskněte tlačítko "MIN/SET". Před novým měřením je nutné provést kalibraci.



Upozornění: Kontaktní bod by měl být chráněn před nesprávným stlačením, postupujte podle obrázků 2 a 3, které ukazují, jak vložit a vyjmout měřidlo otvoru. Nechte měřidlo otvoru naklonit, aby se vložilo do obrobku nebo nastavovacího kroužku (obr. 2), nejprve přiložte ochranný můstek ke stěně a poté pomalu otočte měřidlo otvoru do svislé polohy (nejprve přiložte kovadinu ke stěně a poté kontaktní bod ke stěně). Nechte měřidlo sklonit, aby se vyjmulo z obrobku nebo nastavovacího kroužku (obr. 3), netlačte na kontaktní bod.

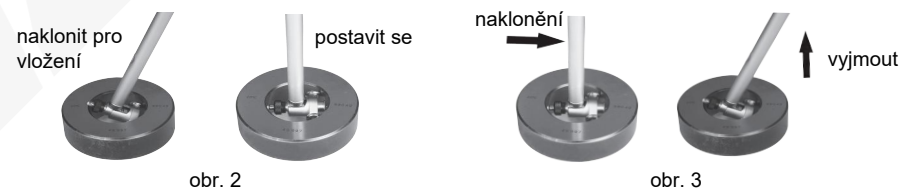

5. Automatické vypnutí po přibližně 2 hodinách, stisknutím tlačítka "ON/OFF" zapnete displej, není třeba provádět novou kalibraci.

6. Volitelné příslušenství: kabel SPC, nastavovací kroužek (6312).

7. Životnost baterie je přibližně 6 měsíců. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je baterie příliš slabá, vyměňte ji. Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo pohnutí kontaktním bodem, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud měřidlo otvorů nebude delší dobu používáno, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit digitální indikátor.

8. Pracovní teplota je 0–40 °C, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.