


Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore digitale per non danneggiare i componenti elettronici.

Codice	Gamma	Indicatore
2153-10	6-10mm	indicatore digitale con trasmissione dati campo di indicazione 12,7 mm/0,5" risoluzione regolabile 0,001 mm/0,00005" (codice 2108-101F)
2153-18	10-18.5mm	
2126-35	18-35mm	
2126-60	35-60mm	
2126-100	50-100mm	
2126-160	50-160mm	
2126-161	100-160mm	
2126-250	160-250mm	
2126-450	250-450mm	
2527-800G	400-800mm	

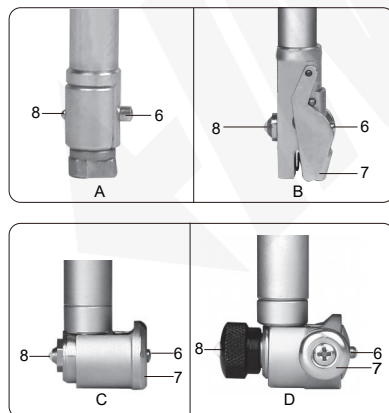

Punti di contatto



1. Installare e rimuovere la batteria (CR2032), il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).
2. Il display può essere ruotato di 320°.
3. Pulsanti: Pressione lunga: pressione prolungata per più di 2 secondi; pressione breve: meno di 2 secondi.



ZERO/CAL--- Per la calibrazione in modalità tracciamento.

--- Premere brevemente per impostare lo zero in modalità di misurazione assoluta.

DATA --- Premere brevemente per la trasmissione dei dati.

START --- Premere brevemente (dopo la calibrazione) per accedere alla modalità di misurazione.

--- Premere a lungo per la conversione da metri a pollici.

MIN/SET --- Premere brevemente per accedere alla modalità di tracciamento della lettura minima, "MIN" lampeggia. Premere nuovamente brevemente per uscire e "MIN" scompare.

--- Premere a lungo per accedere alla modalità di impostazione della lettura iniziale, viene visualizzato "SET" e l'ultima cifra lampeggia.

Premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per posizionare la cifra, che lampeggia quando è posizionata. Premere brevemente il pulsante "START" per cambiare la cifra da 0 a 9. Dopo aver completato l'impostazione, premere a lungo il pulsante "ABS" per uscire dalla modalità di impostazione e salvare l'impostazione, premere a lungo il pulsante "ON/OFF" per uscire dalla modalità di impostazione senza salvare l'impostazione.

ON/OFF --- Quando il display è acceso: premere brevemente per spegnere il display.

--- Quando il display è spento: premere brevemente per accendere il display.

Impostazione dell'ora di spegnimento:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante MIN/SET, premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere, accedere alla modalità di impostazione dell'ora di spegnimento, il display predefinito è "06", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività, premere brevemente MIN/SET il tasto può cambiare il valore, premere a lungo il pulsante MIN/SET per cambiare i bit, e può passare da 0 a 99 ore ogni ora, premere brevemente ON/OFF per confermare e uscire.


Quando il display dell'interruttore è "00", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

4. Misurazione (prendere come esempio l'anello di regolazione 2126-60, Ø35 mm):

(1) Misurazione relativa

---Premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per accendere il display.

---Inserire il calibro per fori nell'anello di regolazione, premere brevemente il pulsante "MIN/SET", "MIN" lampeggia ed entra in modalità di tracciamento della lettura minima, quindi oscillare il calibro per fori più volte, il calibro per fori troverà automaticamente la lettura minima e "MIN" smetterà di lampeggiare.

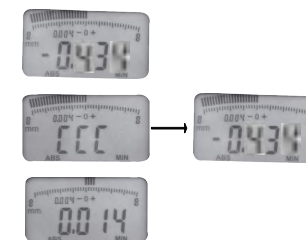

MN-2126-IT

--- Estrarre il calibro per fori e premere a lungo il pulsante "ZERO/CAL"; apparirà "CCC" e poi scomparirà, indicando che la calibrazione è terminata.

--- Inserire il calibro per fori nel pezzo da lavorare, premere brevemente il pulsante "START"; "MIN" lampeggerà ed entrerà in modalità di misurazione; muovere il calibro per fori, che troverà automaticamente la lettura minima.

--- Il valore letto è la differenza tra il diametro misurato e l'anello di regolazione. Se il valore è negativo, il diametro è inferiore all'anello di regolazione. Altrimenti, il diametro è superiore all'anello di regolazione. Il diametro della figura sopra dovrebbe essere 35,014 mm.

--- Estrarre il calibro e inserirlo nel pezzo da lavorare, quindi premere brevemente il pulsante "START", "MIN" lampeggia e avviare la misurazione successiva.

--- Per uscire dalla modalità di misurazione, premere brevemente il pulsante "MIN/SET". È necessario eseguire la calibrazione prima di una nuova misurazione.

(2) Misurazione assoluta

--- Impostare la lettura iniziale in modo che corrisponda al diametro dell'anello di regolazione, fare riferimento alle istruzioni relative al pulsante "MIN/SET".

--- Inserire il calibro per fori nell'anello di regolazione, premere brevemente "MIN/SET", "MIN" lampeggia e il calibro per fori entra in modalità di tracciamento della lettura minima; muovere il calibro per fori, il calibro troverà automaticamente la lettura minima e "MIN" smetterà di lampeggiare.

--- Estrarre il calibro per fori e premere a lungo il pulsante "ZERO/CAL". Il messaggio "CCC" apparirà e poi scomparirà, la calibrazione è terminata.

--- Inserire il calibro per fori nel pezzo da lavorare, premere brevemente il pulsante "START", "MIN" lampeggerà e il calibro per fori entrerà in modalità di misurazione. Muovere il calibro per fori, il calibro troverà automaticamente la lettura minima.


--- Il valore letto è il diametro del pezzo misurato. Il diametro della figura sopra dovrebbe essere 35,014 mm.

--- Estraiete il calibro e inseritelo nel pezzo, quindi premete il pulsante "START", "MIN" lampeggia e inizia la misurazione successiva.

--- Per uscire dalla modalità di misurazione, premete brevemente il pulsante "MIN/SET". È necessario eseguire la calibrazione prima di una nuova misurazione.



Attenzione: il punto di contatto deve essere protetto da una pressione impropria. Seguire le figure 2 e 3 per inserire e rimuovere il calibro di foratura. Inclinare il calibro di foratura per inserirlo nel pezzo o nell'anello di regolazione (fig. 2), far sì che il ponte di protezione entri prima in contatto con la parete interna, quindi ruotare lentamente il calibro di foratura in posizione verticale (far sì che l'incudine entri prima in contatto con la parete interna, quindi far sì che il punto di contatto entri in contatto con la parete interna). Inclinare il calibro per estrarlo dal pezzo o dall'anello di regolazione (fig. 3), senza premere il punto di contatto.

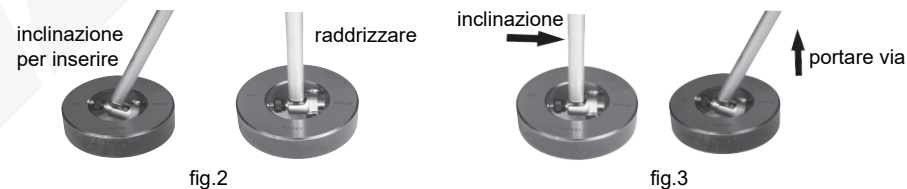

5. Spegnimento automatico dopo circa 2 ore, premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il display, non è necessario calibrare nuovamente per accendere il display.

6. Accessori opzionali: cavo SPC, anello di regolazione (6312).

7. La durata della batteria è di circa 6 mesi. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, la batteria è scarica, sostituirla. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si sposta il punto di contatto, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore digitale.

8. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40°C, l'umidità relativa non deve superare l'80%.