


Precisione: $\pm 0.03\text{mm}$

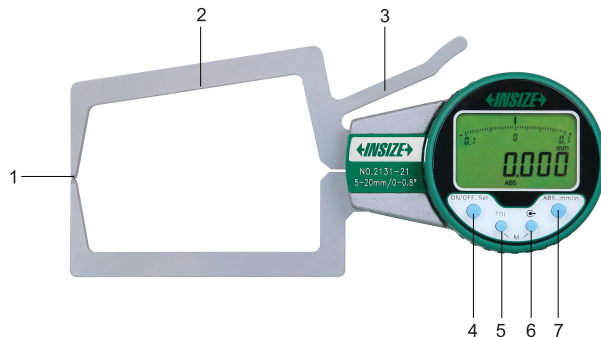

- 1-Suggerimenti per la misurazione
- 2-Bracci di misura
- 3-Leva di comando
- 4-Pulsante "ON/OFF...Imposta"
- 5-Pulsante "TOL"
- 6-Pulsante "ABS"
- 7-Pulsante "ABS...mm/in"

1. I calibri esterni sono utilizzati per misurare rapidamente le dimensioni esterne.

2. Pulsanti:

Pressione breve: meno di 2 secondi; pressione prolungata: più di 2 secondi.

ON/OFF...Impostare

---pressione breve: accensione/spengimento.

---Premere a lungo: per impostare la lettura iniziale dopo l'accensione. Appare "Set" e la prima cifra visualizzata lampeggia. Premere brevemente il pulsante "↺" per cambiare la cifra. Premere brevemente il pulsante "ABS...mm/in" per passare alla cifra successiva. Premere il pulsante "ON/OFF...Set" per salvare l'impostazione.

TOL

---Premere a lungo per impostare la tolleranza. "►" appare sul display e la prima cifra del valore visualizzato lampeggia per impostare la tolleranza superiore. Premere brevemente il pulsante "↺" per cambiare la cifra corrente, premere brevemente il pulsante "ABS...mm/in" per passare alla cifra successiva. Premere il pulsante "TOL" per salvare la tolleranza superiore dopo l'impostazione.

"◄" apparirà sul display contemporaneamente e la prima cifra del valore visualizzato lampeggia per impostare una tolleranza inferiore. La stessa operazione di impostazione della tolleranza superiore. Premere brevemente il pulsante "TOL" dopo l'impostazione, il gage entrerà in modalità di misurazione della tolleranza.

---In modalità di misura con tolleranza, quando la misura supera la tolleranza superiore, "►" lampeggia in alto a destra del display. Quando la misura supera la tolleranza inferiore, "◄" lampeggia in alto a sinistra del display.

La tolleranza superiore deve essere superiore a quella inferiore.

↺ ---pressione breve: invio dei dati al PC una volta, "↺" lampeggia una volta.

---pressione prolungata: i dati vengono inviati al PC in modo continuo e la scritta "↺" continua a essere visualizzata. Premere nuovamente il pulsante per interrompere l'emissione.

ABS...mm/in---pressione breve: per la conversione della modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella di misura assoluta, sul display appare "ABS". Premendo brevemente il pulsante si accede alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato "punto zero relativo"), la lettura è 0. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

---Pression prolongée : conversion métrique/pouce.

M (premere contemporaneamente "TOL" e "↺")

---Premendo brevemente il tasto "Min", si accede alla modalità di tracciamento del valore minimo. Premendo nuovamente il tasto "TOL", appare "Max", si accede alla modalità di tracciamento del valore massimo. Premendo il pulsante "TOL" per la terza volta, appare "H" per tracciare il valore corrente. Premere nuovamente il pulsante "TOL" per uscire.

3. È necessario eseguire la calibrazione prima della misurazione. È possibile impostare direttamente lo zero quando l'intervallo è 0-20 mm: premere la maniglia, rilasciarla per far sì che le teste di misura entrino completamente in contatto. Premere il pulsante per impostare lo zero. Se l'intervallo del calibro a quadrante è superiore a 20 mm, il calibro a corsoio deve essere calibrato con uno strumento calibrato (o un blocco di misura). Il calibro a quadrante misura l'utensile calibrato (Fig.1), impostando la lettura come il valore normale dell'utensile calibrato.



Fig.1

4. Come si usa: premere la leva di comando per far sì che la distanza tra le due punte di misura sia superiore al pezzo da misurare. Rilasciare lentamente la leva di comando per far sì che le due punte di misura siano ben a contatto con il pezzo da misurare e bloccarlo. Per le misure di diametro, oscillare leggermente il calibro per trovare il minimo assiale (fig.2) e il massimo radiale (fig.3), ottenere il risultato dal calibro. Per la misurazione dello spessore, trovare il valore minimo e ottenere il risultato.

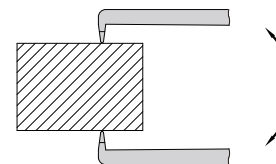


Fig.2



Fig.3

5. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

6. Durante l'uso, evitare di operare in modo eccessivo per non danneggiare le punte di misura. Dopo l'uso, oliate le punte di misura per evitare la ruggine.