



NÁVOD K PROVOZU

Digitální hloubkoměr (základna s 60° ostřím)

Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Digitální ukazatel zdvihu	Digitální indikátor rozlišení	Přesnost
2143-101	0-12,7mm/0-0,5"	12,7mm/0,5"	0,01mm/0,0005"	±20μm



- 1-Digitální indikátor
- 2-Tlačítko "in/mm"
- 3-Tlačítko "ABS"
- 4-LCD displej
- 5-USB výstup dat
- 6-Tlačítko "ZERO"
- 7-Zajišťovací šroub
- 8-Základna
- 9-Špičatá špička
- 10-Klíč

1. Vložte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr.1).



obr.1

2. Tlačítka:

"in/mm"---krátké stisknutí: převod palců a milimetrů; dlouhé stisknutí: změna směru měření.
"ABS"---krátké stisknutí: převod absolutního a relativního režimu měření; dlouhé stisknutí: nastavení počáteční hodnoty, krátké stisknutí "in/mm" změní číslici z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka "ZERO" nastaví číslici, dlouhé stisknutí "ABS" znovu ukončí funkci.
"ZERO"---krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí. Krátkým stisknutím zapnete displej, když je vypnutý.

Funkce falešného vypnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka ZERO vypnete přístroj nebo opustíte obrazovku bez jakékoli operace po dobu asi 2 hodin. V tomto okamžiku je přístroj ve stavu falešného vypnutí. V tomto stavu má funkci paměti dat a původní data zůstávají zachována i po zapnutí.

Nastavení přepínání vysoké a nízké frekvence:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko in/mm a krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí. Po zobrazení "----" uvolněte tlačítko in/mm pro vstup do nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence. Krátkým stisknutím tlačítka in/mm upravte režim přepínání. Zobrazení "Fr-on" znamená, že je zapnuta funkce automatického přepínání frekvence. Po 3 sekundách bez stisknutí tlačítka a bez pohybu tlačítka se automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení "Fr-oF" znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnutá a senzor udržuje vysokou frekvenci beze změny. Krátkým stisknutím tlačítka ZERO potvrďte a uložte nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence a přejděte do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí (skutečné vypnutí):

Po vypnutí podržte stisknuté tlačítko ABS, krátkým stisknutím tlačítka ZERO zapnete, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko ABS a přejděte do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí zobrazení je "6,0", což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti, krátkým/dlouhým stisknutím tlačítka ABS lze přepínat mezi hodnotami 0 a 99 hodin po 1 hodině. Pokud je na displeji přepínač "0.0", znamená to, že měřidlo se automaticky nevypne.

3. Měření:

- Nainstalujte digitální indikátor na základnu a zajistěte zajišťovací šroub.
- Dlouhým stisknutím tlačítka „in/mm“ po dobu 2 sekund přepněte digitální indikátor do opačného směru.
- Umístěte měřidlo na plochu desky tak, aby bylo kolmé k ploché desce. Krátkým stisknutím tlačítka „ZERO“ vynulujte a proveďte měření.

4. Po měření namažte olej povrch základny, hrot a prodlužovací tyče.

5. Není třeba provádět žádné další údržbové úkony, po zapnutí znovu nastavte nulovou hodnotu.

6. Volitelné příslušenství: výstupní kabel SPC (7315, 7302, 7305).

7. Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, znamená to, že napětí baterie je příliš nízké, vyměňte baterii.

Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo po pohybu vřetena, vyjměte baterii a vložte ji zpět po 1 minutě. Pokud indikátor nebude delší dobu používán, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.

8. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

MN-2143-CZ

V2