




ISTRUZIONI PER L'USO

Misuratore di profondità digitale (base con bordo affilato a 60°)

Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.

Codice	Gamma	Indicatore digitale corsa	Indicatore digitale risoluzione	Precisione
2143-101	0-12,7mm/0-0,5"	12,7mm/0,5"	0,01mm/0,0005"	$\pm 20\mu\text{m}$

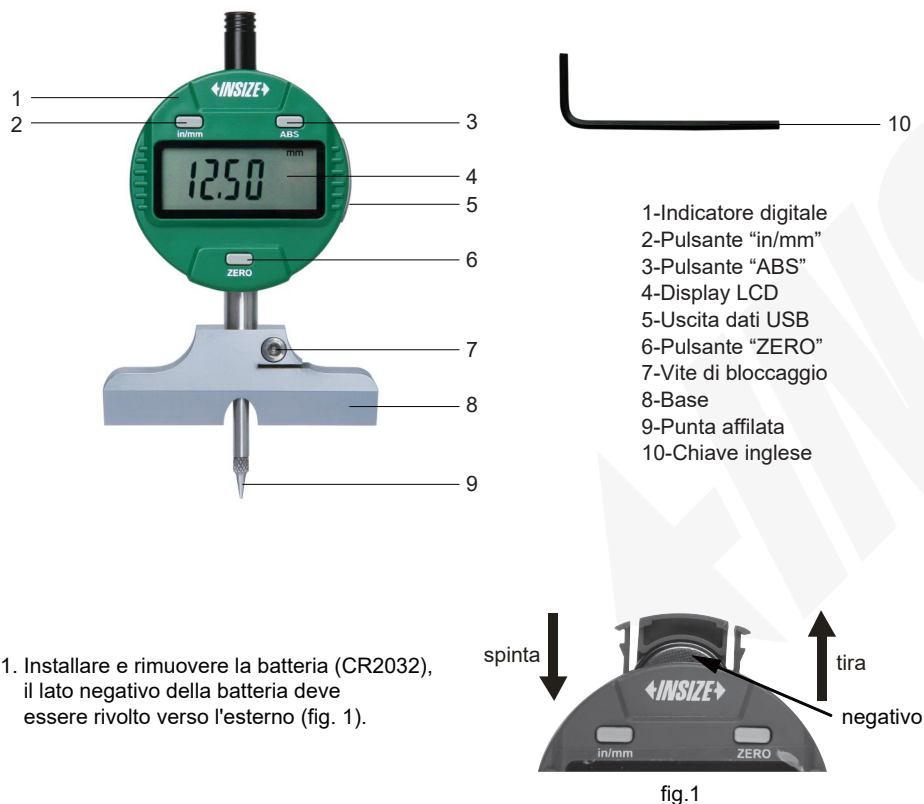

1. Installare e rimuovere la batteria (CR2032), il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).

2. Pulsanti:

"in/mm" --- pressione breve: conversione tra pollici e millimetri; pressione prolungata: modifica della direzione di misurazione.

"ABS" --- pressione breve: conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa; pressione prolungata: impostazione della lettura iniziale, pressione breve su "in/mm" per cambiare la cifra da 0 a 9, pressione breve sul pulsante "ZERO" per posizionare la cifra, pressione prolungata su "ABS" per uscire.

"ZERO"---pressione breve: imposta lo zero; pressione prolungata: spegnimento. Premere brevemente per accendere quando il display si spegne.

Funzione di spegnimento simulato:

Premere a lungo il pulsante ZERO per spegnere il dispositivo o lasciare lo schermo inattivo per circa 2 ore. A questo punto, il dispositivo si trova in uno stato di spegnimento simulato. In questo stato, è dotato di una funzione di memoria dati e i dati originali vengono conservati anche quando viene riacceso.

Impostazioni di commutazione alta e bassa frequenza:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto in/mm e premere brevemente il tasto ZERO per accendere; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il tasto in/mm per accedere alla modalità di impostazione della commutazione alta e bassa frequenza; premere brevemente il tasto in/mm per regolare la modalità di commutazione; la visualizzazione di "Fr-on" indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è attivata. Dopo 3 secondi senza alcuna operazione sui pulsanti e sull'asta di comando, il dispositivo passerà automaticamente all'alta frequenza. Il display visualizzerà "Fr-of", a indicare che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene invariato lo stato di alta frequenza. Premere brevemente il pulsante ZERO per confermare e salvare le impostazioni della modalità di commutazione alta e bassa frequenza, quindi uscire dalla modalità di lavoro.

Impostazione dell'ora di spegnimento (spegnimento effettivo):

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante ABS, premere brevemente il pulsante ZERO per accendere, dopo aver visualizzato "----", rilasciare il pulsante ABS per accedere alla modalità di impostazione del tempo di spegnimento, il display predefinito è "6.0", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività, premere brevemente/a lungo il pulsante ABS per cambiare il valore, che può variare da 0 a 99 ore ogni ora. Quando il display mostra "0.0", significa che lo strumento non si spegnerà automaticamente.

3. Misurazione:

- Installare l'indicatore digitale sulla base e bloccare la vite di fissaggio.
- Premere a lungo il pulsante "in/mm" per 2 secondi, commutare l'indicatore digitale nella direzione opposta.
- Posizionare il calibro sulla piastra piana in modo che sia perpendicolare alla piastra piana. Premere brevemente il pulsante "ZERO" per azzerare e misurare.

4. Dopo la misurazione, lubrificare la superficie della base, la punta e le aste di prolunga.

5. Non sono necessarie numerose funzioni di manutenzione, reimpostare lo zero dopo l'accensione.

6. Accessori opzionali: cavo di uscita SPC (7315, 7302, 7305).

7. Se sul display è presente il simbolo della batteria, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria.

Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.

8. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.