




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor de profundidade digital (base com lâmina de 60°)

Cuidado: Evite que líquidos entrem no indicador para não danificar os componentes eletrônicos.

Código	Gama	Indicador digital curso	Indicador digital resolução	Precisão
2143-101	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm

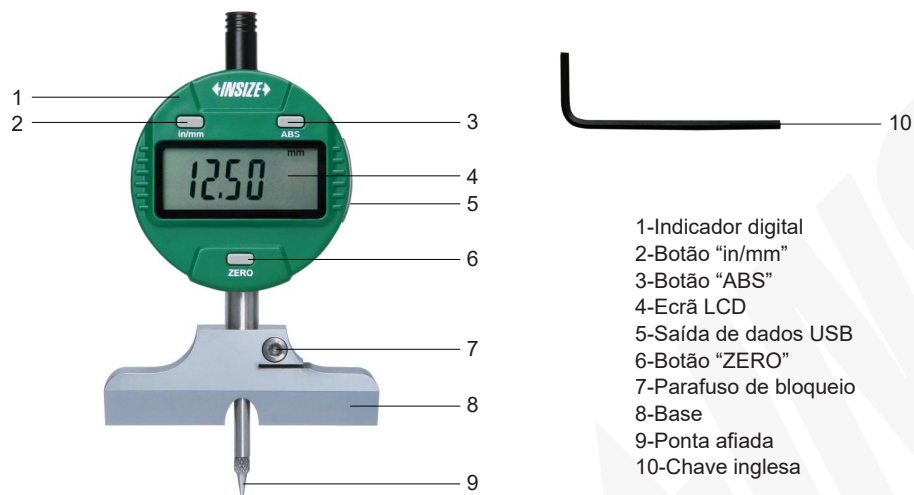

1. Instale e remova a bateria (CR2032), o lado negativo da bateria deve ficar voltado para fora (fig.1)



fig.1

2. Botões:

"in/mm" --- pressão curta: conversão entre polegadas e milímetros; pressão longa: alteração da direção de medição.

"ABS" --- pressão curta: conversão entre modo de medição absoluto e relativo; pressão longa: definição da leitura inicial, toque brevemente em "in/mm" para alterar o dígito de 0 a 9, toque brevemente no botão "ZERO" para posicionar o dígito, toque novamente em "ABS" para sair.

"ZERO" --- toque breve: definir zero; toque longo: desligar. Toque brevemente para ligar quando o visor se desligar.

Função de desligamento falso:

Pressione longamente o botão ZERO para desligar ou deixe o ecrã sem qualquer operação por cerca de 2 horas. Neste momento, ele está em um estado de desligamento falso. Neste estado, ele tem uma função de memória de dados, e os dados originais ainda são mantidos quando ele é ligado.

Configurações de comutação de alta e baixa frequência:

Após desligar, mantenha pressionada a tecla in/mm e pressione brevemente a tecla ZERO para ligar. Após exibir "----", solte a tecla in/mm para entrar na configuração do modo de comutação de alta e baixa frequência. Pressione brevemente a tecla in/mm para ajustar o modo de comutação. A exibição "Fr-on" significa que a função de comutação automática de frequência está ativada. Após 3 segundos sem operação do botão e operação da haste de pressão, ele mudará automaticamente para alta frequência. Exibir "Fr-oF" significa que a função de comutação automática de frequência está desativada e o sensor mantém o estado de alta frequência inalterado. Pressione brevemente o botão ZERO para confirmar e salvar as configurações do modo de comutação de alta e baixa frequência e sair para o estado de funcionamento.

Configuração do tempo de desligamento (desligamento real):

Após desligar, mantenha pressionado o botão ABS, pressione rapidamente o botão ZERO para ligar, após exibir "----", solte o botão ABS para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento, a exibição padrão é "6.0", o que significa que ele desligará automaticamente após 6 horas em repouso, pressione rapidamente/longamente o botão ABS para alterar o valor, e ele pode alternar entre 0 e 99 horas a cada 1 hora. Quando o visor do interruptor estiver em "0.0", significa que o medidor não será desligado automaticamente.

3. Medição:

--- Instale o indicador digital na base e aperte o parafuso de fixação.

--- Pressione longamente o botão "in/mm" durante 2 segundos para mudar o indicador digital para a direção oposta.

--- Coloque o medidor na placa plana de forma a que fique perpendicular à placa plana. Pressione brevemente o botão "ZERO" para zerar e medir.

MN-2143-PT

V2



4. Após a medição, lubrifique a superfície da base, a ponta e as hastes de extensão.
5. Sem inúmeras funções de manutenção, defina o zero novamente após ligar.
6. Acessórios opcionais: cabo de saída SPC (7315, 7302, 7305).
7. Se houver um símbolo de bateria no visor, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria.
Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o eixo for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Se o indicador não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o indicador.
8. A temperatura de funcionamento é de 0-40 °C/32-104 °F, a humidade relativa não deve exceder 80%.