

解析度: 0.01mm/0.0005"

型號	厚度測定範圍	管壁厚測定範圍	精度
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0.08"	±0.04mm



1-固定測砧
2-球型測砧
3-活動測砧
4-扳手
5-顯示幕

6-鎖緊扳手
7-"mm/in"鍵
8-"0"鍵
9-"ON/OFF"鍵
10-電池蓋

1. 安裝電池, 電池的正極朝外。

2. 使用前請清除測頭上的油污, 保持測量面清潔。

3. 按鍵功能:

"mm/in": 短按切換公英制單位

"ON/OFF": 短按開關機

"0": 短按置零

4. 測量注意事項:

圖1所示為如何進行厚度和外徑測量, 測定範圍: 0-25mm/0-1".

圖2所示為如何進行管道壁厚測量, 測定範圍: 0-2mm/0-0.08".

注意: 在進行測量前請將鎖緊螺釘緊固可靠!

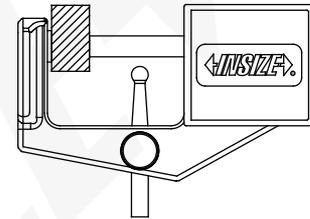


圖1

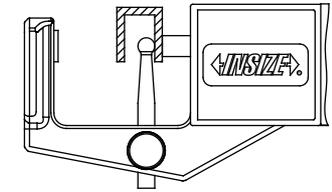


圖2

5. 當轉換測量模式時, 務必進行置零操作。當測量厚度或外徑時, 將活動測砧與固定測砧測量面完全貼合, 按"0"鍵置零; 當測量管道壁厚時, 將活動測砧測量面和球形測頭完全貼合, 按"0"鍵置零。

6. 所配電池的使用壽命為1年。在開機狀態下, 若顯示窗無數字顯示或示值閃爍, 說明電池電壓過低, 請更換電池。若按動按鍵, 顯示窗顯示無變化, 請取出電池等待1分鐘左右再重新裝上。測厚規長期不使用時, 請取出電池。

7. 正常工作溫度0-40°C。請勿將產品靠近強磁場。保持產品存放環境乾燥整潔。請避免液體滲入產品導致晶片功能損壞。請勿對產品施加額外電壓。