


Rango de medición: 4X90°
Resolución: 0.1° (=1.745mm/m)
Precisión: 0° y 90°: ±0.1°, otro ángulo: ±0.2°

- 1-Pantalla LCD
- 2-'ON/OFF' botón
- 3-Superficie magnética
- 4-'ZERO' botón

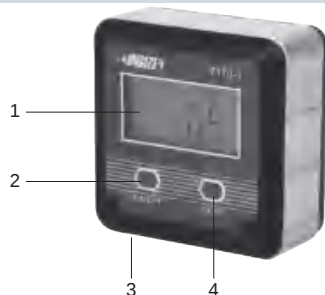

1. El producto se utiliza como nivel y transportador para poner a cero y medir ángulos.
2. La superficie magnética es conveniente para usar en la superficie de hierro.
3. La luz de fondo se enciende automáticamente en la medición, la luz se apaga después de que el instrumento no ha funcionado durante 15s.
4. Instale la batería

Retire la tapa de las pilas, inserte una pila AAA en el alojamiento de las pilas, preste atención a los polos positivo y negativo como en la fig.1, instale la tapa de las pilas. No es necesario volver a poner a cero, el nivel cero sigue siendo correcto.

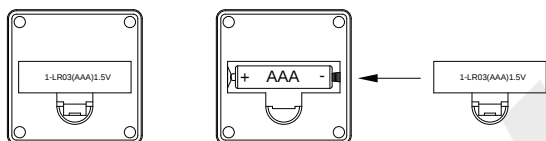


fig.1

5. Botones:

'ON/ZERO'

---Cuando la pantalla está encendida: Pulsación corta en modo absoluto, la pantalla muestra 'ABS', pulsación larga para apagar.

---Cuando la pantalla está apagada: Pulse brevemente para encender.

'ZERO'

---Púlsalo brevemente en modo relativo y ajusta el cero relativo.

6. medición

un nivel

Coloque el instrumento sobre la superficie medida, la lectura(fig.2) es el ángulo entre la superficie medida y el nivel cuando "ABS" se muestra en la pantalla.

 


fig.2

b transportador

Colóquelo sobre la superficie de referencia, pulse el botón 'CERO', la lectura es cero y no hay 'ABS' en la pantalla y, a continuación, en el modo relativo. Mueva el instrumento a la superficie medida, la lectura es el ángulo entre la superficie medida y la superficie de referencia (Fig.3).

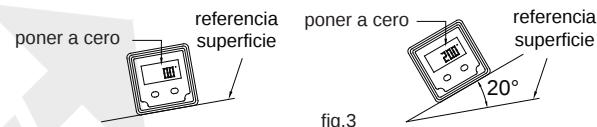


fig.3

7. El instrumento puede utilizarse en 4 orientaciones, la pantalla se voltea cuando la parte inferior mira hacia arriba (Fig.4).

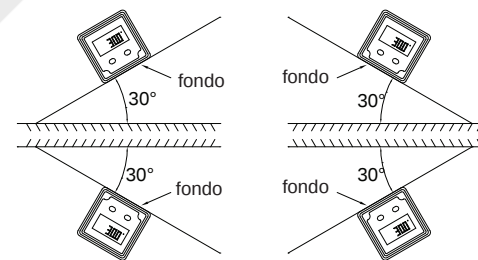


fig.4

8. Apagado automático en unos 5 minutos. Pulsa 'ON/ZERO' para encenderlo.

9. Una pila puede durar un año de uso. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el producto.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.

Aviso: La colisión del producto puede afectar al nivel del instrumento, ajuste el nivel cero como se indica a continuación:

Cuando el instrumento se enciende, pulse 'ON/ZERO' y 'ZERO', '-1-' aparece en la pantalla, coloque el instrumento en la superficie cero, pulse brevemente 'ON/ZERO', '-2-' aparece en la pantalla después de digital ('-1-') borrosa. Gírelo 180° en el mismo lugar, pulse brevemente 'ON/ZERO' y vuelva al modo de medición después de la difuminación digital ('-2-').

 


fig.5

fig.6

fig.7