



Campo di misura: 4X90°
 Risoluzione: 0,1° (=1,745 mm/m)
 Precisione: 0° e 90°: ±0,1°, altri angoli: ±0,2°.

- 1-Display LCD
- 2-Pulsante 'ON/OFF'
- 3-Superficie magnetica
- 4-Pulsante 'ZERO'

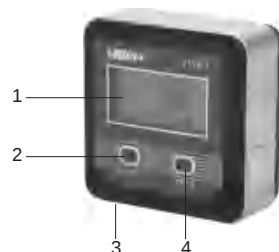


1. Il prodotto viene utilizzato come livella e goniometro per impostare lo zero e misurare l'angolo.
2. La superficie magnetica è comoda da usare sulla superficie del ferro.
3. La luce di fondo si accende automaticamente al momento della misurazione, mentre si spegne dopo 15 secondi di inattività dello strumento.
4. Installare la batteria
 Rimuovere il coperchio della batteria, inserire una batteria AAA nell'alloggiamento della batteria, facendo attenzione al positivo e al negativo come nella figura 1, installare il coperchio della batteria.
 Non è necessario impostare nuovamente lo zero, il livello di zero è ancora corretto.

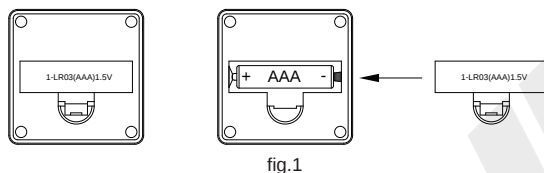


5. Pulsanti:
 'ON/ZERO'
 ---Quando il display è acceso: Premere brevemente in modalità assoluta, lo schermo visualizza 'ABS', premere a lungo per spegnere.
 ---Quando il display è spento: Premere brevemente per accendere.
 ZERO
 ---Premere brevemente in modalità relativa e impostare lo zero relativo.

6. misura
 un livello
 Appoggiare lo strumento sulla superficie misurata; la lettura (fig. 2) è l'angolo tra la superficie misurata e la livella quando sullo schermo appare 'ABS'.

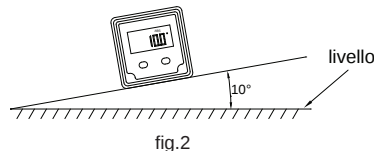


b goniometro

Appoggiare lo strumento sulla superficie di riferimento, premere il pulsante 'ZERO', la lettura è pari a zero e sul display non compare la scritta 'ABS', quindi passare alla modalità relativa. Spostare lo strumento sulla superficie misurata, la lettura è l'angolo tra la superficie misurata e quella di riferimento (Fig. 3).

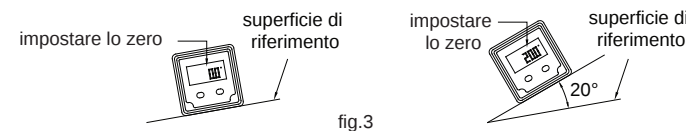

7. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti, il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto (Fig.4).

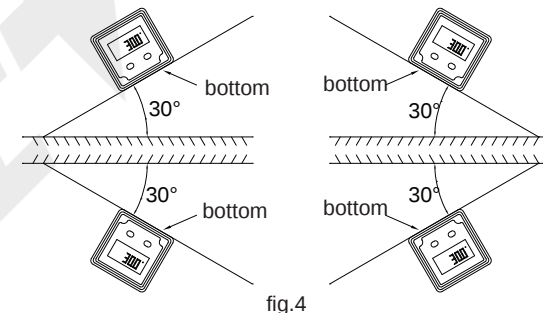

8. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Premere 'ON/ZERO' per accendere il dispositivo.
9. Una batteria può durare un anno. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il prodotto.
10. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.
 Avviso: La collisione del prodotto può influenzare il livello dello strumento, impostare il livello zero come segue:
 Quando lo strumento si accende, premere 'ON/ZERO' e 'ZERO', sul display appare '-1-', posizionare lo strumento sulla superficie di zero, premere brevemente 'ON/ZERO', sul display appare '-2-' dopo la sfocatura digitale('1-'). Ruotare di 180° sullo stesso punto, premere brevemente 'ON/ZERO' e tornare alla modalità di misura dopo la sfocatura digitale('2-').

