


Faixa de medição: 4X90°

Resolução: 0.1° (=1.745mm/m)

Precisão: 0° e 90°: ±0.1°, outros ângulos: ±0.2°

- 1-Tela LCD
- 2-Botão 'ON/OFF'
- 3-Superfície magnética
- 4-"Botão 'ZERO'

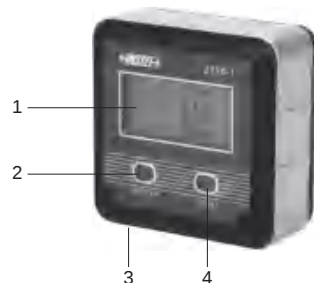

1. O produto é usado como nível e transferidor para definir o zero e medir o ângulo.
2. A superfície magnética é conveniente para uso em superfícies de ferro.
3. A luz de fundo se acende automaticamente durante a medição e se apaga quando o instrumento não funciona por 15 segundos.
4. Instale a bateria

Remova a tampa da bateria, insira uma bateria AAA no compartimento da bateria, preste atenção aos pontos positivo e negativo conforme a fig. 1 e instale a tampa da bateria. Não é necessário definir o zero novamente, pois o nível zero ainda está correto.

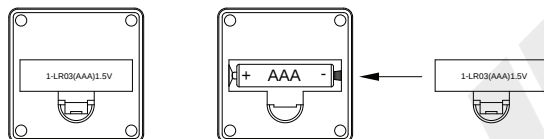


fig.1

5. Botões:

'ON/ZERO'

---Quando o visor estiver ligado: Pressione brevemente para entrar no modo absoluto, a tela exibe 'ABS', pressione longamente para desligar.

---Quando o visor estiver desligado: Pressione rapidamente para ligar.

'ZERO'

---Pressione-o brevemente no modo relativo e defina o zero relativo.

6. medição

um nível

Coloque o instrumento sobre a superfície medida; a leitura (fig. 2) é o ângulo entre a superfície medida e o nível quando 'ABS' aparece na tela.

 


fig.2

b transferidor

Coloque-o sobre a superfície de referência, pressione o botão 'ZERO', a leitura é zero e não há 'ABS' no visor e, em seguida, entre no modo relativo. Mova o instrumento para a superfície medida, a leitura é o ângulo entre a superfície medida e a superfície de referência (Fig. 3).

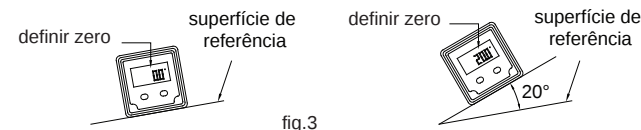


fig.3

7. O instrumento pode ser usado em quatro orientações; o visor vira quando a parte inferior está voltada para cima (Fig. 4).

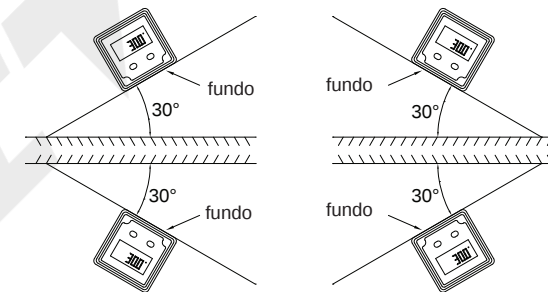


fig.4

8. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Pressione 'ON/ZERO' para ligar.
9. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Se o produto não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o produto.
10. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.

Aviso:

Colisão de produto que possa afetar o nível do instrumento, defina o nível zero conforme descrito a seguir:

When the instrument powers on, press 'ON/ZERO' and 'ZERO', '-1-' appears on the display, put the instrument on the zero surface, short press 'ON/ZERO', '-2-' appears on the display after digital('1-') blurring. Rotate it 180° on the same place, short press 'ON/ZERO', and go back to measure mode after digital('2-') blurring.

 


fig.5

fig.6

fig.7