



Rozsah: 0–360°
Rozlišení: 10"/0,005°
Přesnost: ±5'

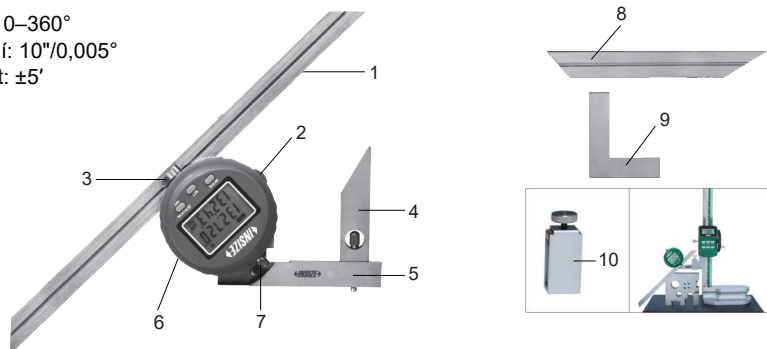


- 1-Čepel 300 mm
- 2-Jemné nastavení
- 3-Zajišťovací matice
- 4-Příslušenství pro ostré úhly
- 5-Základna
- 6-Kryt baterie

- 7-Pojistná matice
- 8-150mm čepel
- 9-Čtverec
- 10-Svorka pro výškové měřidla
(Kód: 2372-CLAMP, volitelné příslušenství)

 1. Před použitím proveďte kalibraci pomocí pravítka v úhlu 90° a poté proveďte měření. V poloze 0° je povolena nerovnost základny a čepele, která nemá vliv na měření úhlu.




- 2. Zobrazení v stupních a stupních/minutách/sekundách.
- 3. Vložte baterii: sejměte kryt baterie, vložte baterii CR2032, záporná strana by měla směřovat nahoru.

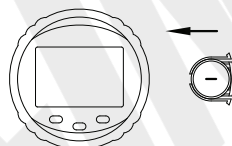

- 4. Tlačítka:
MODE ---převod 4x90°, 2x180° a 360°.
SET ---krátkým stisknutím přepnete směr měření. Dlouhým stisknutím (3 s) přednastavíte hodnotu, krátkým stisknutím MODE hodnotu upravíte a krátkým stisknutím ZERO/ON/OFF přepnete na digitální režim, krátkým stisknutím SET režim opustíte.
ZERO/ON/OFF ---krátkým stisknutím zapnete napájení. Krátkým stisknutím zobrazíte přednastavenou hodnotu, když se zapne displej. Dlouhým stisknutím (3 s) vypnete napájení.

- 5. Měření:
---Podle měřeného obrobku vyberte vhodnou čepel, nainstalujte čepel a nastavte ji do vhodné polohy.

- Kalibrace: nastavte přednastavenou hodnotu 90°, přiložte úhelník k čepeli a základně, stiskněte tlačítko „ZERO/ON“, nastavte hodnotu 90°, přístroj je připraven k měření, způsob měření je znázorněn na následujícím obrázku.
- Jemné nastavení slouží k jemné úpravě úhlu, pojistná matice slouží k fixaci úhlu.
- Při výměně čepele je nutné provést recalibraci.

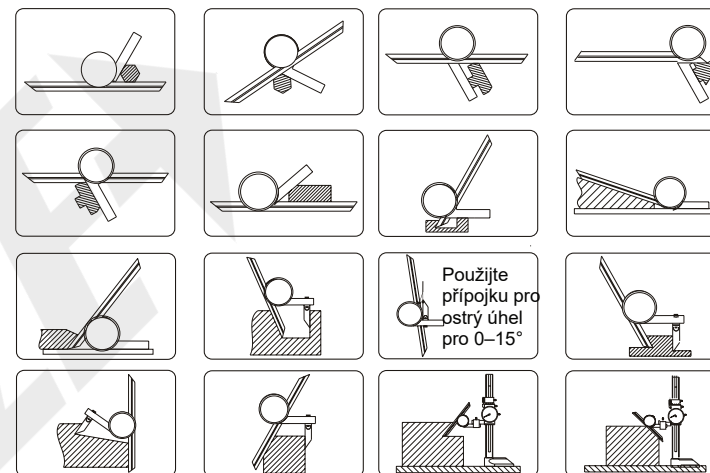

6. Upozornění: výrobek nelze použít jako rýsovací jehlu ani pravítko.



- 7. Nepoužívejte produkt v magnetickém poli.
- 8. Pracovní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.
- 9. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po jedné minutě ji vložte zpět.
- 10. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-, 7315-)
- 11. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Pokud úhloměr nebude delší dobu používán, vyjměte baterii a naneste olej proti korozi.