

Intervallo di misurazione: 0-360°(90°×4)
 Risoluzione: 0,1° (=1,745 mm/m)
 Precisione: 0° e 90°: ±0,1°
 altri: ±0,2°

- 1-Scanalatura a V
- 2-Pulsante "on/off"
- 3-Display LCD
- 4-Pulsante "hold"
- 5-Pulsante "zero"



1. Lo strumento è utilizzato come livella e goniometro. Base magnetica con scanalatura a V per alberi, in modo da poter essere utilizzato su superfici piane e cilindriche.

2. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Inserire la batteria CR2032 con il lato positivo rivolto verso l'alto (Fig.2)
- Installare il coperchio della batteria



Fig.1



Fig.2

3. Pulsante

on/off---Quando lo strumento è acceso, premere brevemente per spegnere lo schermo, premere a lungo (>6 s) per spegnere. Quando lo schermo è spento, premere brevemente per passare alla modalità di misurazione, quando è spento, premere brevemente per visualizzare "-1-", è necessario calibrarlo nuovamente.

zero---Premere brevemente "zero" per passare alla modalità relativa e impostare lo zero relativo, premere nuovamente brevemente per passare alla modalità di misurazione.

hold---Premere brevemente, "HOLD" si offusca per circa 6 secondi, quindi si passa alla modalità hold. Premere nuovamente brevemente per uscire.

4. Calibrazione

Inserire la batteria oppure premere a lungo (>6 s) il pulsante "on/off" per spegnere e poi riaccendere lo strumento; sul display apparirà "-1-" (Fig. 3).

Posizionare lo strumento a livello del mare, premere "zero"; "-1-" lampeggerà per 6 secondi e poi apparirà "-2-" (Fig. 4).

Ruotare lo strumento di 180°, posizionare il goniometro nello stesso punto (Fig. 5), premere "zero", "-2-" lampeggia per 6 secondi, quindi ottenere la lettura e terminare la calibrazione.

 


Fig.3

 


Fig.4



Fig.5

5. Livello

Lo strumento è in modalità livello quando sul display è visualizzata la scritta "ABS". Appoggiare lo strumento sulla superficie da misurare. La lettura indica il livello di tale superficie. I simboli "▲" e "▼" indicano le direzioni (fig. 6).

 


Fig.6

6. Goniometro

Posizionarlo sulla superficie di riferimento, premere il pulsante "ZERO", la lettura è zero e sul display non compare 'ABS'. Spostare lo strumento sulla seconda superficie, la lettura è l'angolo tra queste due superfici. I simboli "▲" e "▼" indicano le direzioni.

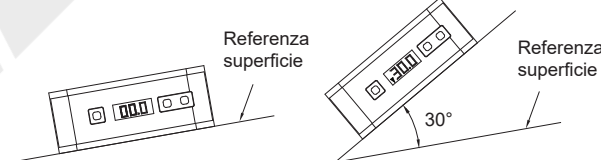


Fig. 7

7. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti diversi; il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto (Fig. 8).

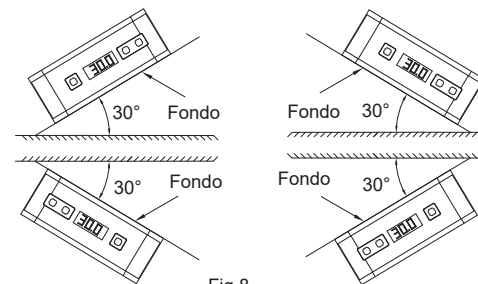


Fig.8

8. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare lo strumento.

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

10. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F.

MN-2173-IT

V0