

Messbereich: 0-360°(90°×4)
 Auflösung: 0.05° (=0.873mm/m)
 Genauigkeit: 0°: ±0.05°
 andere: ±0.1°


- 1-Magnetischer Boden (mit V-Rille)
- 2-Taste "ON/OFF"
- 3-Taste "LIGHT/SOUND"
- 4-Taste "MODE"
- 5-Taste "HOLD"
- 6-LCD-Anzeige
- 7-Batterieabdeckung



1. Das Gerät ist staub- und wasserdicht (IP67).
2. Das Instrument wird als Wasserwaage und Winkelmesser verwendet. Magnetischer Boden mit V-Nut für Wellen, so dass es auf der Oberfläche und zylindrisch verwendet werden kann.
3. Setzen Sie die Batterie ein:
 ---Entfernen Sie die Batterieabdeckung
 ---Legen Sie 3 AAA-Batterien ein, die positive Seite muss nach oben zeigen.
 ---Batterieabdeckung einbauen
4. Schaltfläche
 ON/OFF---Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus.
 LICHT/TON---Kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
 ---Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten des Summers. Der Summer ertönt in der Nähe von 0° und 90°.
 MODE---Kurz drücken, um die Einheit zwischen "°", "mm/m" und "%" zu ändern.
 ---Langes Drücken, um zwischen absolutem und inkrementellem Messmodus zu wechseln.
 HOLD---Kurzes Drücken, "HOLD" erscheint, und der aktuelle Wert wird beibehalten.
 Zum Verlassen erneut kurz drücken.


5. Kalibrierung

Stellen Sie das Gerät auf Meereshöhe, drücken Sie "ON/OFF" und "HOLD", gehen Sie in den Kalibrierungsmodus, "-1-" erscheint (Abb.1). Drücken Sie "ON/OFF", "-1-" blinkt. Berühren Sie das Gerät nicht, bis "-2-" erscheint (Abb.2). Drehen Sie das Instrument um 180° und stellen Sie es an dieselbe Stelle (Abb. 3). Drücken Sie erneut "ON/OFF", "-2-" blinkt, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist. Automatisch beenden Sie den Kalibrierungsmodus.

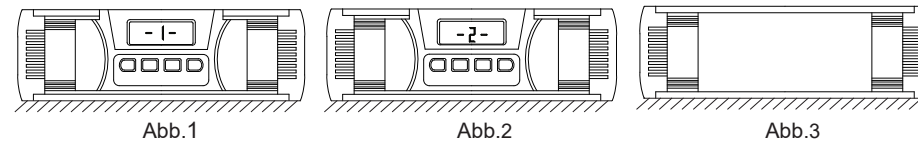


6. Pegel (absoluter Messmodus)

Legen Sie das Gerät auf die zu messende Oberfläche. Die Ablesung zeigt die Höhe dieser Oberfläche an (Abb.4).

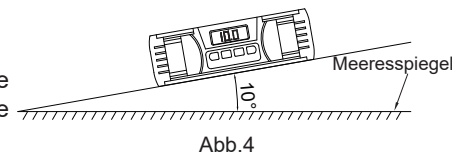


7. Winkelmesser (Modus Inkrementalmessung)

Setzen Sie das Gerät auf die Referenzfläche, drücken Sie lange die Taste "MODE", um den Nullpunkt zu setzen und in den inkrementellen Messmodus zu gelangen. Bewegen Sie das Instrument auf die zu messende Oberfläche, der Messwert ist der Winkel dieser beiden Oberflächen (Abb.5).

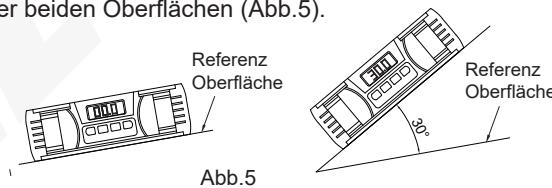

8. Das Gerät kann in 4 Richtungen verwendet werden, das Display dreht sich um, wenn die Unterseite nach oben zeigt (Abb. 6).

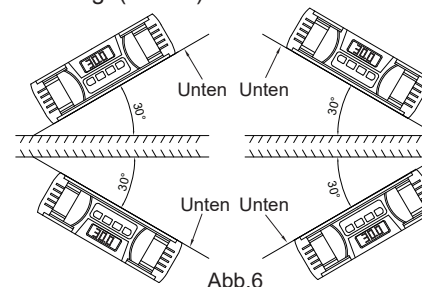

9. Automatische Abschaltung nach etwa 30 Minuten. Die Batterien reichen für 100 Stunden Dauerbetrieb. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterien heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus den Batterien austreten und das Gerät beschädigen.
10. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
11. Die Arbeitstemperatur beträgt -10~50°C/14~122°F.
 Arbeitsfeuchtigkeit ≤85%.

MN-2175-360-DE

V0