

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nivel digital y transportador

Rango de medición: 0-360° (90°×4)
Resolución: 0.05° (≈0.873 mm/m)
Precisión: 0°: ±0.05°
Otros: ±0.1°

- 1-Base magnética (con ranura en V)
- 2-Botón "ON/OFF"
- 3-Botón "LIGHT/SOUND"
- 4-Botón "MODE"
- 5-Botón "HOLD"
- 6-Pantalla LCD
- 7-Tapa de la batería



1. El instrumento es resistente al polvo y al agua (IP67).
2. El instrumento se utiliza como nivel y transportador. Base magnética con ranura en V para ejes, por lo que se puede utilizar en superficies y cilindros.
3. Instalar la batería:
 - Retirar la tapa de la batería.
 - Insertar 3 pilas AAA, con el lado positivo hacia arriba.
 - Coloque la tapa de la batería.
4. Botones:
 - ON/OFF: mantenga pulsado para encender o apagar.
 - LIGHT/SOUND: pulse brevemente para encender o apagar la luz de fondo.
 - Mantenga pulsado para encender o apagar el zumbador. El zumbador emite un pitido cuando se acerca a 0° y 90°.
 - MODO: pulse brevemente para cambiar la unidad entre "°", "mm/m" y "%".
 - Mantenga pulsado para cambiar entre el modo de medición absoluta e incremental.
 - HOLD: pulse brevemente, aparecerá "HOLD" y se mantendrá el valor actual. Vuelva a pulsar brevemente para salir.

5. Calibración

Coloque el instrumento al nivel del mar, pulse "ON/OFF" y "HOLD", entre en el modo de calibración y aparecerá "-1-" (Fig. 1). Pulse "ON/OFF" y "-1-" parpadeará. No toque el instrumento hasta que aparezca "-2-" (Fig. 2). Gire el instrumento 180° y colóquelo en el mismo lugar (Fig. 3). Pulse "ON/OFF" de nuevo y "-2-" parpadeará hasta que finalice la calibración. Salga automáticamente del modo de calibración.

 


Fig.1

 


Fig.2

 


Fig.3

6. Nivel (modo de medición absoluta)

Coloque el instrumento sobre la superficie que desea medir. La lectura muestra el nivel de esta superficie (Fig. 4).

 


Fig.4

7. Transportador (modo de medición incremental)

Coloque el instrumento sobre la superficie de referencia, mantenga pulsado el botón "MODE" para poner a cero y entrar en el modo de medición incremental. Mueva el instrumento a la superficie que se va a medir, la lectura es el ángulo entre estas dos superficies (Fig. 5).

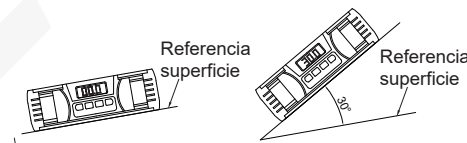


Fig.5

8. El instrumento se puede utilizar en 4 orientaciones, la pantalla se voltea cuando la parte inferior queda hacia arriba (Fig. 6).

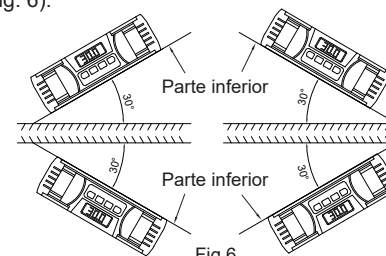


Fig.6

9. Apagado automático en aproximadamente 30 minutos. Las pilas pueden durar 100 horas de uso continuo. Si el instrumento no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire las pilas. De lo contrario, las pilas podrían tener fugas y dañar el instrumento.

10. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire las pilas y vuelva a colocarlas después de 1 minuto.

11. La temperatura de funcionamiento es de -10 a 50 °C/14 a 122 °F. Humedad de funcionamiento ≤85 %.

MN-2175-360-ES

V0