

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Niveau numérique et rapporteur

Plage de mesure: 0-360°(90°×4)
Résolution: 0,05° (=0,873mm/m)
Précision: 0°: ±0,05°
autres: ±0,1°

- 1-Fond magnétique (avec rainure en V)
- 2-Bouton "ON/OFF"
- 3-Bouton "LIGHT/SOUND"
- 4-Bouton "MODE"
- 5-Bouton "HOLD"
- 6-Écran LCD
- 7-Couvercle de la batterie



1. L'instrument est étanche à la poussière et à l'eau (IP67).
2. L'instrument sert de niveau et de rapporteur. Le fond magnétique est doté d'une rainure en V pour les arbres, ce qui permet de l'utiliser sur des surfaces et des cylindres.
3. Installer la batterie :
---Retirer le couvercle de la batterie
---Insérer 3 piles AAA, le côté positif devant être orienté vers le haut.
---Installer le couvercle de la batterie
4. Bouton
ON/OFF---Appui long pour la mise sous/hors tension.
LUMIERE/SONORE---Appui court pour activer/désactiver le rétro-éclairage.
---Appui long pour activer/désactiver le buzzer. Le buzzer émet un signal sonore à proximité de 0° et 90°.
- MODE---Appui court pour changer d'unité entre "°", "mm/m" et "%".
---Une pression longue permet de passer du mode de mesure absolue au mode de mesure incrémentale.
- HOLD---Appui court, "HOLD" apparaît et la valeur actuelle est conservée. Appuyer à nouveau brièvement pour quitter.

5. Calibrage

Placez l'instrument au niveau de la mer, appuyez sur "ON/OFF" et "HOLD", passez en mode d'étalonnage, "-1-" apparaît (Fig.1). Appuyez sur "ON/OFF", "-1-" clignote. Ne touchez pas l'instrument jusqu'à ce que "-2-" apparaisse (Fig.2). Tourner l'instrument de 180° et le placer au même endroit (Fig.3). Appuyez à nouveau sur "ON/OFF", "-2-" clignote jusqu'à ce que l'étalonnage soit terminé.

 


Fig.1

 


Fig.2

 


Fig.3

6. Niveau (mode de mesure absolue)

Placer l'instrument sur la surface à mesurer. La lecture indique le niveau de cette surface (Fig.4).

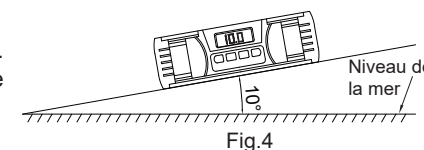


Fig.4

7. Rapporteur (mode de mesure incrémentale)

Placez l'instrument sur la surface de référence, appuyez longuement sur le bouton "MODE" pour régler le zéro et passer en mode de mesure incrémentale. Déplacez l'instrument vers la surface à mesurer, la lecture correspond à l'angle entre ces deux surfaces (Fig.5).

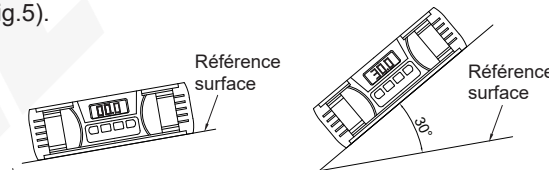


Fig.5

8. L'instrument peut être utilisé dans 4 orientations, l'écran se retourne lorsque la partie inférieure est orientée vers le haut (Fig.6).

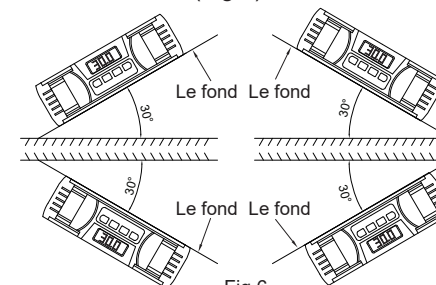


Fig.6

9. Arrêt automatique au bout de 30 minutes environ. Les piles peuvent durer 100 heures en utilisation continue. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Dans le cas contraire, du liquide pourrait s'écouler des piles et endommager l'instrument.
10. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer les piles et les remettre en place après 1 minute.
11. La température de fonctionnement est de -10~50°C/14~122°F.
Humidité de travail ≤85%.

MN-2175-360-FR