

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Livella e goniometro digitali

Campo di misura: 0-360°(90°×4)
Risoluzione: 0.05° (=0.873mm/m)
Precisione: 0°: ±0.05°
altri: ±0.1°

- 1-Fondo magnetico (con scanalatura a V)
- 2-Pulsante "ON/OFF"
- 3-Pulsante "LUCE/SUONO"
- 4-Pulsante "MODE"
- 5-Pulsante "HOLD"
- 6-Display LCD
- 7-Coperchio della batteria



1. Lo strumento è resistente alla polvere e all'acqua (IP67).
2. Lo strumento viene utilizzato come livello e goniometro. Fondo magnetico con scanalatura a V per alberi, per cui può essere utilizzato su superfici e cilindri.
3. Installare la batteria:
---Rimuovere il coperchio della batteria
---Inserire 3 batterie AAA, con il lato positivo rivolto verso l'alto.
---Installare il coperchio della batteria
4. Button
ON/OFF---premere a lungo per accendere e spegnere il dispositivo.
LUCE/SUONO---premere brevemente per accendere/spegnere la retroilluminazione.
---Premere a lungo per attivare/disattivare il cicalino. Il cicalino emette un segnale acustico in prossimità di 0° e 90°.
- MODE---Premere brevemente per cambiare l'unità di misura tra "°", "mm/m" e "%".
---Premere a lungo per passare dalla modalità di misura assoluta a quella incrementale.
- HOLD---Premendo brevemente, appare "HOLD" e il valore corrente viene mantenuto. Premere di nuovo brevemente per uscire.

5. Calibrazione

Posizionare lo strumento a livello del mare, premere "ON/OFF" e "HOLD", entrare in modalità di calibrazione, appare "-1-" (Fig.1). Premere "ON/OFF", "-1-" lampeggia. Non toccare lo strumento finché non appare "-2-" (Fig.2). Ruotare lo strumento di 180° e posizionarlo nello stesso punto (Fig.3). Premere di nuovo "ON/OFF", "-2-" lampeggia finché non si termina la calibrazione.

 


Fig.1

 


Fig.2

 


Fig.3

6. Livello (modalità di misura assoluta)

Appoggiare lo strumento sulla superficie da misurare. La lettura indica il livello della superficie (Fig.4).

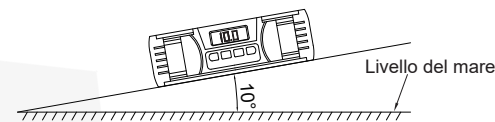


Fig.4

7. Goniometro (modalità di misura incrementale)

Posizionare lo strumento sulla superficie di riferimento, premere a lungo il pulsante "MODE" per impostare lo zero e passare alla modalità di misurazione incrementale. Spostare lo strumento sulla superficie da misurare; la lettura è l'angolo di queste due superfici (Fig.5).

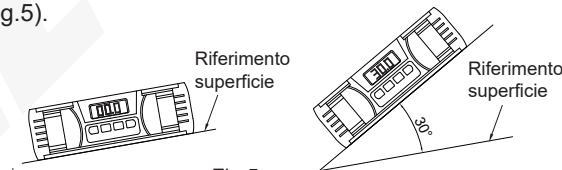


Fig.5

8. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti, il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto (Fig. 6).

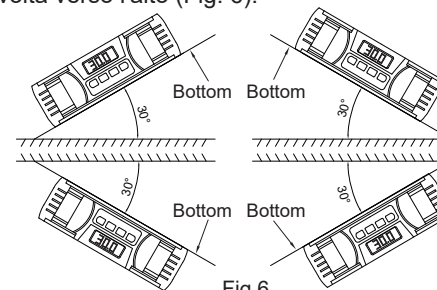


Fig.6

9. Spegnimento automatico in circa 30 minuti. Le batterie possono durare 100 ore di uso continuo. Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalle batterie e danneggiare lo strumento.
10. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere le batterie e rimetterle dopo 1 minuto.
11. La temperatura di lavoro è di -10~50°C/14~122°F.
Umidità di lavoro ≤85%.

MN-2175-360-IT