

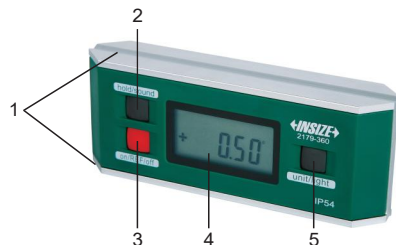
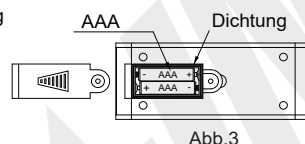


Messbereich: 0-360°(90°×4)
 Auflösung: 0,05° (=0,873mm/m)
 Genauigkeit: 0° und 90°: ±0,1°; andere: ±0,2°

- 1- V-Rille
- 2- "Hold/Ton"-Taste
- 3- "on/REF/off"-Taste
- 4- LCD-Anzeige
- 5- "Einheit/Licht"-Taste

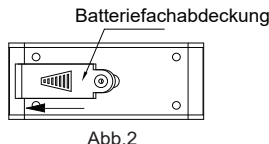


1. Der Meeresspiegel ist im Chip fest eingestellt, eine Nullstellung ist beim Batteriewechsel nicht erforderlich.
2. Das Gerät ist IP54 staub- und wasserdicht und wird als Nivellier und Winkelmesser verwendet. Magnetischer Boden mit V-Nut für Wellen, so dass es auf der Oberfläche und zylindrisch verwendet werden kann.
3. Setzen Sie die Batterie ein:
 - Lösen Sie die Sicherungsschraube des Batteriefachdeckels (Abb.1).
 - Schieben Sie die Batterieabdeckung um 2 mm heraus (Abb. 2) und entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 - Zwei AAA-Batterien einlegen (Abb. 3), darauf achten, dass die Dichtung in der Nut sitzt, den Batteriefachdeckel anbringen und dann die Feststellschraube anziehen

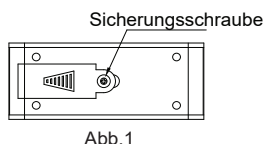


4. Taste
 - on/REF/off ---Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kurz drücken, um es einzuschalten; wenn das Gerät eingeschaltet ist, kurz drücken, um den Modus zu wechseln (Pegelmodus, Relativmodus), "REF" erscheint im Relativmodus, lang drücken, um es auszuschalten.
 - Halten/Ton --- Kurz drücken, "H" erscheint und dann in den Haltemodus, zum Verlassen erneut kurz drücken. Lang drücken, um den Piepser einzuschalten, wird angezeigt. Wenn der Messwert nahe bei 0° oder 90° liegt, ertönt ein Signal (▶), durch erneutes langes Drücken wird der Signalton ausgeschaltet.
 - Einheit/Beleuchtung ---Kurz Drücken zum Umschalten der Einheit (°, mm/m, %, in/ft); langes Drücken zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung, erneutes langes Drücken zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.
5. Ebene

Das Gerät befindet sich im Nivelliermodus. Legen Sie das Gerät auf die zu messende Oberfläche. Die Ablesung zeigt die Höhe dieser Oberfläche an (Abb.4).

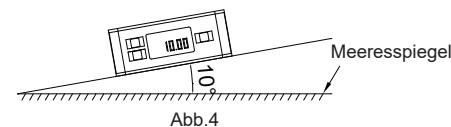


6. Winkelmesser

Legen Sie das Gerät auf die Referenzfläche, drücken Sie die Taste "on/REF/off", um den Nullpunkt einzustellen (auf dem Display erscheint "REF", der Messwert ist Null) und gehen Sie in den Relativmodus. Bewegen Sie das Instrument auf die zweite Oberfläche, die Ablesung ist der Winkel zwischen zwei Oberflächen (Abb.5).



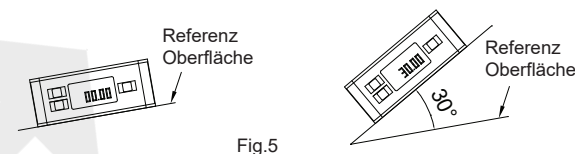


7. Das Gerät kann in 4 Richtungen verwendet werden, wobei das Display umgedreht wird, wenn die Unterseite nach oben zeigt (Abb.6).

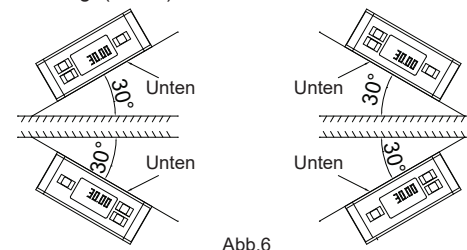

8. Automatische Abschaltung nach etwa 5 Minuten. Eine Batterie reicht für 100 Stunden Dauerbetrieb. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Gerät beschädigen.
 9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
 10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-50°C/32-122°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 85% nicht überschreiten.
- Hinweis: (1) Eine Neukalibrierung ist erforderlich, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde:

   Stellen Sie das Gerät auf Meereshöhe, drücken Sie "hold/sound" und "on/REF/off" in Meereshöhe, "-1-" erscheint auf dem Display (Abb.7), drücken Sie kurz "on/REF/off", "-1-" blinkt, bitte berühren Sie das Gerät nicht bevor "-2-" blinkt (Abb.8). Drehen Sie das Gerät um 180°, stellen Sie es an die gleiche Stelle (Abb.9), drücken Sie erneut kurz auf "on/REF/off", "-2-" blinkt für einige Sekunden, und beenden Sie dann die Kalibrierung.



- (2) Neigungsmesser mit magnetischer Bodenfläche ist Arbeitsfläche, liegende oder kippende Verwendung führt zu einem Fehler.

MN-2179-DE