

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nivel digital y transportador

Rango de medición: 0-360°(90°×4)
Resolución: 0.05° (=0,873mm/m)
Precisión: 0° y 90°: ±0.1°; otros: ±0.2

- 1- Ranura en V
- 2- Botón "hold/sound"
- 3- Botón "on/REF/off"
- 4- Pantalla LCD
- 5- Botón "unidad/luz"



1. El nivel del mar se fija permanentemente dentro del chip, el ajuste a cero no es necesario cuando se cambian las pilas.
2. El instrumento es a prueba de polvo/agua IP54 y se utiliza como nivel y transportador. 3. Fondo magnético con ranura en V para ejes, por lo que se puede utilizar en superficie y cilíndrico.
3. Instale la batería:
 - Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa de la batería (Fig.1).
 - Deslice la tapa de las pilas 2 mm (Fig.2) y retírela.
 - Inserte dos pilas AAA como en la Fig.3, asegúrese de que la junta está en la ranura, instale la tapa de las pilas y apriete el tornillo de bloqueo.

 


Fig.1

 


Fig.2

 


Fig.3

4. Botón

on/REF/off ---Cuando el instrumento está apagado, pulse brevemente para encenderlo; cuando el instrumento está encendido, pulse brevemente para cambiar de modo (modo de nivel, modo relativo), aparece "REF" en modo relativo, pulse prolongadamente para apagarlo.

hold/sound ---Pulsación corta, aparece "H" y entra en modo hold, pulsación corta de nuevo para salir. Pulsación larga para encender la señal acústica, aparece . Cuando la lectura se aproxime a 0° o 90°, sonará un pitido, pulse de nuevo para apagar el pitido.

unidad/luz ---Pulsación corta para cambiar de unidad (°, mm/m, %, in/ft); pulsación larga para encender la retroiluminación, pulsación larga de nuevo para apagar la retroiluminación.

5. Nivel

El instrumento está en modo de nivelación. Coloque el instrumento sobre la superficie a medir. La lectura muestra el nivel de esta superficie (Fig.4).

 


Fig.4

6. Transportador

Colóquelo sobre la superficie de referencia, pulse el botón "on/REF/off" para poner a cero (en la pantalla aparece "REF", la lectura es cero) el modo relativo. Mueva el instrumento a la segunda superficie, la lectura es el ángulo entre dos superficies(Fig.5).

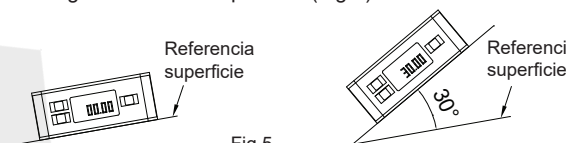


Fig.5

7. El instrumento puede utilizarse en 4 orientaciones, la pantalla se voltea cuando la parte inferior mira hacia arriba(Fig.6).

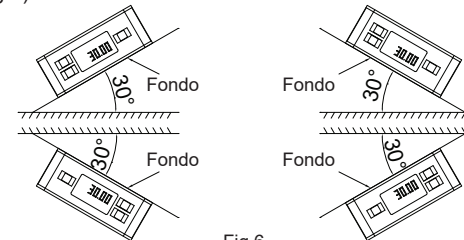


Fig.6

8. Apagado automático en unos 5 minutos. Una pila dura 100 horas de uso continuo. Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el instrumento.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto.

10. La temperatura de trabajo es de 0-50°C/32-122°F La humedad relativa no debe superar el 85%.

Nota: (1) Es necesario recalibrarlo después de que se caiga o se golpee:

Ponga el instrumento a nivel del mar, pulse "hold/sound" y "on/REF/off" a nivel del mar, "-1-" aparece en la pantalla (Fig.7), pulse brevemente "on/REF/off", "-1-" parpadea, por favor no toque el instrumento antes de que "-2-" parpadee (Fig.8). Gire el instrumento 180°, colóquelo en el mismo lugar (Fig. 9), pulse brevemente "on/REF/off" de nuevo, "-2-" parpadea durante varios segundos y, a continuación, finalice la calibración.

 


Fig.7

 


Fig.8

 


Fig.9

(2) El inclinómetro con superficie inferior magnética es la superficie de trabajo, el uso tumbado o inclinado resultará en Error.

MN-2179-ES