

Campo di misura: 0-360°(90°×4)
 Risoluzione: 0,05° (=0,873 mm/m)
 Accuratezza: 0° e 90°: ±0,1°; altri: ±0,2°

- 1- Scanalatura a V
- 2- Pulsante "hold/sound"
- 3- Pulsante "on/REF/off"
- 4- Display LCD
- 5- Pulsante "unità/luce"



1. Il livello del mare è impostato in modo permanente all'interno del chip; l'impostazione dello zero non è necessaria quando si sostituiscono le batterie.
2. Lo strumento è resistente alla polvere e all'acqua IP54 e può essere utilizzato come livello e goniometro. Fondo magnetico con scanalatura a V per alberi, per cui può essere utilizzato su superfici e cilindri.
3. Installare la batteria:
 - Allentare la vite di bloccaggio del coperchio della batteria (Fig. 1).
 - Far scorrere il coperchio della batteria di 2 mm (Fig.2), rimuovere il coperchio della batteria
 - Inserire due batterie AAA come in Fig.3, assicurarsi che la guarnizione sia nella scanalatura, installare il coperchio della batteria e serrare la vite di bloccaggio.

 


Fig.1

 


Fig.2

 


Fig.3

4. Pulsante

- on/REF/off** ---Quando lo strumento si spegne, premere brevemente per accenderlo; quando lo strumento si accende, premere brevemente per cambiare modalità (modalità livello, modalità relativa), "REF" appare in modalità relativa, premere a lungo per spegnerlo.
- hold/sound** -- Premendo brevemente, appare la scritta "H" e si passa alla modalità hold; premere nuovamente brevemente per uscire. Premendo a lungo si accende il segnale acustico (🔊). Quando la lettura è vicina a 0° o 90°, il segnale acustico suona; premere di nuovo a lungo per spegnere il segnale acustico.
- unità/luce** -- Premere brevemente per cambiare unità di misura (°, mm/m, %, in/ft); premere a lungo per accendere la retroilluminazione, premere di nuovo a lungo per spegnerla.

5. Livello

Lo strumento è in modalità livello. Appoggiare lo strumento sulla superficie da misurare. La lettura mostra il livello di questa superficie (Fig. 4).

 


Fig.4

6. Goniometro

Posizionarlo sulla superficie di riferimento, premere il pulsante "on/REF/off" per impostare lo zero (sul display appare "REF", la lettura è zero) in modalità relativa. Spostare lo strumento sulla seconda superficie, la lettura è l'angolo tra le due superfici (Fig. 5).

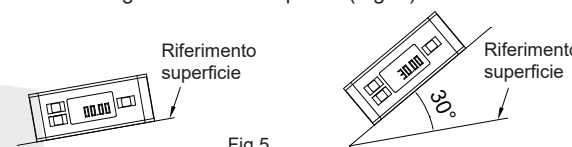


Fig.5

7. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti, il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto (Fig. 6).

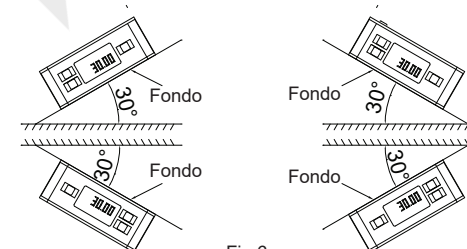


Fig.6

8. Spegnimento automatico in circa 5 minuti. Una batteria dura 100 ore di uso continuo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare lo strumento.
9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.
10. La temperatura di lavoro è di 0-50°C/32-122°F e l'umidità relativa non deve superare l'85%.

Nota: (1) La ricalibrazione è necessaria dopo la caduta o l'urto: il dispositivo è stato installato in un'area di lavoro.

Posizionare lo strumento a livello del mare, premere "hold/sound" e "on/REF/off" a livello del mare, sul display appare "-1-" (Fig.7), premere brevemente "on/REF/off", "-1-" lampeggia, non toccare lo strumento prima che "-2-" lampeggi (Fig.8). Ruotare lo strumento di 180°, posizionarlo nello stesso punto (Fig.9), premere di nuovo brevemente "on/REF/off", "-2-" lampeggia per alcuni secondi, quindi terminare la calibrazione.

 


Fig.7

 


Fig.8

 


Fig.9

(2) L'inclinometro con superficie di fondo magnetica è la superficie di lavoro, l'uso sdraiato o inclinato risulterà in un errore.