


Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
2182-25	0-25,4mm/0-1"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm

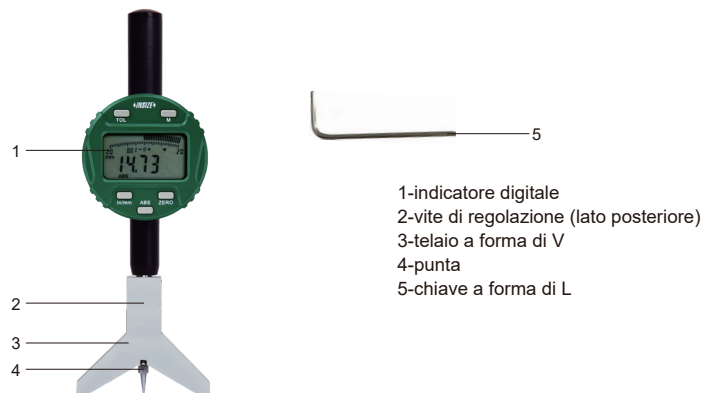

- 1-indicatore digitale
- 2-vite di regolazione (lato posteriore)
- 3-telaio a forma di V
- 4-punta
- 5-chiave a forma di L

1. Misura la profondità della sede della chiavetta di pezzi cilindrici con diametro Ø10-100 mm.

2. Pulsanti:

Pressione lunga: più di 2 secondi; pressione breve: meno di 2 secondi.

TOL

---Premere brevemente per entrare in modalità di misurazione della tolleranza. In questa modalità, '►' nell'angolo in alto a destra lampeggia se la lettura è superiore al limite superiore; il simbolo '◄' nell'angolo in alto a sinistra lampeggia se la lettura è inferiore al limite inferiore.

---Premere a lungo per accedere alla modalità di impostazione della tolleranza. Viene visualizzato il simbolo '▼' e l'ultima cifra lampeggia.

Premere brevemente il pulsante 'ZERO' per posizionare la cifra, che lampeggia quando è posizionata. Premere brevemente il pulsante 'in/mm' per cambiare la cifra da 0 a 9. Dopo aver impostato il limite inferiore, premere brevemente il pulsante 'TOL', appare '▲' e l'ultima cifra lampeggia. Impostare il limite superiore come per il limite inferiore. Premere brevemente il pulsante 'TOL' per terminare l'impostazione e accedere alla modalità di misurazione della tolleranza.

Se il limite inferiore è superiore al limite superiore, appare 'EEE' e l'indicatore digitale accede nuovamente alla modalità di impostazione della tolleranza.

M

---Premere brevemente, apparirà 'MAX' e si entrerà nella modalità di tracciamento della lettura massima. Premere brevemente di nuovo, apparirà 'MIN' e si entrerà nella modalità di tracciamento della lettura minima. Premere brevemente per la terza volta, apparirà 'TIR' e si otterrà la differenza tra la lettura massima e minima di una misurazione.

in/mm

---Premere brevemente per convertire la lettura da pollici a metri

Premere a lungo per cambiare la direzione di misurazione. Se appare '▲', il valore aumenta se il mandrino si muove verso l'alto. Se appare '▼', il valore diminuisce se il mandrino si muove verso l'alto.

ABS

---Premere brevemente per convertire la modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella di misurazione assoluta ('ABS' è visualizzato sul display). Premere brevemente il pulsante per entrare in modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato 'punto zero relativo'), 'ABS' scompare e la lettura è zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal 'punto zero relativo'. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

---Premere a lungo per accedere alla modalità di impostazione della lettura iniziale. Viene visualizzato 'SET' e l'ultima cifra lampeggia. Premere brevemente il pulsante 'ZERO' per posizionare la cifra, che lampeggia quando è posizionata. Premere brevemente il pulsante 'in/mm' per cambiare la cifra da 0 a 9. Premere a lungo

ZERO

---Quando il display è acceso: premere brevemente per ottenere la lettura iniziale in modalità di misurazione assoluta (sul display compare 'ABS'); premere a lungo per spegnere il display.

---Quando il display è spento: premere brevemente per accendere il display.

3. Misurazione:

---Mantenere puliti il calibro di profondità con display digitale e il pezzo sottoposto a prova.

---Adattare la superficie a forma di V del calibro di profondità al bordo cilindrico completo del pezzo sottoposto a prova (fig. 1).

---Premere brevemente il tasto 'ZERO' per azzerare il contatore; se il valore indicato diminuisce quando l'asta di misurazione si abbassa, premere a lungo il tasto 'in/mm' per cambiare la direzione di misurazione, in modo che il valore indicato aumenti quando l'asta di misurazione si abbassa (fare riferimento alla funzione del tasto 'in/mm')

---Estendere la punta nella sede della chiavetta, regolare opportunamente in modo che il telaio a forma di V si adatti completamente al bordo cilindrico (fig. 2), ruotare leggermente il pezzo da lavorare per trovare il valore massimo della lettura del misuratore; il valore massimo è la profondità della sede della chiavetta

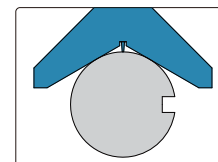


fig.1

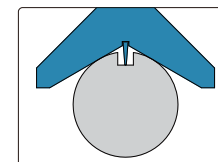


fig.2

4. Accessori opzionali: cavo SPC (codice 7315-50M, 7302-40M, 7305-50M).