


Rozlišení: 0,01 mm/0,001"

Přesnost: $\pm 0,01R$ (R je poloměr, který má být měřen)

Rozsah poloměru: R5-910 mm/0,2-35,83" (měření vnějšího poloměru)


R7-910 mm/0,3-35,83" (měření vnitřního poloměru)

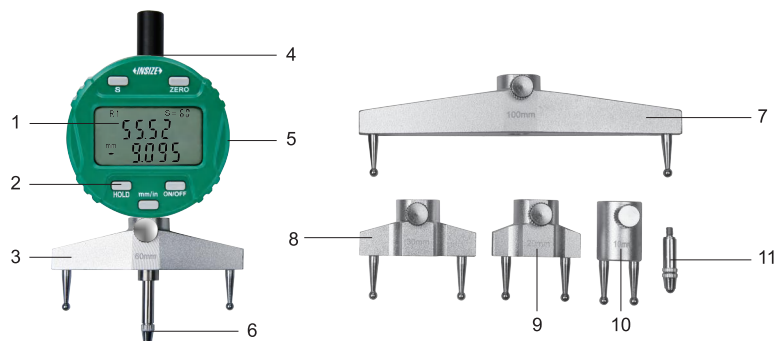

- 1-LCD displej
- 2-Tlačítka
- 3-Měřicí čelisti S=60 mm
- 4-Kryt baterie
- 5-Výstup dat
- 6-Měřicí hrot

- 7-Měřicí čelist S=100 mm
- 8-Měřicí čelist S=30 mm
- 9-Měřicí čelist S=20 mm
- 10-Měřicí čelist S=10 mm
- 11-Prodávací měřidlo

1. Měřidlo lze použít k měření poloměru (R1, R2) a výšky těhvy H vnitřních a vnějších oblouků (obr. 1). Zobrazení podle obr. 2.

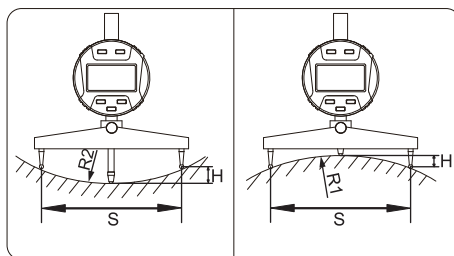

obr. 1



obr. 2

Displej:

- 1.R1 znamená měření vnějšího poloměru
- 2.Poloměr oblouku
- 3.Výška těhvy H

- 4.R2 znamená měření vnitřního poloměru
- 5.S je vybraná měřicí čelist
- 6.Režim přidržení odečtu

2. Zabraňte vniknutí kapaliny do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky.
3. Vložte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 3).



obr. 3

4. Tlačítka:

Dlouhé stisknutí: déle než 2 sekundy; krátké stisknutí: méně než 2 sekundy.

S---Krátkým stisknutím vyberete měřicí čelisti.

ZERO---Krátkým stisknutím nastavíte nulu.

HOLD---Krátkým stisknutím zachováte naměřenou hodnotu a zobrazí se „H“. Dalším krátkým stisknutím opustíte.

in/mm---Krátkým stisknutím přepnete mezi mm a palci.

ON/OFF---Když je displej vypnutý: krátkým stisknutím zapnete displej; když je displej zapnutý: krátkým stisknutím vypnete displej.

Nastavení doby vypnutí:

Po vypnutí podržte stisknuté tlačítko mm/in, krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete, po zobrazení „---“ uvolněte tlačítko mm/in pro vstup do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí zobrazení je „6,0“, což znamená, že se po 6 hodinách nečinnosti automaticky vypne, krátkým stisknutím tlačítka mm/in lze hodnotu přepínat a lze přepínat mezi 0 a 6 hodinami po 0,5 hodině. Když je na displeji přepínač „0,0“, znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

5. Jak používat


(1) Vyberte měřicí čelisti podle níže uvedené tabulky a poté upravte hodnotu S, která se zobrazuje na displeji, tak, aby odpovídala měřicím čelistem.

Velikost měřicích čelistí	Rozsah poloměru (R)	
	Měření vnějšího poloměru	Měření vnitřního poloměru
S=10	R5-R11mm	R7-R13,4mm
S=20	R11-R22mm	R13,4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Nastavení nuly: Položte měřidlo na rovný povrch a nastavte nulu (obr. 4).

(3) Položte měřidlo na oblouk, automaticky se zobrazí „R1“ a „R2“.

Upozornění: Při měření musí být měřicí hrot kolmý k měřené ploše a je třeba zabránit jeho poškrábání nebo poškození. S měřidlem nezacházejte hrubě, neupusťte ho a neudeřte do něj.

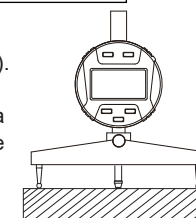

obr. 4

6. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo po pohybu měřicí špičkou, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
7. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.