

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


Calibro a raggio digitale

Risoluzione: 0.01mm/0.001"

Precisione: $\pm 0.01R$ (R è il raggio da misurare)

Gamma di raggio: R5-910mm/0.2-35.83" (misura del raggio esterno)

R7-910mm/0.3-35.83" (misura del raggio interno)

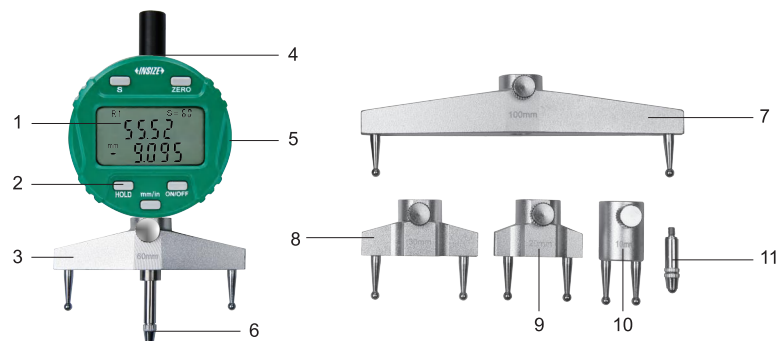

1-Display LCD

2-Pulsanti

3-Ganasce di misura S=60mm

4-Coperchio della batteria

5-Uscita dati

6-Punta di misura

7-Ganasce di misura S=100mm

8-Ganasce di misura S=30mm

9-Ganasce di misura S=20mm

10-Ganasce di misura S=10mm

11-Misurazione dell'allungamento

1. Il calibro può essere utilizzato per misurare il raggio (R1, R2) e l'altezza della corda H di archi interni ed esterni (fig. 1). Il display è quello della fig. 2.

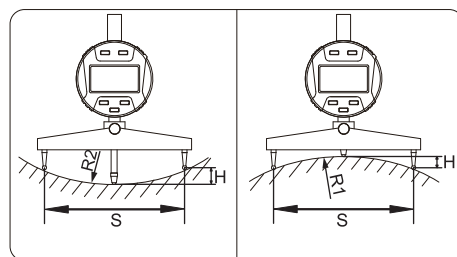


fig.1



fig.2

Display:

1.R1 significa misura del raggio esterno

2.Raggio dell'arco

3.Altezza della corda H

4.R2 significa misura del raggio interno

5.S è la ganasce di misura selezionata

6.Modalità di attesa della lettura

2. Evitare che il liquido penetri nel calibro e danneggi l'elettronica.

3. Installare e rimuovere la batteria (CR2032); il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 3).

4. Pulsanti:

Pressione prolungata: più di 2 secondi; pressione breve: meno di 2 secondi.

S---Premere brevemente per selezionare la ganasce di misura.

ZERO---Premere brevemente per impostare lo zero.

HOLD---Premere brevemente per mantenere la lettura e appare "H". Premere di nuovo brevemente per uscire.

in/mm---Premere brevemente per la conversione in mm e pollici.

ON/OFF---Quando il display è spento: premere brevemente per accendere il display; quando il display è acceso: premere brevemente per spegnere il display.

Impostazione del tempo di spegnimento:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto mm/in, premere brevemente il tasto ON/OFF per accendere, dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il tasto mm/in per entrare nell'impostazione della modalità di spegnimento, la visualizzazione predefinita è "6.0", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di sosta, premendo brevemente il tasto mm/in si può cambiare il valore e si può passare da 0 a 6 ore ogni 0,5 ore. Quando la visualizzazione dell'interruttore è "0.0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

5. Come si usa

(1)Selezionare le ganasce di misura in base alla tabella seguente, quindi regolare il valore di S visualizzato sul display e renderlo coerente con la ganasce di misura.

Dimensione delle ganasce di misura	Campo di raggio (R)	
	Misura del raggio esterno	Misura del raggio interno
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2)Impostare lo zero: Posizionare il calibro su una superficie piana e impostare lo zero (fig. 4).

(3)Posizionare il calibro su un arco, "R1" e "R2" verranno visualizzati automaticamente.

Attenzione: durante la misurazione, la punta di misura deve essere perpendicolare alla superficie di misurazione e si prega di evitare che la punta di misura venga graffiata o danneggiata. Non operare bruscamente, non far cadere o colpire il calibro.

6. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove la punta di misurazione, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

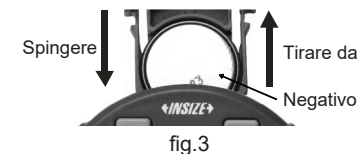


fig.3

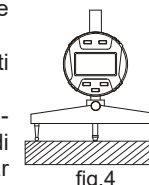


fig.4

MN-2183-IT

V7