


Rozlišení: 0,01 mm/0,001 palce


Přesnost: $\pm 0,005R$ (R je měřený poloměr)

Rozsah: R100–15 000 mm/4–590 palců (rozsah vnějšího poloměru)


R100–15 000 mm/4–590 palců (rozsah vnitřního poloměru)

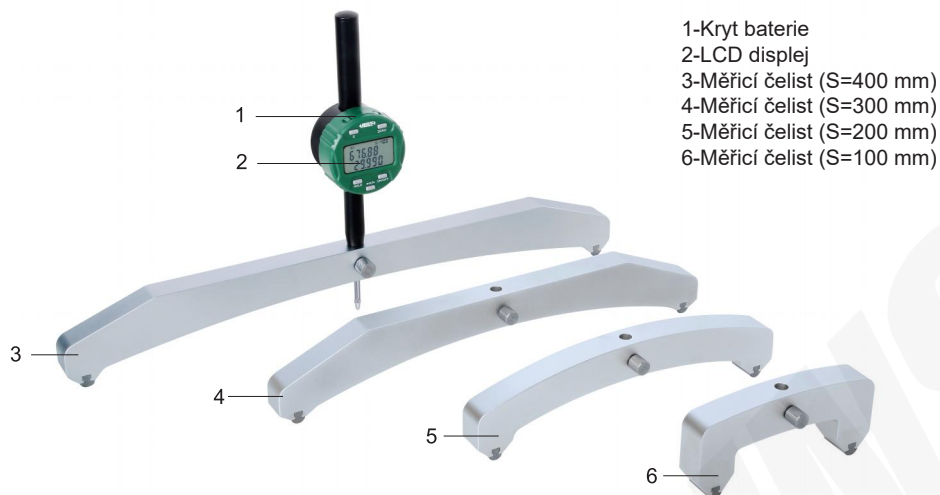

1. Změřte poloměr vnitřního nebo vnějšího oblouku (obr. 1); na displeji se zobrazí údaje podle obr. 2.

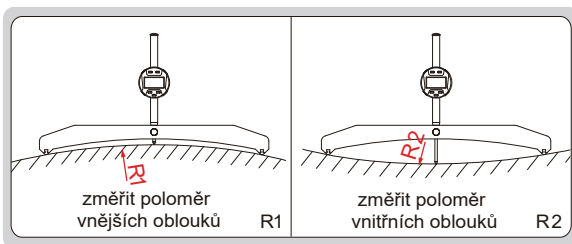

obr.1

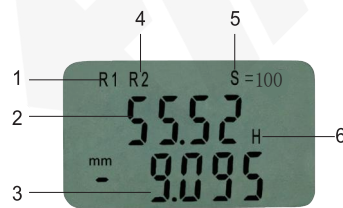

obr.2


Zobrazení:

1. R1 označuje měření vnějšího poloměru
2. Poloměr oblouku
3. Výška tělivity H

4. R2 označuje měření vnitřního poloměru
5. S označuje zvolenou měřicí čelist
6. Režim zadržení odečtu

2. Zabraňte vniknutí tekutin do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky.

3. Při vkládání a vyjímání baterie (CR2032) musí být záporný pól baterie otočen směrem ven (obr. 3).

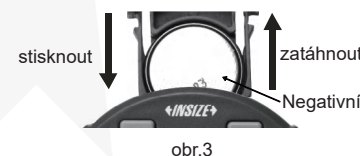

obr.3

4. Tlačítka:

Dlouhé stisknutí: déle než 2 sekundy; krátké stisknutí: méně než 2 sekundy.

S---Krátkým stisknutím vyberete měřicí čelist.

ZERO---Krátkým stisknutím nastavíte nulovou hodnotu.

HOLD---Krátkým stisknutím zafixujete naměřenou hodnotu a zobrazí se "H". Dalším krátkým stisknutím funkci ukončíte.

in/mm---Krátkým stisknutím přepnete mezi převodem na mm a palce.

ON/OFF---Když je displej vypnutý: krátkým stisknutím displej zapnete; když je displej zapnutý: krátkým stisknutím displej vypnete.

Nastavení doby vypnutí:

Po vypnutí podržte tlačítko mm/in, krátce stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko mm/in pro vstup do nastavení režimu doby vypnutí, výchozí hodnota na displeji je "6,0", což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti, krátkým stisknutím tlačítka mm/in lze hodnotu měnit, a to v krocích po 0,5 hodině v rozmezí 0 až 6 hodin. Když se na displeji zobrazí "0,0", znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

5. Jak používat

(1) Vyberte měřicí čelisti podle níže uvedené tabulky, poté nastavte hodnotu S na displeji tak, aby odpovídala měřicí čelisti.

měřicí čelist	rozsah	
	rozsah vnějšího poloměru	rozsah vnitřního poloměru
S=100	R100-R625	R100-R625
S=200	R300-R2500	R300-R2500
S=300	R500-R11250	R500-R11250
S=400	R1100-R15000	R1100-R15000

(2) Nastavení nuly: Položte měřidlo na rovný povrch a nastavte nulu.

(3) Položte měřidlo na oblouk; automaticky se zobrazí "R1" a "R2".

Upozornění: Při měření musí být měřicí hrot kolmý k měřenému povrchu; dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození měřicího hrotu. S měřidlem nezacházejte hrubě, nenechte jej spadnout a nevystavujte jej nárazům.

6. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte prosím baterii. Pokud se číslice nemění při stisknutí tlačítek nebo pohybu měřicího hrotu, vyjměte baterii a vložte ji zpět po 1 minutě. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

7. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.