



Kód	2254-20
Délka zdvihu digitálního ukazatele	5mm/0,2"
Rozlišení digitálního ukazatele	0,01mm/0,0005"
Paralelita	0,01mm
Délka zdvihu levého/právěho posuvu	45mm
Průměr válcového obrobku Ød	20mm



- 1 – Digitální ukazatel
- 2 – Bod
- 3 – Hydraulický univerzální držák
- 4 – Posuvný stůl
- 5 – Aretační držák

1. Změřte rovnoběžnost mezi dvěma válci

2. Vložte a vyjměte baterii (CR1632); záporný pól baterie by měl směřovat ven (obr. 1).

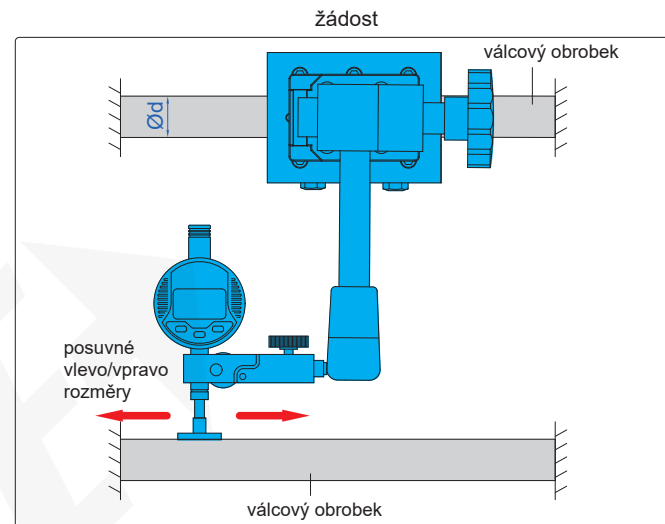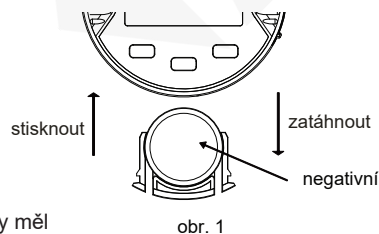

3. Tlačítka:

"in/mm" --- krátké stisknutí: přepnutí mezi palci a milimetry; dlouhé stisknutí: změna směru měření.

"ABS" --- krátké stisknutí: převod mezi absolutním a relativním režimem měření; dlouhé stisknutí: nastavení počáteční hodnoty, krátké stisknutí tlačítka "in/mm" pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka "0/ON" pro potvrzení číslice, dlouhé stisknutí tlačítka "ABS" pro ukončení.

"0/ON" --- krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí

4. Pokud je zajišťovací klíč blíže k čelní ploše (obr. 2), je třeba provést nastavení polohy, aby se předešlo situaci, kdy je zajišťovací klíč zašroubován až na doraz, ale není zajištěn.


Nastavte zajišťovací klíč do střední polohy závitu, pomocí šestihranného klíče nastavte vnitřní šestihranný otvor na konci ve směru hodinových ručiček a zastavte se, když narazíte na velký odpor, současně otočte zajišťovacím klíčem, abyste zkontrolovali polohu zajišťovacího klíče při zajištění, a dokončete nastavení, pokud je poloha správná (obr. 3, obr. 4).



5. Pokud je tlak nedostatečný, lze přilít odpovídající množství hydraulického oleje s přísadou proti opotřebení.

Postupujte následovně:

- Odšroubujte zajišťovací klíč (obr. 5) a vyjměte trn
- Nalijte správné množství hydraulického oleje s přísadou proti opotřebení
- Nasadte trn a utáhněte zajišťovací klíč

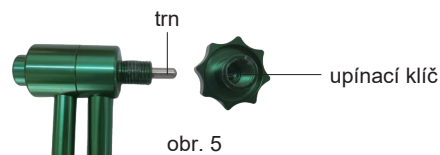

Poznámka: Pokud zařízení nepoužíváte, povolte zajišťovací klíč, aby nedocházelo ke ztrátám hydraulického oleje.

6. Volitelné příslušenství: měřicí software (kód **7377**)
bezdrátový přenos dat (vysílač kód **7213-56**, nutný přijímač)

7. Důležité upozornění:

- Po měření dbejte na ochranu výrobku. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, je třeba jej uskladnit.
- Při dlouhodobém skladování je třeba produkt natřít olejem, aby se zabránilo jeho korozi.