


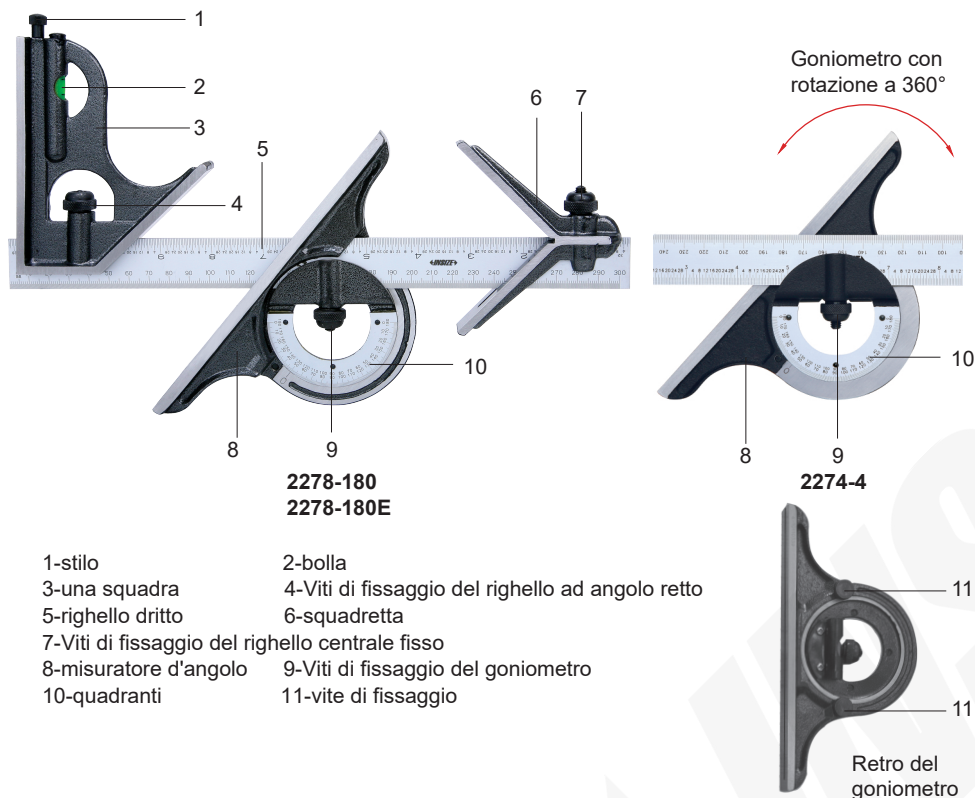


1. Righello angolare combinato per la misurazione di angoli, lunghezze e altezze; può essere utilizzato per centrare pezzi cilindrici; può essere utilizzato come righello angolare a 90° e 45° e può essere utilizzato insieme a un perno per tracciare linee.
2. Combinazione.
 - Combinazione di righello e goniometro per misurare o impostare gli angoli. Campo di misura del goniometro: 0-180°, precisione: ± 20 min.
 - Combinazione di regolo e riga di centraggio per centrare i pezzi cilindrici. Precisione di centratura: ± 0.15 mm/ ± 0.006 "
 - Combinazione di riga e goniometro per formare angoli di 90° o 45°. Precisione degli angoli di 90°: ± 8 min, precisione degli angoli di 45°: ± 10 min.
 - Righello ad angolo retto per la misurazione orizzontale, usato separatamente

---Utilizzare la lama per misurare la lunghezza e l'altezza. Gamma della lama: 300 mm/12", Graduazione: 0,5 mm e 1/32" sul lato anteriore, 1 mm e 1/64" sul lato posteriore (2278-180, 2274-4), 1/8" e 1/16" sul lato anteriore, 1/32" e 1/64" sul lato posteriore (2278-180E).

--- Il perno di scrittura può essere avvitato fuori dal righello per tracciare le linee.

3. Il metodo di utilizzo è il seguente.

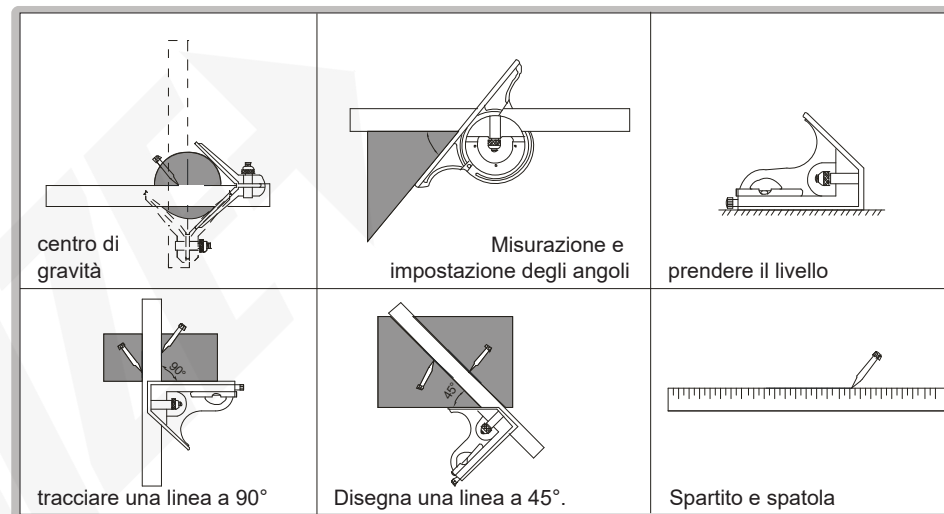

Nota: quando il rigello viene utilizzato in combinazione con il goniometro, allentare le viti di fissaggio sul retro quando si misura l'angolo; quando viene utilizzato per impostare l'angolo, serrare le viti di fissaggio dopo aver completato l'impostazione dell'angolo.

4. Metodo di installazione (come esempio di combinazione di righello ad angolo retto e regolo).

--- Prima del montaggio, pulire le superfici di misura e le scanalature di montaggio sul retro del righello con un panno morbido e pulito.

--- Inserire il righello lungo la scanalatura di montaggio del righello, in modo che la scanalatura del righello e il gancio interno del righello si adattino, inserire nella posizione desiderata e quindi stringere le viti di fissaggio del righello.

--- Durante la misurazione, è possibile allentare le viti di fissaggio del righello ad angolo retto e regolare la posizione relativa del righello ad angolo retto e del regolo come richiesto. È possibile installare il righello a centro fisso e il goniometro nello stesso modo descritto sopra.

5. Fare attenzione a proteggere le superfici di misura del prodotto da graffi o danni. Dopo l'uso, proteggere il prodotto con olio per evitare la formazione di ruggine.

MN-2278-IT