




NÁVOD K OBSLUZE

Indikátory číselníku (základní typ)

Ukončení studia: 0,01 mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Rozsah/otáčky	Čtení číselníku	Poznámka
2301-10F	10mm	17μm	3μm	1mm	0-100	rovná záda
2301-10	10mm	17μm	3μm	1mm	0-100	zpětné ucho

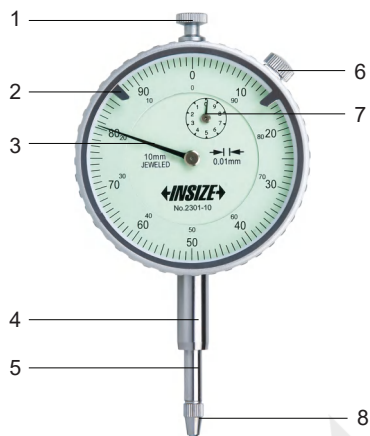

1-knoflík zdvihu vřetena

2-Ručka omezovače

3-Dlouhý ukazatel

4-Stojan

5-vřeteno

6-zajišťovací šroub

7-Krátký ukazatel

1. Číselník by měl být pro použití namontován na pevném držáku.

2. Upínání:

U plochého číselníkového indikátoru se upíná stopka. U zadních výstupků lze číselník namontovat upnutím výstupku nebo dříku. Pokud je číselník namontován upnutím dříku, nepoužívejte nadměrnou upínací sílu, která by ovlivnila pohyb vřetena.

3. Během měření by mělo být vřeteno kolmo k povrchu obrobku, jinak nemusí být měření správné. Upozornění: Vřetenem rychle nepohybujte a nevyvíjejte na vřeteno boční sílu.

4. Po měření naolejujte kontaktní místo. Vřeteno by nemělo být naolejované, jinak nebude pohyb vřetena plynulý.

5. Pokud číselník klesne nebo bude otřesen, zkontrolujte před použitím přesnost měření.

6. Volitelné příslušenství: záda (kód 7330-L2/F2), kontaktní hroty (řada 6282).

Pro získání přesného měření je nutné zvolit kontaktní bod podle tvaru obrobku. Při měření sloupovitého obrobku je třeba zvolit hrot s ostřím nože, při měření kulovitého obrobku je třeba zvolit plochý hrot, při měření konkávního nebo složitého tvaru obrobku je třeba zvolit jehlový hrot.

MN-2301-CZ

V0