


Gamma: 10 mm
Graduazione: 0,01 mm
Precisione: 17µm
Isteresi: 3µm

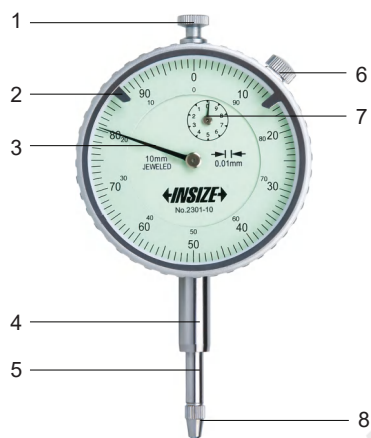

1-braccialetto
3-puntatore lungo
5-asta da geometra
7-puntatore breve

2-indicatore di tolleranza
4-boccola
6-Viti di bloccaggio della lunetta
8-sonde

1. I misuratori di percentuale devono essere fissati a un supporto rigido e affidabile per l'uso.

2. Metodo di serraggio:

Per il coperchio posteriore piatto, il calibro viene montato bloccando il manicotto; per il coperchio posteriore con orecchie, può essere montato bloccando il manicotto o l'orecchino del coperchio posteriore. Quando si serra il manicotto, la forza di serraggio non deve essere eccessiva, per evitare che il manicotto si deformi e influisca sul movimento dell'asta di misura.

3. Le misure devono essere effettuate con lo stilo perpendicolare alla superficie da misurare, altrimenti si verificheranno errori di misurazione.

Nota: non muovere rapidamente lo stilo e non applicare forza lateralmente.

4. Dopo l'uso, la testa della sonda deve essere oliata per proteggerla, ma non lo stilo, perché potrebbe muoversi in modo poco flessibile.

5. Se il comparatore è caduto o ha subito un urto, verificarne la precisione prima di utilizzarlo.

6. Accessori opzionali: coperchio posteriore (modello 7330-L2/F2), sonda (serie 6282).

Per garantire risultati di misura accurati, è necessario scegliere una sonda in base alla forma del pezzo da misurare. Si consiglia di utilizzare una sonda a lama per i pezzi cilindrici, una sonda piatta per i pezzi sferici e una sonda ad ago per le superfici concave o complesse.