


Faixa: 10 mm
Graduação: 0,01 mm
Precisão: 17µm
Histerese: 3µm

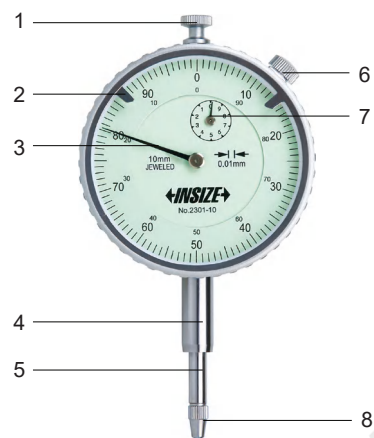

1-bracelete
3-ponteiro longo
5-vara do agrimensor
7-ponteiro curto

2-indicador de tolerância
4-bucha
6-Parafusos de travamento da moldura
8-sondas

1. Os medidores de porcentagem devem ser fixados em um suporte de medidor rígido e confiável para uso.
2. Método de fixação.
Para a tampa traseira plana, o medidor é montado fixando-se a luva; para a tampa traseira com orelhas, ele pode ser montado fixando-se a luva ou o brinco da tampa traseira. Ao fixar a luva, a força de fixação não deve ser muito grande, para evitar a deformação da luva e afetar o movimento da haste de medição.
3. As medições devem ser feitas com a caneta perpendicular à superfície que está sendo medida, caso contrário, ocorrerão erros de medição.
Observação: Não mova a caneta stylus rapidamente nem aplique força lateralmente.
4. Após o uso, a cabeça da sonda deve ser lubrificada para protegê-la, mas não lubrifique a caneta stylus, pois isso pode fazer com que ela se mova de forma inflexível.
5. Quando o relógio comparador sofrer uma queda ou um choque, verifique a precisão antes de usá-lo.
6. Acessórios opcionais: tampa traseira (modelo 7330-L2/F2), sonda (série 6282).
Para garantir resultados de medição precisos, é necessário selecionar uma sonda de acordo com o formato da peça a ser medida. Recomenda-se usar uma sonda de ponta de faca para peças cilíndricas, uma sonda plana para peças esféricas e uma sonda de agulha para superfícies côncavas ou complexas.