

Stupnice: 0,01 mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Rozsah/otáčky	Odečet ciferníku	Poznámka
2310-20A	20mm	25μm	5μm	1mm	0-100	vrátit se
2310-30A	30mm	35μm	7μm	1mm	0-100	vrátit se
2310-20FA	20mm	25μm	5μm	1mm	0-100	rovný zadní díl
2310-30FA	30mm	35μm	7μm	1mm	0-100	rovný zadní díl



- 1-Krytka proti prachu
- 2-Omezovací ukazatele
- 3-Dlouhá ručička
- 4-Rámeček
- 5-Hřídel
- 6-Vřeteno
- 7-Svorka rámečku
- 8-Ukazatel otáček
- 9-Kontaktní bod

1. Číselník by měl být při používání upevněn na pevném držáku.

2. Upínání:

Upínání dřívku pro číselník s plochou zadní stranou. U číselníku s výstupkem lze číselník upevnit upnutím výstupku nebo dřívku. Pokud je číselník upevněn upnutím dřívku, nepoužívejte přílišnou upínací sílu, která by mohla ovlivnit pohyb vřetena.

3. Během měření by vřeteno mělo být ve svislé poloze vůči povrchu obrobku, jinak nemusí být měření správné.

Upozornění: vřeteno prosím nepohybujte rychle a nevyvíjejte na něj boční sílu.

4. Po měření namažte kontaktní bod olejem. Vřeteno by nemělo být mazáno olejem, jinak nebude pohyb vřetena plynulý.

5. Pokud měřidlo spadne nebo dojde k jeho nárazu, před použitím zkontrolujte přesnost měření.

6. Volitelné příslušenství: zadní části (kód 7330-L2/F2), kontaktní body (série 6282).

Aby bylo možné dosáhnout přesného měření, je nutné zvolit kontaktní bod podle tvaru obrobku. Pro měření obrobků se sloupky je třeba zvolit bod s ostrou hranou, pro měření sférických obrobků je třeba zvolit plochý bod, pro měření konkávních nebo složitých tvarů obrobků je třeba zvolit jehlový bod.