



Kód	Rozsah	Mrtvice	Promoce	Přesnost	Základna
2342-201	0-300mm	30mm	0.01mm	$\pm 0.03\text{mm}$	63x17mm
2342-202	0-300mm	30mm	0.01mm	$\pm 0.03\text{mm}$	101.5x17mm

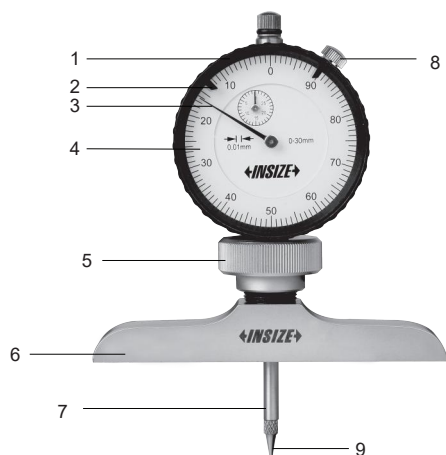


- 1-Rámeček
- 2-Omezovací ručička
- 3-Dlouhá ručička
- 4-Ciferník
- 5-Zajišťovací šroub (Matice s vroubkovaným středem a zajišťovacím otvorem)
- 6-Základní plocha

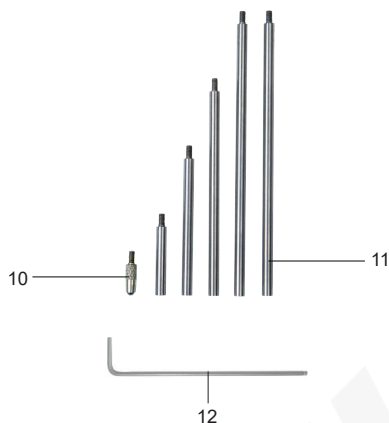

- 7-Vřeteno
- 8-Upínací svěrka
- 9-Špičatá špička
- 10-Kuličková špička
- 11-Prodávovací tyč
- 12-Imbusový klíč

1. Produkt se používá k měření hloubky, jako je hloubka otvoru, hloubka drážky, výška schodu atd.

2. Vyberte prodávovací tyč podle naměřené velikosti a vyberte hrot podle tvaru obrobku. Kulový hrot se používá k měření rovinného povrchu. Špičatý hrot se používá k měření konkávního nebo složitě tvarovaného povrchu. Vložte indikátor do otvoru základní roviny a pomocí klíče jej zasuňte do zajišťovacího otvoru ve středu pojistné matice, aby byl zajištěn pevný a spolehlivý upevnění měřicí hlavy (obr. 1).

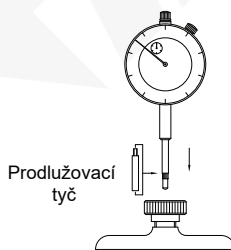


Obr.1

3. Nastavení nuly:


---Očistěte měřený povrch a povrchovou desku měkkým hadříkem.

---Provedte kalibraci pomocí kalibračního nástroje nebo dvou měřicích bloků stejné velikosti (obr. 2), nastavte dlouhý ukazatel na nulu pomocí vertikální polohy indikátoru nebo otočením rámečku, několikrát změřte, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

Poznámka: Po výměně prodávovací tyče proveďte kalibraci.

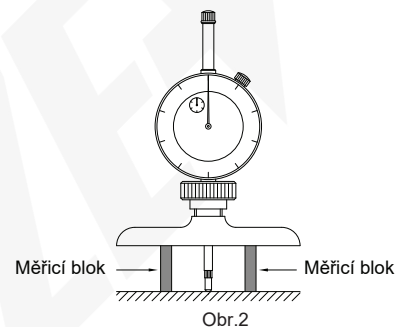

Obr.2

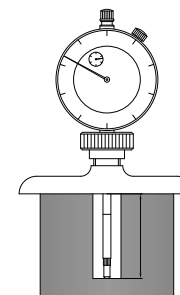


Obr.3

4. Měření:

Před měřením očistěte měřený povrch. Ujistěte se, že na měřicích plochách a povrchu obrobku není prach, třísky ani jiné nečistoty, jinak by měření mohlo být nesprávné. Vložte hrot do otvoru nebo drážky, přitlačte základnu tak, aby se zcela dotýkala měřeného základního povrchu, a výsledek získáte, když se hrot dotkne měřené plochy (obr. 3).

5. Hodnota je součtem hodnoty prodávovací tyče a hodnoty indikátoru. Například prodávovací tyč má délku 25 mm.

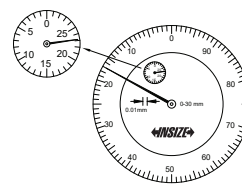

Hodnota na prodávovací tyči: 25 mm
Hodnota na ukazateli: 23,17 mm
Čtení: 48,17 mm

6. Pokud měřidlo hloubky klesne nebo dojde k jeho nárazu, před použitím zkontrolujte přesnost měření.

7. Při používání se vyhněte nárazům a otřesům. Po měření produkt namažte olejem. Vřeteno by nemělo být mazáno olejem, jinak nebude jeho pohyb plynulý.