


Code	Range	Itinéraire	valeur d'indexation	Précision	Base
2342-201	0-300mm	30mm	0,01mm	±0,03mm	63x17mm
2342-202	0-300mm	30mm	0,01mm	±0,03mm	101,5x17mm

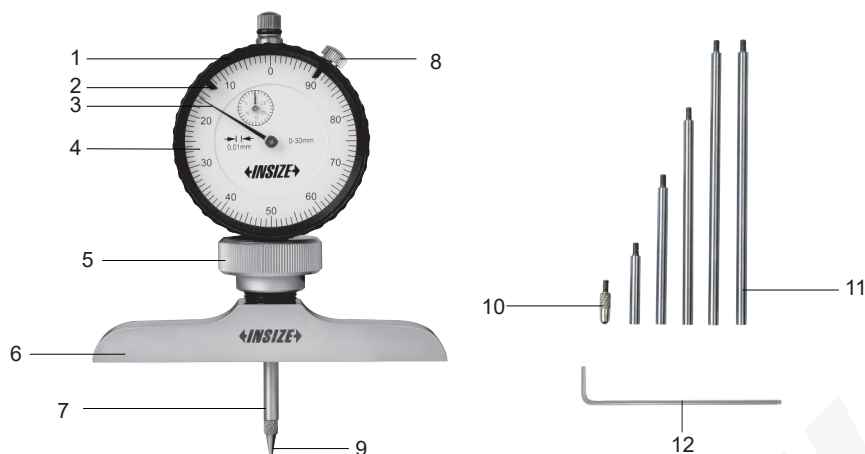

- 1-Bezel
- 2-Main limite
- 3-Pointeur long
- 4-Plaque de cadran
- 5-Vis de blocage
(Ecrue à centre moleté avec trou de blocage)
- 6-Plan de base

- 7-Broche
- 8-Collier de serrage de la lunette
- 9-Embout pointu
- 10-Embout à bille
- 11-Tiges d'extension
- 12-Clé Allen

- Ce produit est utilisé pour mesurer les dimensions de profondeur, telles que la profondeur des trous, la profondeur des rainures, la hauteur des marches, etc.
- Sélectionnez la tige d'extension en fonction de la taille mesurée et sélectionnez la pointe en fonction de la forme de la pièce. La pointe sphérique est utilisée pour mesurer les surfaces planes. La pointe est utilisée pour mesurer les surfaces concaves ou complexes. Insérez l'indicateur dans le trou du plan de base, utilisez une clé pour l'insérer dans le trou de verrouillage au centre de l'écrou de blocage pour le verrouiller afin de garantir que la tête de mesure est installée fermement et de manière fiable (Fig.1).

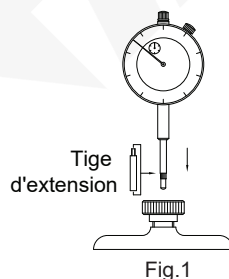


Fig.1

3. Régler le zéro :

- Nettoyer la surface mesurée et la plaque de surface avec un chiffon doux
- Effectuez l'étalonnage à l'aide d'un outil d'étalonnage ou de deux blocs de jauge de même taille (Fig.2), faites en sorte que l'aiguille longue pointe le zéro en ajustant la position verticale de l'indicateur ou en faisant tourner la lunette, mesurez plusieurs fois pour vous assurer que le zéro est correctement réglé.

Note : Effectuer l'étalonnage après avoir changé la tige d'extension.

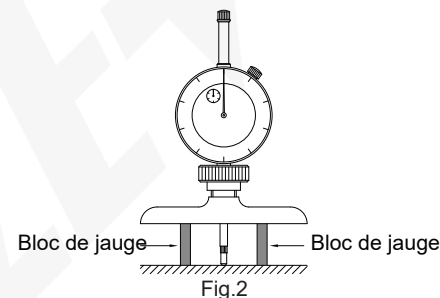


Fig.2


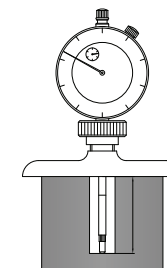


Fig.3

4. Mesure :

Nettoyez la surface à mesurer avant la mesure. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de copeaux de coupe ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte. Insérez la pointe dans le trou ou la rainure, appuyez sur le plan de base pour qu'il entre complètement en contact avec la surface de base mesurée, obtenez le résultat lorsque la pointe entre en contact avec la face mesurée (Fig.3).

- La lecture est la somme des lectures de la tige d'extension et de l'indicateur. Par exemple, la tige d'extension est de 25 mm.

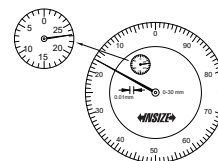

Lecture de la tige d'extension:	25 mm
Lecture de l'indicateur:	23,17 mm
Lecture:	48,17 mm

- Si la jauge de profondeur à cadran tombe ou subit un choc, veuillez vérifier la précision de la mesure avant de l'utiliser.
- Évitez les chocs et les heurts lors de l'utilisation. La broche ne doit pas être huilée, sinon le mouvement de la broche ne sera pas régulier.